



INSTRUKCJA OBSŁUGI	1
USER MANUAL	22
MANUAL DE USO	41
BEDIENUNGSANLEITUNG	62

DIT-500

v1.11 19.02.2024



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIROMETR

BEZKONTAKTOWY TERMOMETR
PRACUJĄCY W PODCZERWIENI

DIT-500



Wersja 1.11 19.02.2024

Do najważniejszych funkcji bezkontaktowego termometru DIT-500 należą:

- szybka reakcja na zmiany temperatury,
- dokładne, bezkontaktowe pomiary temperatury,
- podwójny celownik laserowy,
- nowoczesna konstrukcja obudowy,
- automatyczna funkcja Data Hold (zatrzymywania wyświetlanych danych pomiarowych),
- wybór jednostki °C/°F,
- cyfrowo regulowany współczynnik emisji (ε) w zakresie od 0,10 do 1,00,
- wyświetlanie temperatury maksymalnej, minimalnej, średniej i różnicowej,
- podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
- automatyczny wybór zakresu,
- rozdzielcość 0,1°C (0,1°F),
- blokada pomiaru,
- alarm dla wysokich i niskich wartości temperatury,
- pamięć 100 wyników,
- transmisja danych do komputera poprzez złącze USB.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

Pomiar temperatury urządzeń elektrycznych, przygotowanie żywności, kontrole bezpieczeństwa oraz warunków pożarowych, formowanie mas plastycznych, asfalt, sitodruk, pomiary temperatury tuiszu i suszenia, utrzymanie silników Diesla i parku samochodowego.

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	4
2	Bezpieczeństwo	5
3	Opis funkcjonalny.....	6
3.1	Opis przyrządu	6
3.2	Wyświetlacz	7
3.3	Przyciski.....	8
3.4	Odległość i rozmiar plamki	9
4	Opis działania.....	9
5	Wykonywanie pomiarów	12
6	Funkcje specjalne.....	12
6.1	Funkcjonalność	12
6.2	Przycisk TRYB (MODE)	13
6.2.1	Wyświetlanie wartości MAX, MIN, DIF, AVG	15
6.2.2	Ustawienia emisyjności (ε)	15
6.2.3	Włączenie pomiaru ciągłego (LOCK)	15
6.2.4	Alarm wysokich wartości temperatury (HAL)	15
6.2.5	Ustawienia progu HAL.....	15
6.2.6	Alarm niskich wartości temperatury (LAL)	15
6.2.7	Ustawienia progu LAL	15
6.2.8	Wybór jednostki temperatury $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$	16
6.3	Rejestrator danych.....	16
6.3.1	Zapisywanie danych.....	16
6.3.2	Przeglądanie danych.....	16
6.3.3	Kasowanie pamięci	17
6.3.4	Funkcja USB.....	17
7	Wymiana baterii	18
8	Czyszczenie i konserwacja	19
9	Magazynowanie.....	19
10	Rozbiórka i utylizacja	19

11 Dane techniczne.....	20
11.1 Dane podstawowe.....	20
11.2 Pozostałe dane techniczne	21
12 Producent	21

1 Wstęp

Dziękujemy za zakup pirometru DIT-500. Urządzenie niniejsze umożliwia bezkontaktowe pomiary temperatury w podczerwieni za jednym naciśnięciem przycisku. Wbudowany wskaźnik laserowy podnosi dokładność celu, podczas gdy podświetlany wyświetlacz LCD oraz poręczne przyciski zapewniają wygodną i ergonomiczną obsługę urządzenia.

Bezkontaktowe termometry pracujące w podczerwieni mogą być również stosowane do pomiarów temperatury powierzchni przedmiotów, które nie nadają się do pomiarów z zastosowaniem tradycyjnych (kontaktowych) termometrów (takich jak obiekty ruchome, powierzchnie przewodzące prąd lub przedmioty, w których przypadku trudno o bezpośredni kontakt).

Prawidłowa eksploatacja oraz utrzymanie niniejszego miernika zapewni lata niezawodnej pracy.

W niniejszej instrukcji posługujemy się trzema rodzajami ostrzeżeń. Są to teksty w ramkach, opisujące możliwe zagrożenia zarówno dla użytkownika, jak i miernika. Teksty rozpoczynające się słowem '**OSTRZEŻENIE:**' opisują sytuacje, w których może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli nie przestrzega się instrukcji. Słowo '**UWAGA!**' rozpoczyna opis sytuacji, w której niezastosowanie się do instrukcji grozi uszkodzeniem przyrządu. Wskazania ewentualnych problemów są poprzedzane słowem '**Uwaga:**'.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem przyrządu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i zaleceń producenta.

2 Bezpieczeństwo

Aby zapewnić odpowiednią obsługę i poprawność uzywanych wyników należy przestrzegać następujących zaleceń:

- należy zachować najwyższą ostrożność, kiedy wiązka laserowa jest włączona,
- nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę oczu osób lub zwierząt,
- należy uważać, by wiązka laserowa nie odbijała się od powierzchni odblaskowych w stronę oczu,
- nie wolno dopuścić, by wiązka laserowa kierowała się w stronę jakiegokolwiek wybuchowego gazu,
- niedopuszczalne jest używanie:
 - ⇒ miernika, który uległ uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo niesprawny,
 - ⇒ miernika przechowywanego zbyt długo w złych warunkach (np. zawiigoconego),
- przed rozpoczęciem pomiaru należy wybrać właściwą funkcję pomiarową,
- naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.


UWAGA !
PROMIENIOWANIE LASEROWE
NIE KIEROWAĆ WZROKU W STRONĘ WIĄZKI LASEROWEJ.

PÓŁPRZEWODNIKOWA DIODA LASEROWA
Moc wyjściowa <1mW przy 675 nm
LASER KLASY II.




3 Opis funkcjonalny

3.1 Opis przyrządu

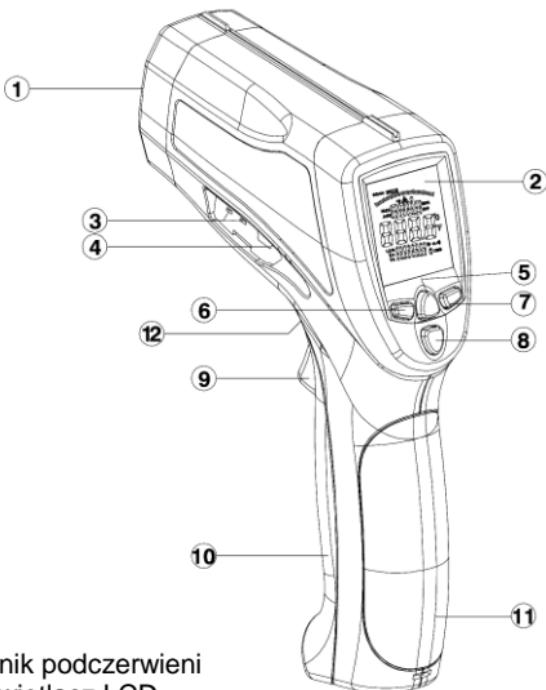


1. Czujnik podczerwieni
2. Wyświetlacz LCD
3. Wejście sondy Typu K
4. Port USB
5. Przycisk **PODŚWIETLENIA/LASERA**
6. Przycisk **W GÓRĘ**
7. Przycisk **W DÓŁ**
8. Przycisk **TRYBU (MODE)**
9. Przycisk pomiaru temperatury
10. Pokrywa baterii
11. Uchwyt
12. Przycisk otwierający pokrywę baterii

3.2 Wyświetlacz

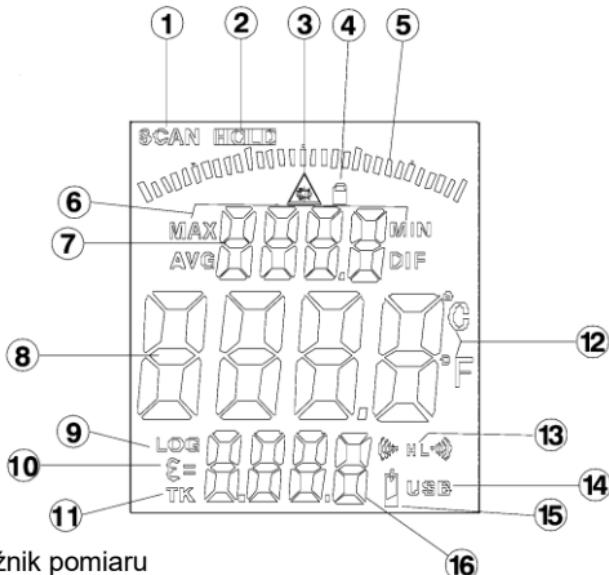

1. Wskaźnik pomiaru
2. Zatrzymanie wyświetlanych danych
3. Symbol wyłączenia lasera
4. Symbol blokady pomiaru
5. Bargraf
6. Symbole temperatury maksymalnej, minimalnej, średniej i różnicowej (MAX, MIN, AVG, DIF)
7. Wartości temperatury maksymalnej, minimalnej, średniej i różnicowej (MAX, MIN, AVG, DIF)
8. Bieżąca wartość temperatury
9. Symbol zapisu danych
10. Symbol emisyjności (ϵ)
11. Wskaźnik podłączenia sondy K
12. Jednostka temperatury °C/°F
13. Symbol alarmu wartości wysokiej (HAL) i niskiej (LAL)
14. Wskaźnik transmisji danych do komputera
15. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
16. Wartość emisyjności, temperatury z sondy K lub temperatury zapisanej w pamięci


3.3 Przyciski

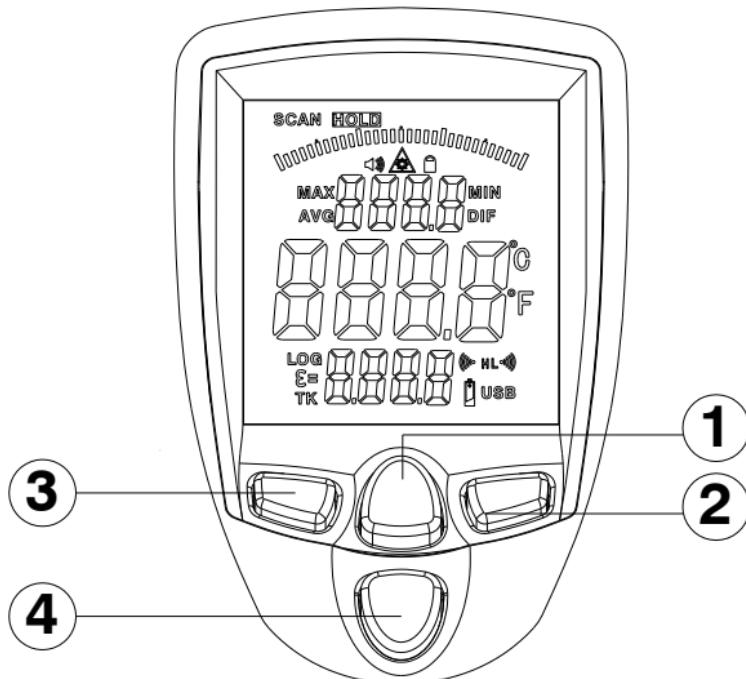

1. Przycisk włączający i wyłączający laser oraz podświetlenie LCD
2. Przycisk W DÓŁ (dla ε, HAL, LAL)
3. Przycisk W GÓRĘ (dla ε, HAL, LAL)
4. Cyklicznie działający przycisk MODE (TRYB)

3.4 Odległość i rozmiar plamki

Wraz ze wzrostem odległości (D) od obiektu, wzrasta również rozmiar plamki (S) dla obszaru mierzonego przez urządzenie. Założność pomiędzy odlegością a rozmiarem plamki dla każdego urządzenia została przedstawiona poniżej. Ogniskowa urządzenia wynosi 914mm (36").

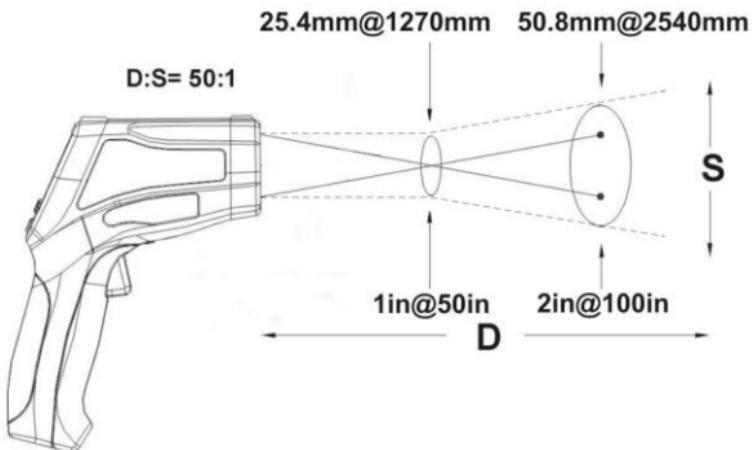

4 Opis działania

- **Jak to działa**

Mierniki temperatury pracujące w podczerwieni mierzą temperaturę powierzchni przedmiotu. Układ optyczny urządzenia wykrywa wyemitowaną, odbitą i przesłaną energię, która zostaje zebrana i skoncentrowana w detektorze. Układ elektroniczny urządzenia przekłada te informacje na odczyt temperatury, który zostaje przedstawiony na wyświetlaczu miernika. W urządzeniach wyposażonych w celownik laserowy, laser jest stosowany wyłącznie w celu ukierunkowania pomiaru.

- **Pole widzenia**

Należy się upewnić, że cel jest większy niż rozmiar plamki urządzenia. Im mniejszy jest cel, tym bliżej niego winno

znajdować się urządzenie. Kiedy dokładność jest parametrem wagi krytycznej, należy zapewnić by cel był co najmniej dwukrotnie większy niż rozmiar plamki.

- ***Odległość i rozmiar plamki***

Wraz ze wzrostem odległości (D) od obiektu, wzrasta również rozmiar plamki (S) dla obszaru mierzonego przez urządzenie.

- ***Ustalanie położenia miejsca gorącego***

Celem odnalezienia miejsca gorącego, należy przeszukać badany obszar ruchami w górę i w dół do momentu odnalezienia gorącego punktu.

- ***Przypomnienia***

- Urządzenie nie jest zalecane do pomiarów na połyskliwych lub polerowanych powierzchniach metalowych (stal nierdzewna, aluminium, itd.). Patrz ***Emisyjność***.

- Urządzenie nie może dokonywać pomiarów poprzez powierzchnie przeźroczyste np. szkło. Będzie ono w takich przypadkach mierzyło temperaturę powierzchni szkła.

- Para, pył, dym, itp. mogą uniemożliwić wykonanie dokładnych pomiarów na skutek zakłóceń, jakie powodują w funkcjonowaniu układu optycznego urządzenia.

- ***Emisyjność***

Emisyjność jest terminem stosowanym do opisu charakterystyki emisji energii przez materiały.

Większość (90% typowych zastosowań) organicznych materiałów oraz malowanych lub oksydowanych powierzchni wykazuje emisyjność na poziomie 0.95 (fabryczne ustawienie urządzenia).

Niedokładne odczyty będą spowodowane pomiarami błyszczących lub polerowanych powierzchni metalowych. Celem kompensacji tego zjawiska należy pokryć powierzchnię będącą przedmiotem pomiaru taśmą maskującą lub cienką warstwą czarnej farby. Odczekać aż taśma osiągnie tę samą temperaturę jak materiał pod nią a następnie zmierzyć temperaturę taśmy lub pomalowanej powierzchni.

Miernik DIT-500 umożliwia kompensację błędu spowodowanego innym współczynnikiem emisyjności niż 0.95. W tym celu należy wprowadzić poprawną wartość emisyjności dla danej substancji.

Wartości emisyjności dla różnych substancji.

Substancja	Emisyjność termiczna	Substancja	Emisyjność termiczna
Asfalt	0,90 do 0,98	Tkanina (czarna)	0,98
Beton	0,94	Skóra ludzka	0,98
Cement	0,96	Skóra	0,75 do 0,80
Piasek	0,90	Węgiel drzewny (pył)	0,96
Ziemia	0,92 do 0,96	Lakier	0,80 do 0,95
Woda	0,92 do 0,96	Lakier (matowy)	0,97
Lód	0,96 do 0,98	Guma (czarna)	0,94
Śnieg	0,83	Plastik	0,85 do 0,95
Szkło	0,90 do 0,95	Drewno	0,90
Ceramika	0,90 do 0,94	Papier	0,70 do 0,94
Marmur	0,94	Tlenki chromu	0,81
Tynk	0,80 do 0,90	Tlenki miedzi	0,78
Zaprawa murarska	0,89 do 0,91	Tlenki żelaza	0,78 do 0,82
Cegła	0,93 do 0,96	Tekstylia	0,90

5 Wykonywanie pomiarów

- Chwycić miernik za uchwyt i skierować go w stronę powierzchni, która ma być mierzona.
- Nacisnąć i przytrzymać spust celem włączenia miernika i rozpoczęcia pomiarów. Wyświetlacz zapali się, jeśli bateria jest odpowiednio naładowana. Należy wymienić baterię, jeśli wyświetlacz się nie zapala.
- Zwolnić przycisk; na wyświetlaczu pojawi się symbol zatrzymania wyświetlanych wyników (**HOLD**), wskazując, że odczyt został wstrzymany na wyświetlaczu. W trybie **HOLD** należy nacisnąć przycisk ① celem włączenia/wyłączenia lasera lub włączenia/wyłączenia podświetlania wyświetlacza.
- Zasilanie miernika zostanie automatycznie wyłączone po około siedmiu sekundach od zwolnienia spustu (chyba, że urządzenie jest w trybie pomiaru ciągłego).

Uwagi dotyczące pomiarów

Trzymając miernik za jego uchwyt należy skierować czujnik podczerwieni w kierunku przedmiotu, którego temperatura ma zostać zmierzona. Miernik automatycznie kompensuje odchylenia temperatury od temperatury otoczenia. Należy pamiętać, że dostosowanie do temperatury otoczenia zająć może do 30 minut.

Po pomiarach niskich temperatur wymagany jest pewien czas (kilka minut) przed przystąpieniem do pomiarów wysokich temperatur. Wynika to z procesu chłodzenia, który musi zostać przeprowadzony dla czujnika podczerwieni.

6 Funkcje specjalne

6.1 Funkcjonalność

- W trakcie pomiarów kolejne naciśnięcie przycisku ④ (**MODE**) powoduje wyświetlenie wartości maksymalnej, wartości minimalnej, wartości różnicowej, wartości średniej lub numeru komórki pamięci.


- W trakcie pomiarów, jeśli termoelement typu K nie jest podłączony, można dokonać regulacji emisyjności poprzez naciśnięcie przycisku w góre lub w dół.
- W trybie zatrzymania wyświetlanych danych (**HOLD**), użytkownik może dokonać ustawień jednostki $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ poprzez naciśnięcie przycisku w góre lub w dół.
- Możliwe jest włączenie/wyłączenie podświetlania LCD lub lasera poprzez naciśnięcie przycisku ① (**LIGHT/LASER**) w dowolnym momencie.
- Ustawienie wartości alarmu wysokiego (HAL), alarmu niskiego (LAL) oraz emisyjności (ε) możliwe jest poprzez naciskanie przycisku **MODE** do momentu, gdy stosowny kod pojawi się na wyświetlaczu. Należy nacisnąć przyciski **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** celem ustawienia pożądanych wartości.

6.2 Przycisk **TRYB (MODE)**

W trybie zatrzymania wyświetlanych wyników (**HOLD**) należy nacisnąć przycisk **MODE**, który pozwala na dostęp do:

- zmierzonej wartości maksymalnej, minimalnej, różnicowej, średniej lub zarejestrowanej w pamięci,
- regulacji emisyjności (ε),
- włączenia pomiaru ciągłego,
- włączenia/wyłączenia alarmu wysokich temperatur (HAL),
- regulacji alarmu wysokich temperatur,
- włączenia/wyłączenia alarmu niskich temperatur (LAL),
- regulacji alarmu niskich temperatur,
- wyboru jednostki temperatury $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Za każdym razem, gdy zostaje naciśnięty przycisk **MODE**, następuje przejście do kolejnej pozycji w cyklu trybów. Edycja poszczególnego parametru sygnalizowana jest miganiem odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu. Sekwencja działania pokazana jest na Rys. 1.

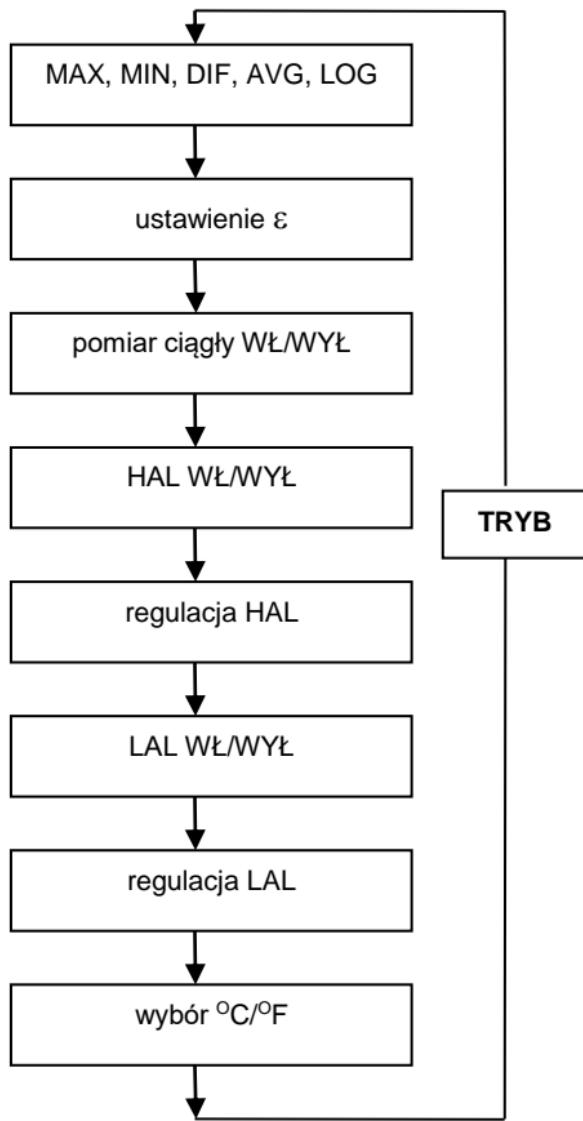

Rys. 1. Sekwencja przycisku **MODE (TRYB)**

6.2.1 Wyświetlanie wartości MAX, MIN, DIF, AVG

MAX (maximum) - maksymalna wartość pomiaru.

MIN (minimum) - minimalna wartość pomiaru.

DIF (difference) - różnicowa wartość pomiaru.

AVG (average) - średnia wartość pomiaru.

Ustawienia wyświetlania dokonywane są poprzez naciśnięcie przycisków **W GÓRĘ/W DÓŁ**.

6.2.2 Ustawienia emisyjności (ε)

Emisyjność (symbol ε) jest regulowana cyfrowo w zakresie od 0.10 do 1.00 poprzez przycisk **W GÓRĘ/W DÓŁ**.

6.2.3 Włączenie pomiaru ciągłego (LOCK)

Tryb ten jest szczególnie użyteczny dla potrzeb ciągłego monitoringu temperatur. Należy nacisnąć przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ** celem włączenia lub wyłączenia pomiaru ciągłego.

Następnie należy nacisnąć spust pomiarowy celem przejścia do pomiaru ciągłego. Przyrząd będzie w sposób ciągły wyświetlał temperaturę, dopóki spust pomiarowy nie zostanie naciśnięty ponownie.

6.2.4 Alarm wysokich wartości temperatury (HAL)

Włączyć lub wyłączyć alarm wysokich wartości temperatury poprzez naciśnięcie przycisku **W GÓRĘ/W DÓŁ**.

6.2.5 Ustawienia progu HAL

Ustawienia alarmu dla wysokich wartości temperatur dokonywane są poprzez naciśnięcie przycisku **W GÓRĘ/W DÓŁ**.

6.2.6 Alarm niskich wartości temperatury (LAL)

Włączyć lub wyłączyć alarm niskich wartości temperatury poprzez naciśnięcie przycisku **W GÓRĘ/W DÓŁ**.

6.2.7 Ustawienia progu LAL

Ustawienia alarmu dla niskich wartości temperatur dokonywane są poprzez naciśnięcie przycisku **W GÓRĘ/W DÓŁ**.

6.2.8 Wybór jednostki temperatury °C/°F

Wybrać jednostkę temperatury (°C lub °F) stosując w tym celu przycisk **W GÓRĘ/W DÓŁ**.

6.3 Rejestrator danych

6.3.1 Zapisywanie danych

Zakupiony przez Państwa miernik temperatury może zachowywać dane dla 100 pomiarów.

Aby zapisać odczyt pomiaru do pamięci, należy nacisnąć spust pomiarowy. Trzymając wciśnięty spust, należy nacisnąć przycisk **MODE** dopóki symbol LOG nie pojawi się w lewym dolnym rogu wyświetlacza. W tym momencie na górnym polu odczytowym pojawi się numer komórki pamięci.

Skierować urządzenie w kierunku obszaru mierzonego, którego temperatura ma zostać zapisana i nacisnąć przycisk **①**. Zapisana temperatura pojawi się na dolnym polu odczytowym wyświetlacza.

Aby wybrać inną komórkę pamięci, należy nacisnąć przycisk **W GÓRĘ** lub **W DÓŁ**.

Jeśli w danej komórce nie ma zapisanej informacji, wówczas na dolnym polu odczytowym pojawią się cztery poziome kreski.

6.3.2 Przeglądanie danych

Aby przywołać zapisane wcześniej dane po wyłączeniu urządzenia, należy przyciskiem **MODE** wybrać przeglądanie wartości MAX (miga MAX na wyświetlaczu).

Następnie przyciskami **W GÓRĘ/W DÓŁ** należy wybrać tryb LOG (miga LOG na wyświetlaczu) oraz zatwierdzić wybór krótkim naciśnięciem spustu. LOG przestanie migać a na górnym polu odczytowym pojawi się numer komórki pamięci. Na dolnym polu odczytowym będzie zapisana temperatura dla tej komórki.

Celem przejścia do innej komórki pamięci, należy użyć przycisków **W GÓRĘ/W DÓŁ**.

6.3.3 Kasowanie pamięci

Funkcja kasowania może być stosowana wyłącznie, kiedy urządzenie znajduje się w trybie LOG. Zalecane jest stosowanie funkcji kasowania rejestru wyłącznie wówczas, gdy wszystkie komórki pamięci mają zostać skasowane.

Funkcja kasowania rejestru działa w sposób następujący:

- kiedy urządzenie znajduje się w trybie LOG należy nacisnąć i przytrzymać spust pomiarowy, a następnie przycisk strzałki skierowanej **W DÓŁ** do momentu przejścia do komórki „000”.

Uwaga: Powyższe może zostać wykonane wyłącznie wówczas, gdy spust jest wcisnięty. Komórka „000” nie jest dostępna poprzez przycisk **W GÓRĘ**.


- gdy komórka „000” jest pokazana na wyświetlaczu, należy nacisnąć przycisk **①**. Zabrzmi sygnał dźwiękowy oraz automatycznie zostanie ustawiona komórka „001”. Oznacza to, że wszystkie dane zostały skasowane.

6.3.4 Funkcja USB

Niniejsze urządzenie pozwala na transmisję danych uzyskanych w pomiarach z zastosowaniem podczerwieni oraz sondy typu K do komputera poprzez złącze USB.

Aby włączyć lub wyłączyć transmisję danych przez złącze USB należy przez ok. 2s przytrzymać przycisk **①**. Włączenie transmisji sygnalizowane jest przez napis USB na wyświetlaczu.

7 Wymiana baterii

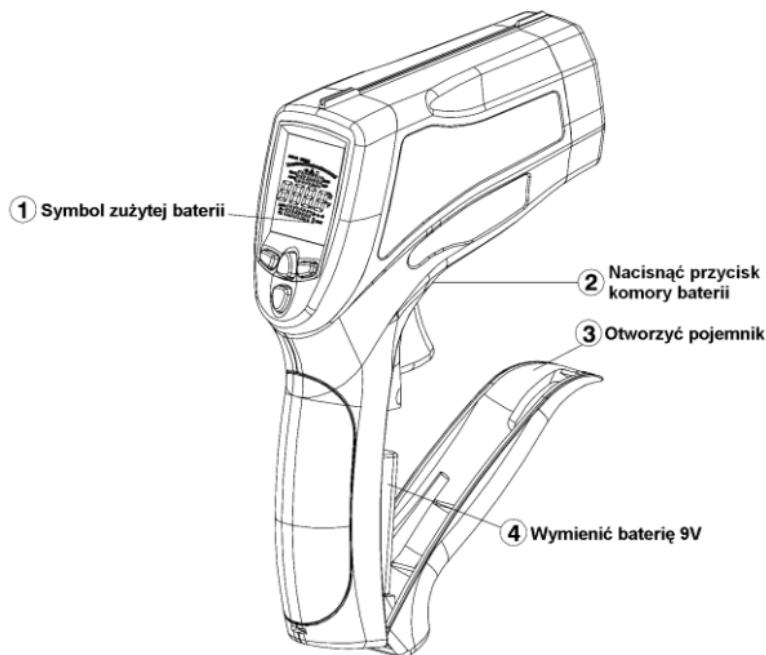

Kiedy naładowanie baterii jest niedostateczne, na wyświetlaczu pojawi się symbol „” oznaczający, że wymagana jest wymiana na nową baterię 9V.

Uwaga:

Dokonując pomiarów przy wyświetlonym mnemoniku baterii należy się liczyć z dodatkowymi nieokreślonymi niepewnościami pomiaru lub niestabilnym działaniem przyrządu.

Otworzyć pokrywę komory baterii, a następnie wyjąć baterię z urządzenia i umieścić w nim nową baterię 9V. Zamocować na powrót pokrywę komory baterii.

8 Czyszczenie i konserwacja

- Naprawy i czynności serwisowe nie objęte niniejszą instrukcją winny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Od czasu do czasu należy wyczyścić obudowę urządzenia suchą tkaniną. Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować rozpuszczalników ani materiałów ściernych.

9 Magazynowanie

Przy przechowywaniu przyrządu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- upewnić się, że miernik jest suchy,
- przy dłuższym okresie przechowywania należy wyjąć baterię.

10 Rozbiórka i utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju.

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy samodzielnie demontować żadnych części z tego sprzętu.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych baterii i akumulatorów.

11 Dane techniczne

11.1 Dane podstawowe

Zakres temperatury dla sondy K

Zakres temperatury TK	Rozdzielczość	Dokładność
-50,0...999,9°C -58,0...999,9°F	0,1°C 0,1°F	±(1,5% w.m. + 3°C) ±(1,5% w.m. + 5°F)
1000...1370°C 1000...2498°F	1°C 1°F	±(1,5% w.m. + 2°C) ±(1,5% w.m. + 3,6°F)

Zakres temperatury w podczerwieni

Zakres temperatury w podczerwieni	D:S	Roz-dziel-czość	Dokładność		
-50,0...999,9°C -58,0...999,9°F	50:1	0,1°C 0,1°F	-50...20°C -58...68°F	±2,5°C ±4,5°F	
1000...1600°C 1000...2912°F		1°C 1°F	20...400°C 68...752°F	±(1,0% w.m. + 1°C lub 1,8°F)	
			400...800°C 752...1472°F	±(1,5% w.m. + 2°C lub 3,6°F)	
			800...1600°C 1472...2912°F	±2,5% w.m.	

Temperatura otoczenia w zakresie od 23 do 25°C (73 do 77°F)
„m.w.” oznacza wartość mierzoną wzorcową

11.2 Pozostałe dane techniczne

- a) czas reakcji 150ms
- b) czułość widmowa 8...14μm
- c) emisyjność regulowana cyfrowo od 0,10 do 1,00
- d) wskazania przekroczenia zakresu symbol “---”
- e) biegunowość automatyczna, znak minus dla temperatury ujemnej
- f) półprzewodnikowa dioda laserowa:
 - moc wyjściowa <1mW,
 - długość fali 630~670nm
 - laser klasa 2
- g) temperatura robocza 0 do 50°C (32 do 122°F)
- h) temperatura przechowywania -20 do 60°C (-4 do 140°F)
- i) względna wilgotność robocza 10% do 90%, wilgotność przechowywania: <80%
- j) pamięć 100 komórek
- k) połączenie z PC interfejs USB
- l) zasilanie bateria 9V, NEDA 1604A lub IEC 6LR61
- m) bezpieczeństwo spełnia warunki dla kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
- n) waga 350g
- o) wymiary 230 x 155 x 54mm

12 Producent

Prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest:

SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
tel. +48 74 884 10 53 (Biuro Obsługi Klienta)
e-mail: bok@sonel.pl
internet: www.sonel.pl

Wyprodukowano w Chińskiej Republice Ludowej na zlecenie SONEL S.A.



USER MANUAL

NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER

DIT-500



Version 1.11 19.02.2024

Main features of the DIT-500 device are the following:

- rapid detection of temperature changes,
- precise non-contact measurements,
- dual laser lighting,
- modern housing design,
- automatic Data Hold,
- °C / °F switch,
- emissivity digitally adjustable from 0.10 to 1.00,
- MAX, MIN, AVG, DIF temperature displays,
- backlight LCD display,
- automatic selection range
- display resolution 0.1°C (0.1°F),
- trigger lock,
- set high and low alarms,
- data logger (LOG),
- transmit data to pc with USB.

WIDE RANGE APPLICATION:

Temperature measurements of electric devices, food preparation, safety and fire inspectors, plastic molding, asphalt, marine and screen printing, measure ink and dryer temperature, Diesel and fleet maintenance.

CONTENTS

1	<i>Introduction</i>	25
2	<i>Safety</i>	25
3	<i>Functional description</i>	27
3.1	<i>Device description</i>	27
3.2	<i>LCD symbols</i>	28
3.3	<i>Buttons</i>	29
3.4	<i>Distance and spot size</i>	30
4	<i>How it works</i>	30
5	<i>Measurement operation</i>	32
6	<i>Functional design</i>	33
6.1	<i>Functionality</i>	33
6.2	<i>Functions of MODE button</i>	33
6.2.1	<i>MAX, MIN, DIF, AVG display</i>	35
6.2.2	<i>Emissivity (ε) adjustment</i>	35
6.2.3	<i>Continuous measurement (LOCK) on/off</i>	35
6.2.4	<i>High alarm (HAL) on/off</i>	35
6.2.5	<i>HAL adjustment</i>	35
6.2.6	<i>Low alarm (LAL) on/off</i>	35
6.2.7	<i>LAL adjustment</i>	35
6.2.8	<i>$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$</i>	35
6.3	<i>Data logger</i>	36
6.3.1	<i>Saving data to memory</i>	36
6.3.2	<i>Recalling data from memory</i>	36
6.3.3	<i>Memory clear function</i>	36
6.3.4	<i>USB function</i>	37
7	<i>Battery replacement</i>	37
8	<i>Cleaning and maintenance</i>	38
9	<i>Storage</i>	38
10	<i>Dismantling and utilization</i>	38

11 Technical data	39
11.1 Basic data.....	39
11.2 Other technical data	40
12 Manufacturer	40

1 Introduction

Thank you for purchase of the IR Thermometer DIT-500. This is capable of non-contact (infrared) temperature measurements at the touch of a button. The built-in laser pointer increases target accuracy while the backlight LCD and handy push-buttons combine for convenient, ergonomic operation.

The Non-contact Infrared Thermometers can be used to measure the temperature of objects' surface that is improper to be measured by traditional (contact) thermometer (such as moving object, the surface with electricity current or the objects which are uneasy to be touched.)

Proper use and care of this meter will provide years of reliable service.

In the present manual we apply three kinds of warnings. These are texts in frames, which describe possible dangers both for the user and the meter itself. The messages starting from the word '**WARNING:**' describe situations which imply a risk for life or health should the recommendations presented in the present manual not be observed. The word '**ATTENTION!**' introduces a description of a situation where non-observance of the recommendations presented in the present manual may imply damage for the meter. Indications of possible problems are preceded by the word '**Attention:**'.

WARNING:

Before using the instrument acquaint yourself with the present manual and observe the safety regulations and recommendations specified by the manufacturer.

2 Safety


In order to guarantee proper operation and correctness of the obtained results it is necessary to observe the following recommendations:

- Use extreme caution when the laser beam is turned on.
- Do not let the beam enter your eye, another person's eye or the eye of an animal.
- Be careful not to let the beam on a reflective surface strike your eye.
- Do not allow the laser light beam impinge on any gas which can explode.
- It is prohibited to operate the meter:
 - ⇒ If it is damaged and completely or partially out of order.
 - ⇒ If it has been stored for an excessive period of time in inadequate conditions (e.g. if it is humid).
- Before commencing a measurement make sure the correct measurement function has been selected.
- Repairs must be realised solely by an authorised service workshop.




3 Functional description

3.1 Device description

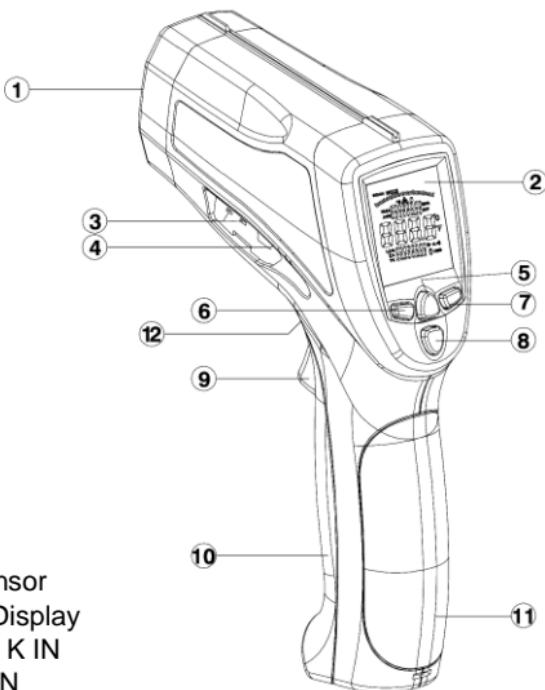


- ① IR sensor
- ② LCD Display
- ③ TYPE K IN
- ④ USB IN
- ⑤ LIGHT/LASER BUTTON
- ⑥ UP BUTTON
- ⑦ DOWN BUTTON
- ⑧ MODE BUTTON
- ⑨ MEASUREMENT TRIGGER
- ⑩ BATTERY COVER
- ⑪ HANDLE GRIP
- ⑫ BATTERY COVER BUTTON

3.2 LCD symbols

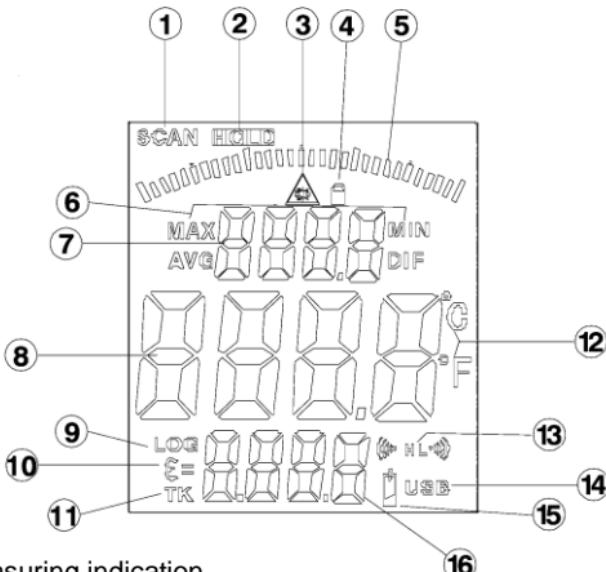

- ① Measuring indication
- ② Data hold
- ③ Laser "on" symbol
- ④ LOCK symbol
- ⑤ Analogue scale
- ⑥ MAX, MIN, AVG, DIF symbols
- ⑦ Temperature values for the MAX, MIN, AVG, DIF
- ⑧ Current temperature value
- ⑨ Data logger symbol
- ⑩ Emissivity (ϵ) symbol
- ⑪ Probe Type K symbol
- ⑫ $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$ symbols
- ⑬ High alarm (HAL) and low alarm (LAL) symbols
- ⑭ USB symbol (transmit data to PC)
- ⑮ Low battery symbol
- ⑯ Emissivity value, temperature from Type K probe or temperature from memory


3.3 Buttons

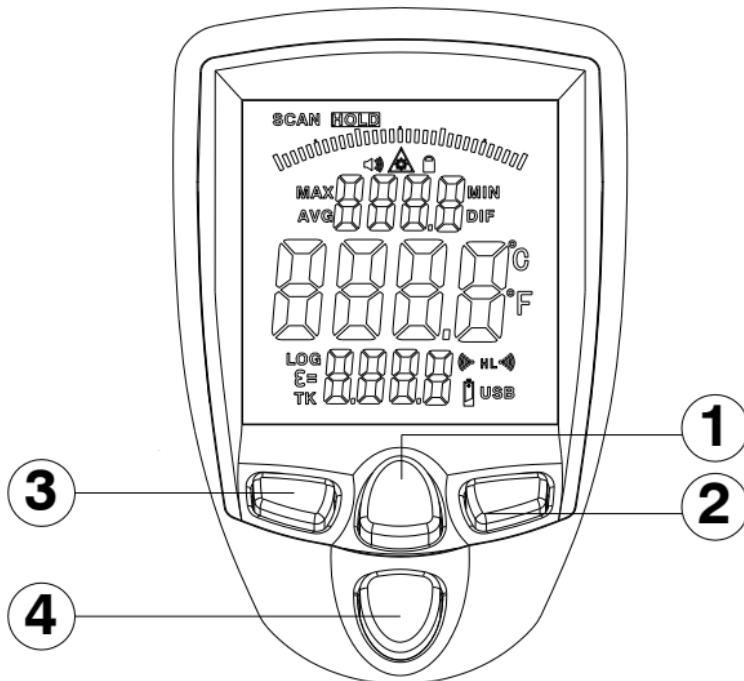

- ① Laser/Backlight on/off button
- ② Down button (for ε, HAL, LAL)
- ③ Up button (for ε, HAL, LAL)
- ④ Cyclic MODE button

3.4 Distance and spot size

As the distance (D) from the object increases, the spot size (S) of the area measured by the unit becomes larger. The relationship between distance and spot size for each unit is listed below. The focal point of unit is 914mm (36").

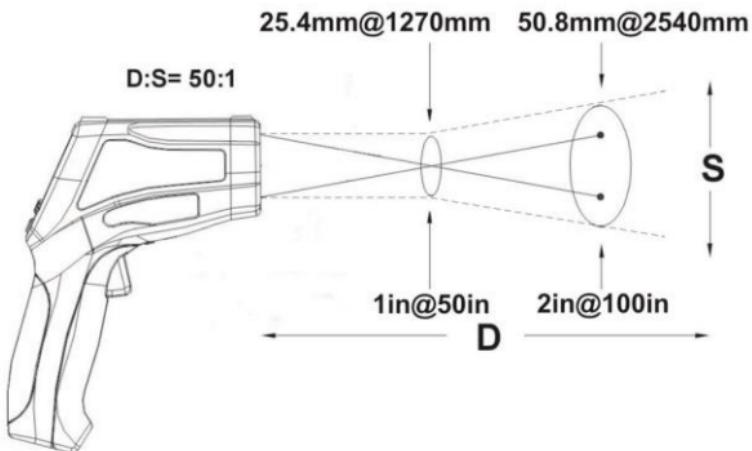

4 How it works

- Infrared**

Infrared thermometers measure the surface temperature of an object. The unit's optics sense emitted, reflected, and transmitted energy, which is collected and focused onto a detector. The unit's electronics translate the information into a temperature reading, which is displayed on the unit. In units with a laser, the laser is used for aiming purposes only.

- Field of View**

Make sure that the target is larger than the unit's spot size. The smaller the target, the closer you should be to it. When

accuracy is critical, make sure the target is at least twice as large as the spot size.

- ***Distance and spot size***

As the distance (D) from the object increases, the spot size (S) of the area measured by the unit becomes larger.

- ***Locating a hot Spot***

To find a hot spot aim the thermometer outside the area of interest, then scan across with an up and down motion until you locate hot spot.

- ***Reminders***

- Not recommended for use in measuring shiny or polished metal surfaces (stainless steel, aluminum, etc.). See **Emissivity**.

- The unit cannot measure through transparent surfaces such as glass. It will measure the surface temperature of the glass instead.

- Steam, dust, smoke, etc., Can prevent accurate measurement by obstructing the unit's optics.

- ***Emissivity***

Emissivity is a term used to describe the energy-emitting characteristics of materials.

Most (90% of typical applications) organic materials and painted or oxidized surfaces have an emissivity of 0.95 (pre-set in the unit). Inaccurate readings will result from measuring shiny or polished metal surfaces. To compensate, cover the surface to be measured with masking tape or flat black paint. Allow time for the tape to reach the same temperature as the material underneath it. Measure the temperature of the tape or painted surface.

The DIT-500 can compensate additional error of emissivity other than 0.95. In this purpose, enter correct value of measured substance emissivity.

Emissivity values

Substance	Thermal emissivity	Substance	Thermal emissivity
Asphalt	0,90 to 0,98	Cloth (black)	0,98
Concrete	0,94	Human skin	0,98
Cement	0,96	Lather	0,75 to 0,80
Sand	0,90	Charcoal (powder)	0,96
Earth	0,92 to 0,96	Lacquer	0,80 to 0,95
Water	0,92 to 0,96	Lacquer (matt)	0,97
Ice	0,96 to 0,98	Rubber (black)	0,94
Snow	0,83	Plastic	0,85 to 0,95
Glass	0,90 to 0,95	Timber	0,90
Ceramic	0,90 to 0,94	Paper	0,70 to 0,94
Marble	0,94	Chromium oxides	0,81
Plaster	0,80 to 0,90	Copper oxides	0,78
Mortar	0,89 to 0,91	Iron oxides	0,78 to 0,82
Brick	0,93 to 0,96	Textiles	0,90

5 Measurement operation

- Hold the meter by its handle grip and point it toward the surface to be measured.
- Pull and hold the trigger to turn the meter on and begin testing. The display will light if the battery is good. Replace the battery if the display does not light.
- Release the trigger and the HOLD display icon will appear on the LCD indicating that the reading is being held. In HOLD status, press the ① button to turn on/off the laser and turn on/off backlight.
- The meter will automatically power down after approximately 7 seconds after the trigger is released (unless the unit is locked on).

Note: Measurement considerations

Holding the meter by its handle, point the IR Sensor toward the object whose temperature is to be measured. The meter automatically compensates for temperature deviations from ambient temperature. Keep in mind that it will take up to 30 minutes to adjust to wide ambient temperatures are to be measured followed by high temperature measurements.

Some time (several minutes) is required after the low (and before the high) temperature measurements are made. This is a result of the cooling process, which must take place for the IR sensor.

6 Functional design

6.1 Functionality

- In the measuring time, pressing MODE keys to display MAX value, MIN value, DIF value , AVG value or LOG value.
- In the measuring time, if the Type K thermocouple is not connected, you can adjust ε by pressing up/down key.
- In the HOLD mode, you can adjust $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ by pressing up/down key.
- You can turn on/off the backlight/laser by pressing LIGHT/LASER key ① at any state.
- To set values for the high alarm (HAL), low alarm (LAL) and emissivity (ε), press the MODE button until the appropriate code appears in the display, press the UP and DOWN buttons to adjust the desired values.

6.2 Functions of MODE button

In the HOLD mode, press the mode button also allows you to access the set state: MAX, MIN, DIF, AVG or LOG display -> emissivity (ε) -> lock on/off (continuos measuremet) -> high alarm (HAL) on/off -> HAL adjustment -> low alarm (LAL) on/off -> LAL adjustment -> $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Each time you press set you advance through the mode cycle. The diagram shows the sequence of functions in the mode cycle.

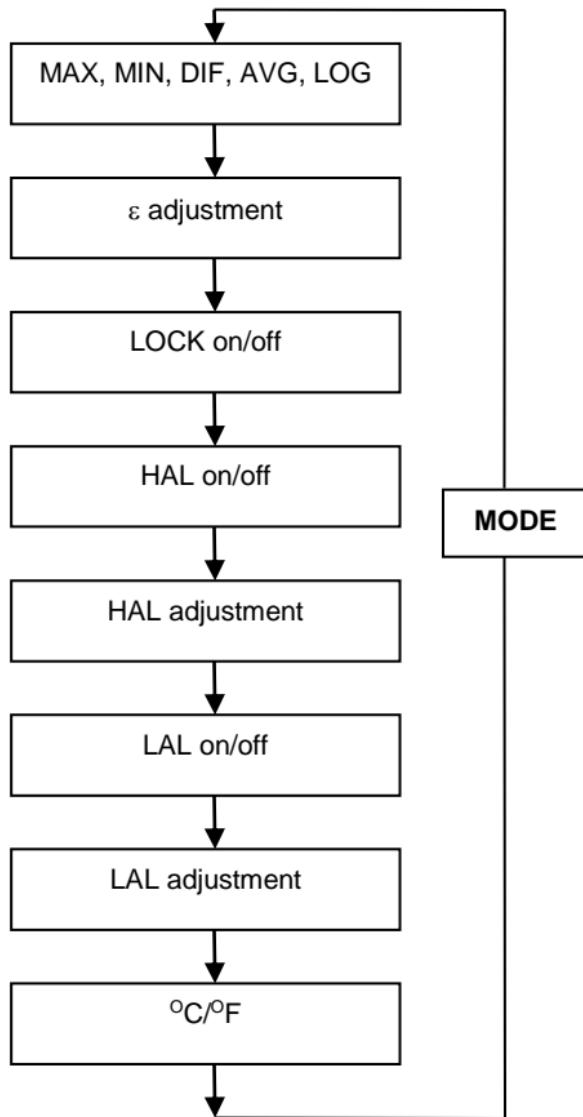


Fig. 1. Sequence of MODE button.

6.2.1 MAX, MIN, DIF, AVG display

MAX (maximum) - Maximum value of measurement.

MIN (minimum) - Minimum value of measurement.

DIF (difference) - Difference value of measurement.

AVG (average) - Average value of measurement.

Adjustable display by pressing UP/DOWN button

6.2.2 Emissivity (ϵ) adjustment

The emissivity (ϵ) digitally adjustable from 0,10 to 1,0 by pressing UP/DOWN button.

6.2.3 Continuous measurement (LOCK) on/off

The lock mode is particularly useful for continuous monitoring of temperatures. Press the UP button or DOWN button to turn on or off. Press the measurement trigger to confirm the lock measurement mode. The IR thermometer will continuously display the temperature until press again the measurement trigger.

6.2.4 High alarm (HAL) on/off

Turn on or off high alarm by pressing UP/DOWN button.

6.2.5 HAL adjustment

Please adjust high alarm value by pressing UP/DOWN button.

6.2.6 Low alarm (LAL) on/off

Turn on or off low alarm by pressing UP/DOWN button.

6.2.7 LAL adjustment

Please adjust low alarm value by pressing UP/DOWN button.

6.2.8 °C/°F

Pressing UP/DOWN button to change the temperature unit (°C or °F).

6.3 Data logger

6.3.1 Saving data to memory

Your thermometer is capable of storing up to 100 measurements.

To store data from an infrared reading, pull the trigger. While holding the trigger, press the MODE button until LOG appears in the lower left corner of the display (a log location number will be shown in upper display).

Aim the unit at the target area you want to record and press the LASER/BACKLIGHT button. The recorded temperature will appear in the lower display. To select another log location, press the UP or DOWN keys.

If no temperature has been recorded in the shown LOG location, four dashes will appear in the lower display.

6.3.2 Recalling data from memory

To recall stored data after the unit shuts off, press the MODE button until blinking MAX appears on the LCD. Press the UP or DOWN button to call blinking LOG symbol on LCD. Press trigger to accept.

A LOG location number will be shown on upper display and the stored temperature for that location will be display on lower display.

To move to another LOG location, press the UP or DOWN keys.

6.3.3 Memory clear function

This function can only be used when the unit is in LOG mode. You should only use the LOG clear function if you want to clear all the Log location data that is stored in unit's memory. The "LOG clear" function works as follows:

- while in LOG mode, press and hold the trigger, and then press the DOWN arrow button until you reach LOG location "000".

Note: This can only be done when the trigger is pulled. LOG location "000" cannot be accessed, by using the UP arrow button.

- when LOG location "000" shows in the display, press the LASER/BACKLIGHT button. A tones will sound, and the LOG

location will automatically change to “001”, signifying that all data locations have been cleared.

6.3.4 USB function

This device affords transmitting the IR and Type K measurement data to the PC via USB.

For turn on or off USB function: press LIGHT/LASER button until “USB” sign appears in the right lower corner of the LCD. The USB function turn on. Then, press the LIGHT/LASER button again until “USB” sign disappears. Thus, the USB function shut off.

7 Battery replacement



As battery power is not sufficient, LCD will display “”. Replacement with one new battery type 9V is required.

Attention:

When making measurements with a battery's mnemonic on, one must take into account additional indefinite measurement uncertainty or unstable working of the meter.

Open battery cover, then take out the battery from instrument and replace with a new 9-Volt battery and place the battery cover back.

8 Cleaning and maintenance

- Repairs or service are not covered in this manual and should only be carried out by qualified trained technician.
- Periodically, wipe the body with a dry cloth. Do not use abrasives or solvents on this instrument.
- For service, use only manufacturer's specified parts.

9 Storage

In the case of storage of the device, the following recommendations must be observed:

- Make sure the meter and its accessories are dry.
- In the case the meter is to be stored for a prolonged period of time, the batteries must be removed from the device.

10 Dismantling and utilization

Worn-out electric and electronic equipment should be gathered selectively, i.e. it must not be placed with waste of another kind.

Worn-out electronic equipment should be sent to a collection point in accordance with the law of worn-out electric and electronic equipment.

Before the equipment is sent to a collection point, do not dismantle any elements.

Observe the local regulations concerning disposal of packages, worn-out batteries and accumulators.

11 Technical data

11.1 Basic data

Type K temperature range

Temperature range	Resolution	Accuracy
-50,0...999,9°C -58,0...999,9°F	0,1°C 0,1°F	±(1,5% m.v. + 3°C) ±(1,5% m.v. + 5°F)
1000...1370°C 1000...2498°F	1°C 1°F	±(1,5% m.v. + 2°C) ±(1,5% m.v. + 3,6°F)

IR temperature range

Temperature range	D:S	Resolu-tion	Accuracy	
-50,0...999,9°C -58,0...999,9°F		0,1°C 0,1°F	-50...20°C -58...68°F	±2,5°C ±4,5°F
1000...1600°C 1000...2912°F	50:1	1°C 1°F	20...400°C 68...752°F	±(1,0% m.v. + 1°C or 1,8°F)
			400...800°C 752...1472°F	±(1,5% m.v. + 2°C or 3,6°F)
			800...1600°C 1472...2912°F	±2,5% m.v.

Operating temperature of: 23 to 25°C (73 to 77°F)

"m.v." means measured value of standard.

11.2 Other technical data

a)	response time	150ms
b)	spectral response	8...14µm
c)	emissivity	digitally adjustable from 0.10 to 1.00
d)	over range indication	LCD will show "___"
e)	polarity	automatic, (-) sign for negative polarity
f)	diode laser	
	▪ output	<1mW
	▪ wavelength	630~670nm
	▪ laser product	class 2
g)	operating temperature	0 to 50°C (32 to 122°F)
h)	storage temp.....	-10 to 60°C (14 to 140°F)
i)	relative humidity.....	10%~90% RH operating, <80% RH storage
j)	memory.....	100 cells
k)	PC interface.....	USB
l)	power supply	9V battery, NEDA 1604A or IEC 6LR61
m)	safety	„CE” Comply with EMC
n)	weight	350g
o)	size	230 x 155 x 54mm

12 Manufacturer

The manufacturer of the device, which also provides guarantee and post-guarantee service is the following company:

SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Poland
tel. +48 74 884 10 53 (Customer Service)
e-mail: customerservice@sonel.com
web page: www.sonel.com

Note:

Service repairs must be realized solely by the manufacturer.



MANUAL DE USO

PIRÓMETRO

**TERMÓMETRO SIN CONTACTO
EN INFRARROJOS**

DIT-500



Versión 1.11 19.02.2024

Las funciones más importantes del termómetro sin contacto DIT-500 son las siguientes:

- respuesta rápida a los cambios de temperatura,
- medición precisa, sin contacto de temperatura,
- visor doble de láser,
- estructura de carcasa moderna,
- función automática Data Hold (retención de datos de medición visualizados),
- selección de la unidad °C/°F,
- coeficiente de emisión regulado digitalmente (ε) del rango de 0,10 a 1,00,
- visualización de la temperatura máxima, mínima, media y diferencial,
- pantalla de cristal líquido iluminada de fondo,
- selección de rango automática,
- resolución 0,1°C (0,1°F),
- bloqueo de medición,
- alarma para valores de temperaturas altos y bajos,
- memoria de 100 resultados,
- transmisión de datos al ordenador a través de USB.

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES:

La medición de la temperatura de los aparatos eléctricos, la preparación de alimentos, los controles de seguridad y de las condiciones de incendio, el moldeado de masas plásticos, el asfalto, la serigrafía, las mediciones de la temperatura de tinta y del secado, el mantenimiento de los motores diésel y del parque automovilístico.

ÍNDICE

1	<i>Introducción</i>	44
2	<i>Seguridad</i>	45
3	<i>Descripción funcional</i>	46
3.1	<i>Descripción del dispositivo</i>	46
3.2	<i>Pantalla</i>	47
3.3	<i>Botones</i>	48
3.4	<i>Distancia y tamaño del punto</i>	49
4	<i>Descripción de funcionamiento</i>	49
5	<i>Realización de mediciones</i>	51
6	<i>Funciones especiales</i>	52
6.1	<i>Funcionalidad</i>	52
6.2	<i>Botón MODO (MODE)</i>	53
6.2.1	<i>Visualización de valores MAX, MIN, DIF, AVG</i>	55
6.2.2	<i>Configuración de emisividad (ε)</i>	55
6.2.3	<i>Desactivación de la medición continua (LOCK)</i>	55
6.2.4	<i>Alarma de valores altos de temperatura (HAL)</i>	55
6.2.5	<i>Configuración de límite HAL</i>	55
6.2.6	<i>Alarma de valores bajos de temperatura (LAL)</i>	55
6.2.7	<i>Configuración de límite LAL</i>	56
6.2.8	<i>Selección de la unidad de temperatura OC/OF</i>	56
6.3	<i>Registrador de datos</i>	56
6.3.1	<i>Registro de datos</i>	56
6.3.2	<i>Revisión de datos</i>	56
6.3.3	<i>Borrado de memoria</i>	57
6.3.4	<i>Función de USB</i>	57
7	<i>Reemplazo de batería</i>	58
8	<i>Limpieza y mantenimiento</i>	59
9	<i>Almacenamiento</i>	59
10	<i>Desmontaje y utilización</i>	59

11 Datos técnicos	60
11.1 Datos básicos.....	60
11.2 Otros datos técnicos.....	61
12 Fabricante.....	61

1 Introducción

Gracias por comprar el pirómetro DIT-500. Este dispositivo permite medir la temperatura sin contacto en infrarrojos con un solo pulsado de botón. El puntero láser incorporado aumenta la precisión del objetivo, mientras que la pantalla LCD con iluminación de fondo y los botones prácticos proporcionan un manejo del dispositivo cómodo y ergonómico.

Los termómetros sin contacto de infrarrojos pueden aplicarse también para medir las temperaturas de la superficie de objetos que no son adecuados para las mediciones con el uso de los termómetros tradicionales (de contacto), tales como objetos móviles, superficies conductoras eléctricas u objetos en cuyo caso es difícil entrar en contacto directo.

La explotación y el mantenimiento adecuados de este instrumento aseguran muchos años de su servicio fiable.

En este manual se utilizan tres tipos de avisos. Se trata de textos en el marco que describen los posibles riesgos tanto para el usuario como para el medidor. Los textos que comienzan con la palabra '**ADVERTENCIA:**' describen las situaciones en las que puede haber un peligro para la vida o la salud, si no cumple con las instrucciones. La palabra '**¡ATENCIÓN!**' da comienzo a la descripción de la situación en la que el incumplimiento de las instrucciones puede dañar el instrumento. Los indicios de posibles problemas están precedidos por la palabra "**Atención:**".

ADVERTENCIA:

Antes de utilizar el instrumento debe leer cuidadosamente este manual de instrucciones y seguir las normas de seguridad y las recomendaciones del fabricante.

2 Seguridad

Para garantizar el servicio adecuado y la exactitud de los resultados obtenidos hay que seguir las siguientes precauciones:

- ser extremadamente cuidadoso cuando el haz de láser está encendido,
- no dirigir el haz de láser a los ojos de personas o animales,
- tener cuidado para que el haz de láser no se refleje de la superficie catadióptrica a los ojos,
- no permitir que el haz de láser se dirija hacia cualquier gas explosivo,
- es inaceptable es el uso de:
 - ⇒ medidor dañado y totalmente o parcialmente defectuoso,
 - ⇒ medidor guardado demasiado tiempo en malas condiciones (p. ej. húmedas).
- antes de comenzar la medición, seleccione la función de medición adecuada,
- las reparaciones pueden ser realizadas sólo por el servicio autorizado.


**¡ATENCIÓN!
RADIACIÓN LÁSER
NO DIRIGIR LOS OJOS HACIA EL HAZ DE LÁSER**

**DIODO LÁSER SEMICONDUCTOR
Potencia de salida <1mW a 675 nm
LÁSER CLASE II**




3 Descripción funcional

3.1 Descripción del dispositivo

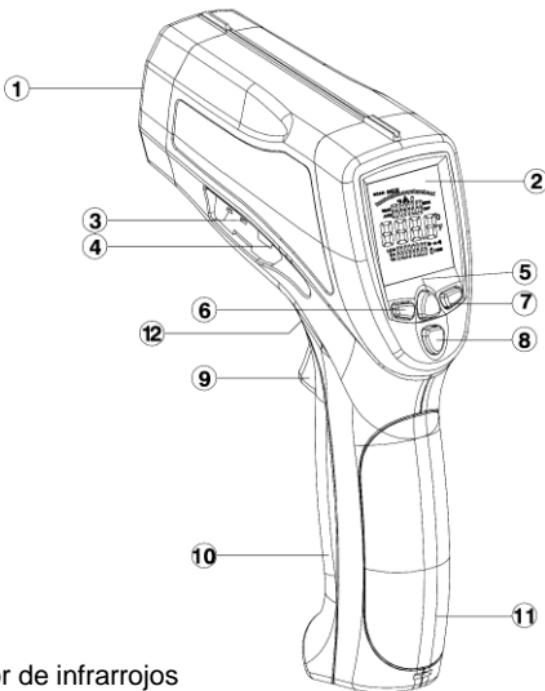


1. Sensor de infrarrojos
2. Pantalla LCD
3. Entrada de sonda tipo K
4. Puerto USB
5. Botón **DE ILUMINACIÓN/LÁSER**
6. Botón **ARRIBA**
7. Botón **ABAJO**
8. Botón **MODO (MODE)**
9. Botón de medición de temperatura
10. Tapa de batería
11. Mango
12. Botón que abre la tapa de la batería

3.2 Pantalla

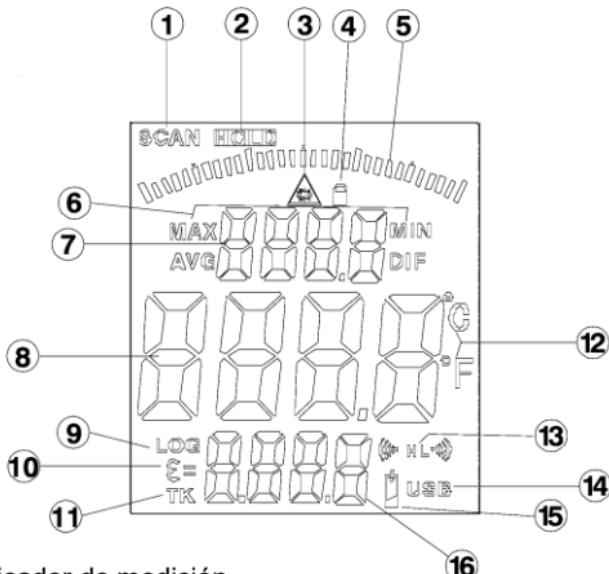

1. Indicador de medición
2. Retención de visualización de datos
3. Símbolo de activación del láser
4. Símbolo de bloqueo de la medición
5. Gráfico de barras
6. Símbolos de la temperatura máxima, mínima, media y diferencial (MAX, MIN, AVG, DIF)
7. Valores de la temperatura máxima, mínima, media y diferencial (MAX, MIN, AVG, DIF)
8. Valor de temperatura actual
9. Símbolo de registro de datos
10. Símbolo de emisividad (ϵ)
11. Indicador de conexión de la sonda K
12. Unidad de temperatura °C/°F
13. Símbolo de alarma del valor alto (HAL) y bajo (LAL)
14. Indicador de transmisión de datos al ordenador
15. Indicador de batería baja
16. Valor de emisividad, temperatura de la sonda K o de la temperatura grabada en la memoria


3.3 Botones

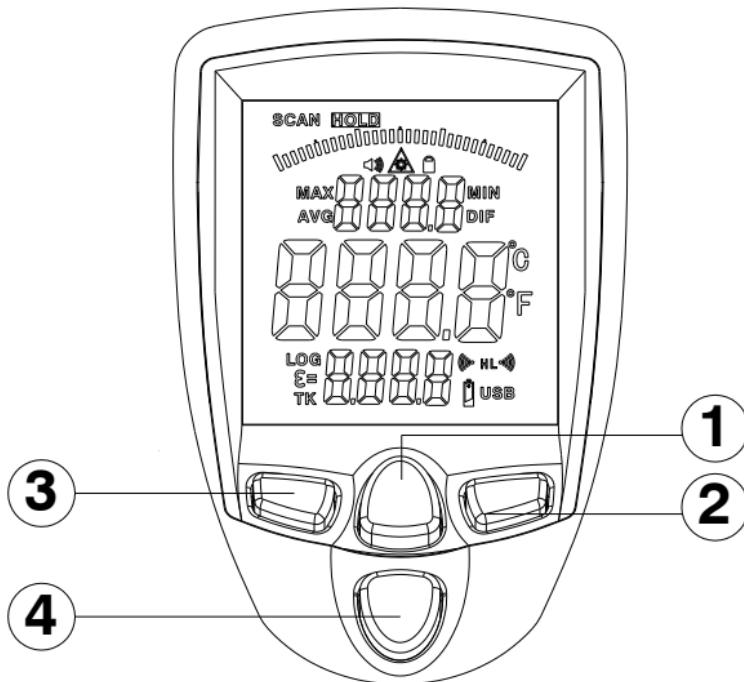

1. Botón para encender o apagar el láser o la iluminación LCD
2. Botón ABAJO (para ε , HAL, LAL)
3. Botón ARRIBA (para ε , HAL, LAL)
4. Botón de funcionamiento cíclico MODO (MODE)

3.4 Distancia y tamaño del punto

Con el aumento de la distancia (D) desde el objeto también aumenta el tamaño del punto (S) para el área medida por el dispositivo. La relación entre la distancia y el tamaño del punto para cada dispositivo se muestra a continuación. El foco de dispositivo es de 914 mm (36").

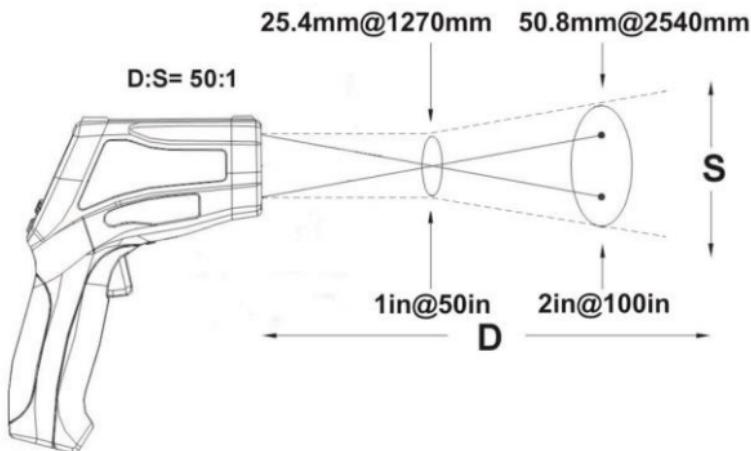

4 Descripción de funcionamiento

- **Cómo funciona**

Los medidores de temperatura que trabajan en infrarrojos miden la temperatura de la superficie de un objeto. El sistema óptico del dispositivo detecta la energía emitida, reflejada y transmitida que es acumulada y concentrada en el detector. El sistema electrónico del dispositivo convierte esta información al valor de temperatura, representado luego en la pantalla del medidor. En los dispositivos equipados con el visor de láser, el láser sólo se utiliza para orientar la medición.

- **Campo de visión**

Debe asegurarse de que el objetivo es más grande que el tamaño del punto del dispositivo. Cuanto menor sea el objeto,

más cerca debe estar el dispositivo. Cuando la precisión es el parámetro crítico, debe asegurarse que el objetivo sea al menos dos veces más grande que el tamaño del punto.

- ***Distancia y tamaño del punto***

Con el aumento de la distancia (D) desde el objeto también aumenta el tamaño del punto (S) para el área medida por el dispositivo.

- ***Determinación de la ubicación del lugar caliente***

Para encontrar el lugar caliente debe buscar el área examinado moviendo hacia arriba y abajo hasta encontrar el punto caliente.

- ***Recordatorios***

- El dispositivo no es recomendable para mediciones en superficies de metal brillantes o pulidas (acero inoxidable, aluminio, etc.). Véase **Emisividad**.
- El dispositivo no puede hacer medidas a través de superficies transparentes como el vidrio. En tales casos se medirá la temperatura de la superficie del vidrio.
- Vapor, polvo, humo, etc., pueden impedir mediciones precisas debido a perturbaciones que causan en el funcionamiento del sistema óptico del dispositivo.

- ***Emisividad***

La emisividad es un término que se utiliza para describir las características de emisión de energía de materiales.

La mayoría (el 90% de las aplicaciones típicas) de los materiales orgánicos y de las superficies pintadas u oxidadas tiene la emisividad de 0,95 (ajuste de fábrica de dispositivo).

Las lecturas erróneas se deben a medidas de las superficies metálicas brillantes o pulidas. Para compensar este fenómeno debe cubrir la superficie que es el objeto de la medición con una cinta o una capa fina de pintura en color negro. Espere hasta que la cinta llegue a la misma temperatura que el material subyacente y luego mida la temperatura de la cinta o superficie pintada.

El medidor DIT-500 permite compensar el error causado por otro factor de emisividad que 0,95. Para ello, se debe introducir el valor correcto de emisividad para la sustancia determinada.

Los valores de emisividad de varias sustancias.

Sustancia	Emisividad térmica	Sustancia	Emisividad térmica
Asfalto	0,90 a 0,98	Tela (negra)	0,98
Hormigón	0,94	Piel humana	0,98
Cemento	0,96	Piel	0,75 a 0,80
Arena	0,90	Carbón vegetal (polvo)	0,96
Tierra	0,92 a 0,96	Barniz	0,80 a 0,95
Agua	0,92 a 0,96	Barniz (mate)	0,97
Hielo	0,96 a 0,98	Goma (negra)	0,94
Nieve	0,83	Plástico	0,85 a 0,95
Vidrio	0,90 a 0,95	Madera	0,90
Cerámica	0,90 a 0,94	Papel	0,70 a 0,94
Mármol	0,94	Óxidos de cromo	0,81
Yeso	0,80 a 0,90	Óxidos de cobre	0,78
Mortero	0,89 a 0,91	Óxidos de hierro	0,78 a 0,82
Ladrillo	0,93 a 0,96	Textiles	0,90

5 Realización de mediciones

- Coger el medidor por el mango y dirigirlo hacia la superficie que debe ser medida.
- Apretar y mantener presionado el gatillo de medición para encender el medidor y empezar a medir. La pantalla se iluminará si la batería está cargada adecuadamente. Se debe reemplazar la batería si la pantalla no se ilumina.
- Soltar el botón; en la pantalla aparecerá el símbolo de detención de los resultados visualizados (**HOLD**), lo que indica que el valor se ha detenido en la pantalla. En modo **HOLD** pulse el botón ① para encender/apagar la iluminación de la pantalla.
- La alimentación del medidor se apagará automáticamente después de aproximadamente siete segundos de soltar el gatillo (a menos que el dispositivo esté en modo de trabajo continuo).

Notas sobre las mediciones

Sujetando el medidor por el mango debe dirigir el sensor de infrarrojos en la dirección del objeto cuya temperatura se desea medir. El medidor compensa automáticamente las desviaciones de temperatura respecto a la temperatura ambiente. Hay que tener en cuenta que el ajuste a la temperatura ambiente puede tardar hasta 30 minutos.

Después de la medición de temperaturas bajas se requiere tiempo (varios minutos) antes de proceder a la medición de temperaturas altas. Esto se debe al proceso de enfriamiento que se debe llevar a cabo para el sensor de infrarrojo.

6 Funciones especiales

6.1 Funcionalidad

- Durante la medición, si pulse otra vez el botón **④ (MODE)** se mostrará el valor máximo, el valor mínimo, el valor diferencial, el valor medio o el número de células de memoria.
- Durante las mediciones, si el termopar tipo K no está conectado, puede ajustar la emisividad pulsando el botón arriba o abajo.
- En modo de retención de los datos mostrados (**HOLD**), el usuario puede ajustar la unidad $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ pulsando el botón arriba o abajo.
- Es posible encender/apagar la iluminación LCD o el láser pulsando el botón **① (LIGHT/LASER)** en cualquier momento.
- El ajuste de la alarma alta (HAL), la alarma baja (LAL) y la emisividad (ϵ) es posible pulsando el botón **MODE** hasta que aparezca el código correspondiente en la pantalla. Pulse los botones **ARRIBA** o **ABAJO** para establecer los valores deseados.

6.2 Botón MODO (MODE)

En el modo de retención de los resultados mostrados (**HOLD**) pulse el botón **MODE**, que permite el acceso a:

- valor medido máximo, mínimo, diferencial, medio o registrado en la memoria,
- regulación de la emisividad (ε),
- encendido de la medición continua
- encendido/apagado de alarma de las temperaturas altas (HAL),
- regulación de alarma de las temperaturas altas,
- encendido/apagado de alarma de las temperaturas bajas (LAL),
- regulación de alarma de las temperaturas bajas,
- selección de la unidad de temperatura $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Cada vez que se pulsa el botón **MODE**, se procede a la siguiente función posición en el ciclo de modos. La edición de cada parámetro correspondiente se indica mediante un parpadeo de un símbolo en la pantalla. La secuencia de operación se muestra en la Fig. 1.

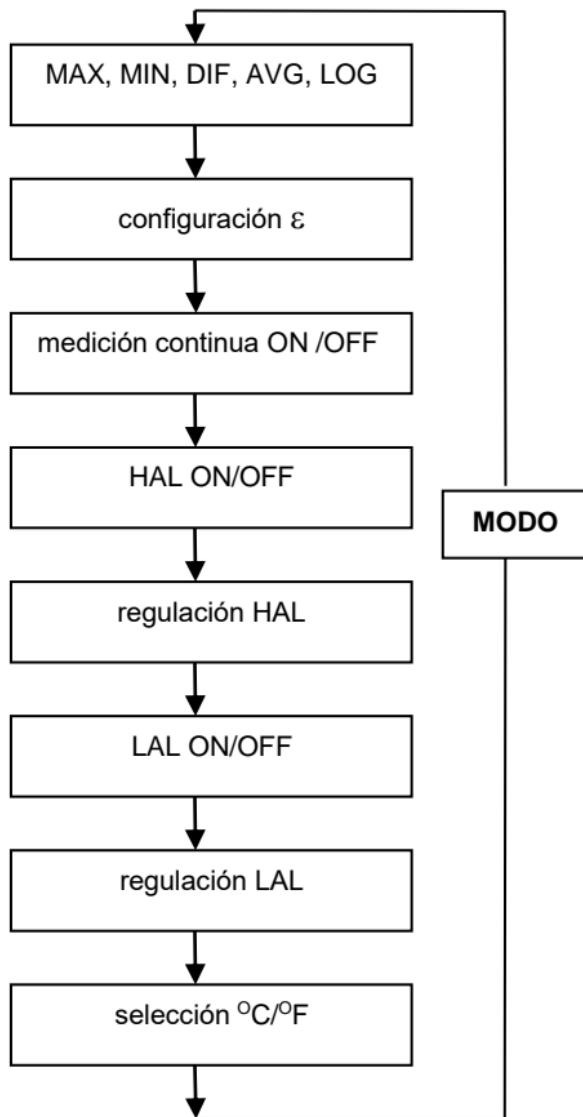


Fig. 1. Secuencia del botón **MODO (MODE)**.

6.2.1 Visualización de valores MAX, MIN, DIF, AVG

MAX (máximo) - valor máximo de medición.

MIN (mínimo) - valor mínimo de medición.

DIF (difference) - valor diferencial de medición.

AVG (average) - valor medio de medición.

La configuración de la pantalla se realiza pulsando los botones **ARRIBA/ABAJO**.

6.2.2 Configuración de emisividad (ϵ)

La emisividad (símbolo ϵ) se regula digitalmente dentro del rango de 0.10 a 1.00 pulsando el botón **ARRIBA/ABAJO**.

6.2.3 Desactivación de la medición continua (LOCK)

Este modo es especialmente útil para el seguimiento continuo de temperaturas. Pulse el botón **ARRIBA** o **ABAJO** para activar o desactivar la medición continua.

A continuación, pulse el gatillo de medición para pasar a la medición continua. El aparato mostrará de manera continua la temperatura hasta el gatillo no se pulse de nuevo.

6.2.4 Alarma de valores altos de temperatura (HAL)

Activar o desactivar la alarma de alta temperatura pulsando el botón **ARRIBA/ABAJO**.

6.2.5 Configuración de límite HAL

La configuración de la alarma de temperaturas altas se realiza pulsando el botón **ARRIBA/ABAJO**.

6.2.6 Alarma de valores bajos de temperatura (LAL)

Activar o desactivar la alarma de baja temperatura pulsando el botón **ARRIBA/ABAJO**.

6.2.7 Configuración de límite LAL

La configuración de la alarma de temperaturas bajas se realiza pulsando el botón **ARRIBA/ABAJO**.

6.2.8 Selección de la unidad de temperatura OC/OF

Seleccionar una unidad de temperatura ($^{\circ}\text{C}$ lub $^{\circ}\text{F}$) utilizando el botón **ARRIBA/ABAJO**.

6.3 Registrador de datos

6.3.1 Registro de datos

Este medidor de temperatura puede guardar los datos para 100 mediciones.

Para guardar la lectura de la medición en la memoria, pulse el gatillo de medición. Mientras mantiene el gatillo pulsado, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo LOG en la esquina inferior izquierda de la pantalla. En este momento, en el campo superior de la pantalla aparecerá el número de célula de memoria.

Apunte el dispositivo hacia el área medida, cuya temperatura se debe guardar y pulse el botón ①. La temperatura guardada aparecerá en el campo inferior de la pantalla.

Para seleccionar otra célula de memoria, pulse el botón **ARRIBA** o **ABAJO**..

Si en una célula dada no hay información grabada, desde entonces en la parte inferior de la pantalla aparecerán cuatro barras horizontales.

6.3.2 Revisión de datos

Para recuperar los datos guardados anteriormente tras apagar el aparato, seleccione con el botón **MODE** para ver el valor MAX (MAX parpadeará en la pantalla).

Después, con los botones **ARRIBA/ABAJO** seleccione el modo LOG (LOG parpadeará en la pantalla) y confirme su selección pulsando brevemente el gatillo. LOG dejará de parpadear y en el campo superior de la pantalla aparecerá el número de la célula de

memoria. En el campo inferior de la pantalla se registrará la temperatura para esta célula.

Para pasar a otra célula de memoria utilice los botones **ARRIBA/ABAJO**.

6.3.3 Borrado de memoria

La función de borrar sólo se puede utilizar cuando el dispositivo esté en modo LOG. Se recomienda utilizar la función de borrado de registro sólo si todas las celdas de memoria deben ser borradas.

La función de borrado de registro funciona como sigue:

- cuando el dispositivo está en modo LOG presione y mantenga pulsado el gatillo y después el botón de la flecha indicada hacia **ABAJO** hasta llegar a la célula "000".

Nota: Esto se puede hacer sólo cuando el gatillo está pulsado. La celda "000" no está disponible a través del botón **ARRIBA**.

- cuando la celda "000" se muestra en la pantalla, presione el botón ①. Oirá una señal acústica y la celda "001" se fijará automáticamente. Esto significa que todos los datos han sido borrados.

6.3.4 Función de USB

Este aparato permite transmitir los datos obtenidos durante las mediciones de infrarrojos y de sonda tipo K a su ordenador, a través de USB.

Para activar i desactivar la transmisión de datos a través de USB mantenga pulsado durante aprox. 2 segundos el botón ①. La activación de la transmisión viene señalizada con una inscripción USB mostrada en la pantalla.

7 Reemplazo de batería



Cuando la carga de la pila es insuficiente, en la pantalla aparecerá el símbolo " " que indica que es necesario cambiar la pila por una nueva de 9V.

Nota:

Haciendo mediciones en el mostrado mnemónico de la batería hay que tener en cuenta las incertidumbres adicionales de medición no especificadas o el funcionamiento inestable del instrumento.

Abrir la tapa del compartimento de la batería, retirar la batería del dispositivo e insertar una nueva batería de 9V Colocar de nuevo la tapa de la cámara de la pila.

8 Limpieza y mantenimiento

- Las reparaciones o los servicios no incluidos en este manual sólo deben ser realizados por el personal cualificado.
- Limpiar la carcasa del dispositivo de vez en cuando con un paño seco. Para la limpieza no se deben utilizar disolventes ni productos abrasivos.

9 Almacenamiento

Durante el almacenamiento del instrumento, hay que seguir las siguientes instrucciones:

- asegurarse de que el medidor está seco,
- durante un almacenamiento prolongado se debe quitar la batería,

10 Desmontaje y utilización

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos por separado, es decir, no se depositan con los residuos de otro tipo.

El dispositivo electrónico debe ser llevado a un punto de recogida conforme con la Ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Antes de enviar el equipo a un punto de recolección no intente desarmar cualquier parte del equipo.

Hay que seguir las normativas locales en cuanto a la eliminación de envases, pilas usadas y baterías.

11 Datos técnicos

11.1 Datos básicos

Rango de temperatura para la sonda K

Rango de temperatura TK	Resolución	Precisión
-50,0...999,9°C -58,0...999,9°F	0,1°C 0,1°F	±(1,5% v.m. + 3°C) ±(1,5% v.m. + 5°F)
1000...1370°C 1000...2498°F	1°C 1°F	±(1,5% v.m. + 2°C) ±(1,5% v.m. + 3,6°F)

Rango de temperatura por infrarrojo:

Rango de temperatura en infrarrojos	D:S	Resolución	Precisión	
-50,0...999,9°C -58,0...999,9°F	50:1	0,1°C 0,1°F	-50...20°C -58 ...68°F	±2,5°C ±4,5°F
1000...1600°C 1000...2912°F		1°C 1°F	20...400°C 68...752°F	±(1,0% w.m. + 1°C o 1,8°F)
		1°C 1°F	400...800°C 752...1472°F	±(1,5% w.m. + 2°C o 3,6°F)
		1°C 1°F	800...1600°C 1472...2912°F	±2,5% w.m.

Temperatura del ambiente en el rango del 23 a 25°C (73 a 77°F)
"m.w." significa el valor medido de referencia.

11.2 Otros datos técnicos

- a) tiempo de reacción 150ms
- b) sensibilidad espectral 8...14µm
- c) emisividad regulada digitalmente de 0,10 a 1,00
- d) superación del rango símbolo “---”
- e) polaridad automática, símbolo de menos para la temperatura negativa
- f) diodo láser semiconductor:
 - potencia de salida <1mW
 - longitud de onda 630~670nm
 - láser clase 2
- g) temperatura operativa 0 a 50°C (32 a 122°F)
- h) temperatura de almacenamiento -20 a 60°C (-4 a 140°F)
- i) humedad relativa 10% al 90%, humedad de almacenamiento: <80%
- j) memoria de 100 células
- k) conexión con PC interfaz USB
- l) alimentación pila 9V, NEDA 1604A o IEC 6LR61
- m) seguridad cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC)
- n) peso 350g
- o) dimensiones 230 x 155 x 54mm

12 Fabricante

El servicio de garantía y postgarantía lo presta:

SONEL S.A.

Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polonia

tel. +48 74 884 10 53 (Servicio al cliente)

e-mail: customerservice@sonel.com

internet: www.sonel.com



BEDIENUNGSANLEITUNG

PYROMETER

BERÜHRUNGSLOSES THERMOMETER MIT
INFRAROTTECHNIK

DIT-500



Version 1.10 07.07.2023

Zu den wichtigsten Funktionen des berührungslosen Thermometers DIT-500 gehören:

- schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen,
- genaue, berührungslose Temperaturmessungen,
- doppelter Lasersucher,
- moderne Konstruktion des Gehäuses,
- automatische Data Hold-Funktion ("Einfrieren" der angezeigten Daten auf dem Display),
- Auswahl der Einheit °C/°F,
- digital einstellbarer Emissionsfaktor (ε) im Bereich 0,10 bis 1,00,
- Anzeige der Maximal-, Mindest-, Mitteltemperatur und der Temperaturdifferenz,
- beleuchtetes LCD,
- automatische Auswahl des Bereichs,
- Auflösung 0,1°C (0,1°F),
- Messblockade,
- Alarm für hohe und niedrige Temperaturen,
- Speicherung für 100 Ergebnisse,
- Datenübertragung in einen Computer mit einem USB-Anschluss.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

Messung der Temperaturen von elektrischen Anlagen, der Nahrungsmittel, Sicherheitskontrollen und der Kontrolle des Feuerschutzes, Formierung von plastischen Massen, Asphalt, Sieldruck, Tusche und Trocknungsverfahren, Instandhaltung von Dieselmotoren und Fuhrparks.

INHALT

2 Sicherheit.....	66
3 Funktionsbeschreibung	67
3.4 Produktbeschreibung	67
3.5 Display	68
3.6 Tasten	69
3.4 Entfernung und Größe des Punkts.....	70
4 Funktionsbeschreibung	70
5 Durchführen von Messungen	73
6 Sonderfunktionen	74
6.4 Funktionalität.....	74
6.5 Taste MODUS.....	74
6.2.1 Anzeige der MAX-, MIN-, DIF-, AVG-Werte.....	76
6.2.2 Einstellung der Emissivität (ε).....	76
6.2.3 Einschalten der kontinuierlichen Messung (LOCK)....	76
6.2.4 Alarm bei hohen Temperaturen (HAL).....	76
6.2.5 Einstellung der HAL-Schwelle	76
6.2.6 Alarm der niedrigen Temperaturwerte (LAL).....	76
6.2.7 Einstellung der LAL-Schwelle.....	76
6.2.8 Auswahl der Temperatureinheit °C/°F.....	77
6.6 Datenschreiber.....	77
6.3.1 Datenspeicherung.....	77
6.3.2 Datenübersicht.....	77
6.3.3 Löschen des Speichers	78
6.3.4 USB-Funktion.....	78
7 Batteriewechsel.....	79
8 Reinigung und Pflege	80
9 Lagerung.....	80
10 Demontage und Entsorgung	80

11 Technische Daten	81
11.1 Allgemeine Daten	81
11.2 Weitere technische Daten	82
12 Hersteller	82

1 Einleitung

Vielen Dank, dass sich für den Einkauf des Pyrometers DIT-500 entschieden haben. Mit dem vorliegenden Gerät ist es möglich, berührungslos Temperaturen im Infrarotbereich mit einem Tastendruck zu messen. Der eingebaute Laserzeiger erhöht die Genauigkeit des Ziels, während das beleuchtete LCD und die handlichen Tasten eine komfortable und ergonomische Bedienung des Gerätes gewährleisten.

Die berührungslosen Thermometer, die im Infrarotenbereich arbeiten, können auch bei Messungen von Oberflächentemperaturen bei Gegenständen eingesetzt werden, deren Temperatur unter Anwendung von traditionellen (Kontakt-)Thermometern nicht möglich ist (bewegliche Gegenstände, Strom leitende Oberflächen oder Gegenstände, bei denen der direkte Kontakt schwer ist).

Mit einer richtigen Verwendung und Instandhaltung kann das Messgerät jahrelang zuverlässig arbeiten.

In dieser Anleitung verwenden wir vier Arten von Warnungen. Dies sind Texte in Rahmen, die die möglichen Gefahren sowohl für Nutzer und Gerät beschreiben. Texte, die mit dem Wort '**WARNUNG:**' anfangen, beschreiben Situationen, in denen Leben und Gesundheit bedroht sein könnten, sollte die Anleitung nicht befolgt werden. Das Wort '**ACHTUNG!**' steht vor der Beschreibung einer Situation, in der das Nichtbefolgen der Anleitung das Beschädigen des Geräts zur Folge hätte. Meldungen eventueller Probleme fangen mit dem Wort '**Achtung:**' an.

WARNUNG:

Bevor man das Messgerät in Betrieb nimmt, sollte man sich mit der vorliegenden Bedienungsanleitung genau vertraut machen und Sicherheitsregeln und Empfehlungen des Herstellers befolgen.

2 Sicherheit

Um die entsprechende Bedienung und Richtigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, müssen nachfolgende Empfehlungen beachtet werden:

- es ist äußerste Vorsicht geboten, wenn der Laserstrahl eingeschaltet ist,
- der Laserstrahl darf nicht in die Augen von Menschen und Tieren gerichtet werden,
- man muss aufpassen, dass der Laserstrahl nicht von reflektierenden Flächen in Augen reflektiert wird,
- es ist nicht zulässig, dass der Laserstrahl in die Richtung eines explosiven Gases gerichtet wird,
- Es ist unzulässig, das Gerät zu verwenden wenn:
 - ⇒ ein Messgerät, welches beschädigt wurde und ganz oder teilweise nicht funktionstüchtig ist,
 - ⇒ ein Messgerät, das zu lange unter schlechten Bedingungen (z.B. feucht geworden ist) gelagert wurde,
- vor Beginn der Messung ist die richtige Messfunktion zu wählen,
- Reparaturen dürfen nur von einem dazu befugten Reparatur-service durchgeführt werden.


ACHTUNG!
LASERSTRAHLUNG
DIE LASERSTRAHLUNG NICHT GEGEN AUGEN RICHTEN.

HALBLEITERLASERDIODE
Ausgangsleistung <1mW bei 675 nm
LASER II. KLASSE




3 Funktionsbeschreibung

3.4 Produktbeschreibung

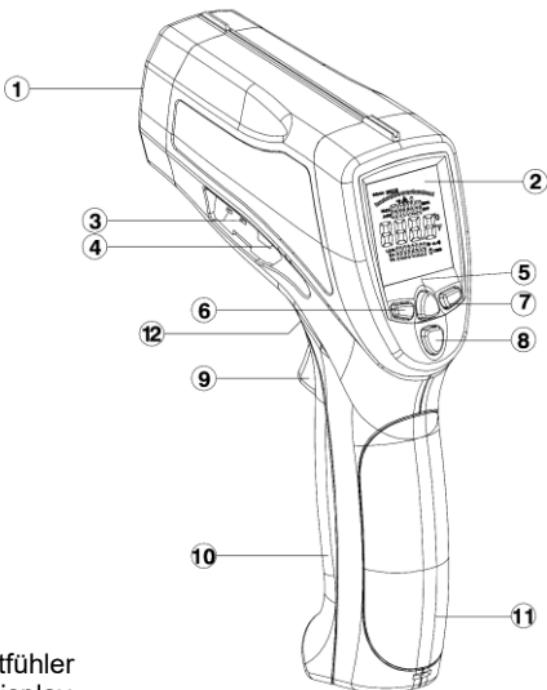


13. Infrarötfühler
14. LCD Display
15. Eingang der K-Sonde
16. Port USB
17. Taste **UNTERLEUCHTUNG/LASER**
18. Taste **NACH OBEN**
19. Taste **NACH UNTEN**
20. Taste **MODUS**
21. Taste Temperaturmessung
22. Batterien-Deckel
23. Halter
24. Taste zur Öffnung des Batteriedeckels

3.5 Display

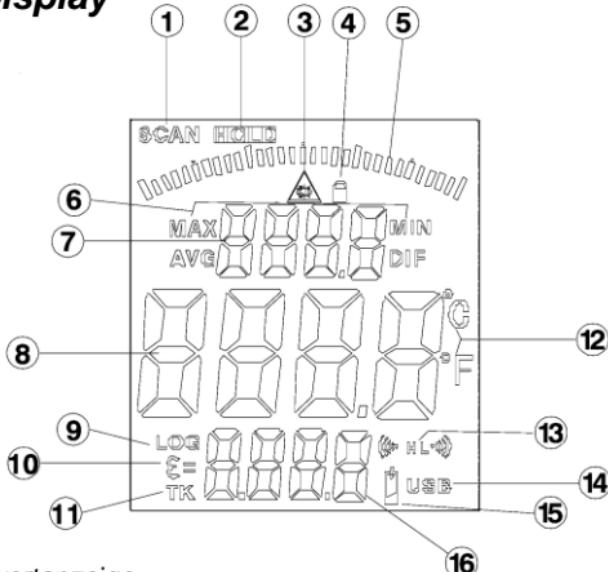

17. Messwertanzeige
18. Speicherung der angezeigten Angaben
19. Anzeige des eingeschalteten Lasers
20. Anzeige der Messblockade
21. Bargraph
22. Anzeige der Maximal-, Mindest-, Mitteltemperatur und Differenztemperatur (MAX, MIN, AVG, DIF)
23. Werte der Maximal-, Mindest-, Mitteltemperatur und Differenztemperatur (MAX, MIN, AVG, DIF)
24. Aktueller Temperaturwert
25. Anzeige der Datenspeicherung
26. Anzeige der Emissionswerte (ϵ)
27. Anzeige des Anschlusses der K-Sonde
28. Temperatureinheit °C/°F
29. Anzeige des Alarms der hohen (HAL) oder niedrigen (LAL) Temperatur
30. Anzeige der Datenübertragung in den Computer
31. Anzeige niedriger Energiestand der Batterien
32. Emissionswert, Temperatur aus der K-Sonde oder gespeicherte Temperatur


3.6 Tasten

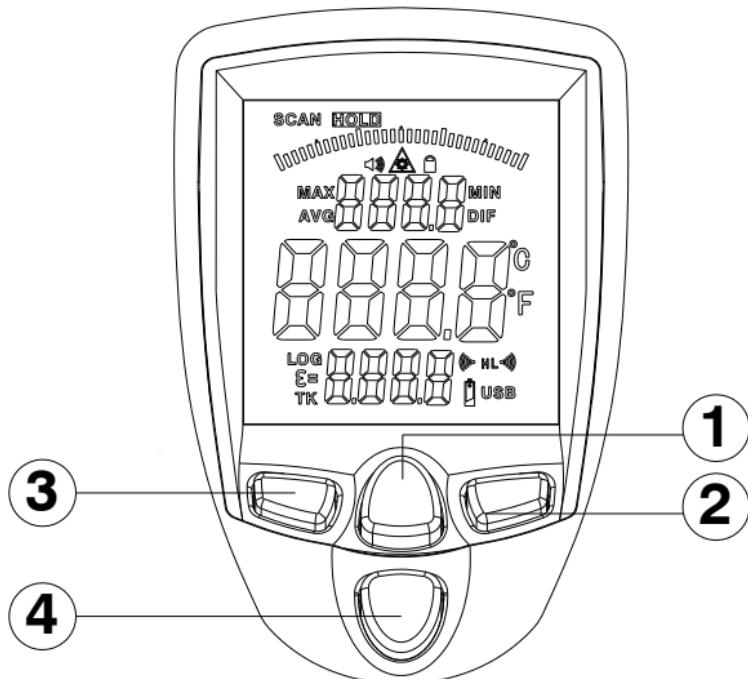

5. Ein- und Ausschalten des Lasers und der LCD-Unterleuchtung
6. Taste NACH UNTEN (für ε , HAL, LAL)
7. Taste NACH OBEN (für ε , HAL, LAL)
8. Zyklisch einsetzbare MODE-Taste

3.4 Entfernung und Größe des Punkts

Zusammen mit steigender Entfernung (D) vom Objekt, wächst auch die Größe des Punkts (S) für den Bereich, der vom Gerät gemessen wird. Die Abhängigkeit der Größe des Punkts und der Entfernung wurde für jedes Gerät unten gezeigt. die Fokalweite des Gerätes liegt bei 914 mm (36").

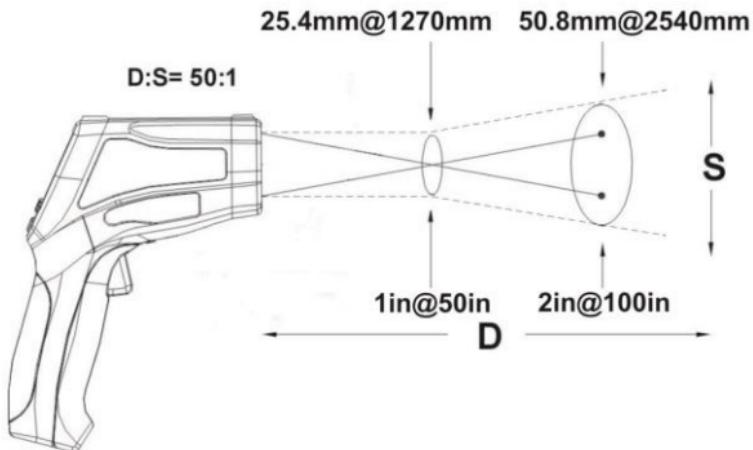

4 Funktionsbeschreibung

- **Funktionsweise**

Infrarottemperaturmessgeräte messen die Oberflächentemperatur des Gegenstands. das optische System des Geräts erkennt die ausgesonderte, reflektierte Energie, die zusammengebracht wird und im Detektor konzentriert wird. Das elektronische System des Geräts wandelt diese Informationen in eine Temperaturablesung, die auf dem Display des Geräts gezeigt wird. Bei Geräten, die mit einem Lasersucher ausgestattet sind, wird der Laser ausschließlich zur Ausrichtung der Messung verwendet.

- **Sichtfeld**

Es ist sicherzustellen, dass das Sichtfeld größer ist, als die Größe des Punktes des Geräts. Je kleiner das Ziel, desto näher

an dem Ziel sollte sich das Gerät befinden. Ist die Genauigkeit ein kritischer Parameter, so ist sicherzustellen, dass das Ziel wenigstens zweimal so groß ist, wie der Fleck .

- **Entfernung und Größe des Punkts**

Zusammen mit steigender Entfernung (D) vom Objekt, wächst auch die Größe des Punkts (S) für den Bereich, der vom Gerät gemessen wird.

- **Bestimmung der Lage der heißen Stelle**

Um die Lage der heißen Stelle zu bestimmen, soll man den gemessenen Bereich mit Bewegungen nach oben und nach unten durchsuchen, bis der heiße Punkt gefunden wird.

- **Erinnerungen**

- Das Gerät eignet sich nicht für Messungen von glänzenden oder polarisierten Metalloberflächen (rostfreier Stahl, Aluminium usw.). Siehe **Emissivität**.

- Das Gerät kann keine Messungen durch transparente Oberflächen, z. B., vornehmen. In einem solchen Fall würde das Gerät die Temperatur der Glasoberfläche messen.

- Dampf, Staub, Rauch usw. können genaue Messungen unmöglich machen, wegen der Störungen, die sie bei den optischen Systemen des Gerätes verursachen.

- **Emissivität**

Emissivität ist ein Begriff zur Beschreibung der Emission von Energie durch Stoffe.

Die meisten (90 % der typischen Anwendungen) der organischen Stoffe und der bemalten oder oxidierten Oberflächen weisen eine Emissivität von 0,95 (Betriebseinstellung des Gerätes).

Ungenaue Messwerte sind durch glänzende oder polierte Metalloberflächen verursacht. Um diese Erscheinung zu kompensieren, ist die zu messende Oberfläche mit Klebeband zu maskieren oder einer dünnen Schicht schwarzer Farbe. Abwarten, bis das Band dieselbe Temperatur erreicht, wie der Stoff darunter, und dann die Temperatur des Bandes oder der bemalten Oberfläche messen.

Mit dem DIT-500-Messgerät kann der Fehler kompensiert werden, der durch einen anderen Emissivitätswert verursacht wird. Dafür muss der korrekte Wert der Emissivität für die jeweilige Substanz eingegeben werden.

Emissivitätswerte für unterschiedliche Stoffe.

Stoff	Thermischer Emissionsgrad	Stoff	Thermischer Emissionsgrad
Asphalt	0,90 bis 0,98	Gewebe (schwarz)	0,98
Beton	0,94	Menschliche Haut	0,98
Zement	0,96	Leder	0,75 bis 0,80
Sand	0,90	Holzkohle (Staub)	0,96
Erde	0,92 bis 0,96	Lack	0,80 bis 0,95
Wasser	0,92 bis 0,96	Lack (matt)	0,97
Eis	0,96 bis 0,98	Gummi (schwarz)	0,94
Schnee	0,83	Plastik	0,85 bis 0,95
Glas	0,90 bis 0,95	Holz	0,90
Keramik	0,90 bis 0,94	Paper	0,70 bis 0,94
Marmor	0,94	Chromoxide	0,81
Putz	0,80 bis 0,90	Kupferoxide	0,78
Mörtel	0,89 bis 0,91	Eisenoxide	0,78 bis 0,82
Backstein	0,93 bis 0,96	Textilien	0,90

5 Durchführen von Messungen

- Das Gerät am Halter greifen und auf die Oberfläche richten, deren Temperatur gemessen werden soll.
- Den Abzug drücken und halten, um das Gerät einzuschalten und die Messungen vornehmen. Das Display leuchtet auf, wenn die Batterie entsprechend geladen ist. Batterie austauschen, wenn das Display nicht leuchtet.
- Die Taste freilassen; auf dem Display erscheint das Symbol der Speicherung der angezeigten Messwerte (**HOLD**), was als Hinweis dient, dass der Messwert auf dem Display bleibt. In dem **HOLD**-Modus die ①-Taste drücken, um den Laser ein/ausschalten oder die Unterleuchtung des Displays ein- oder ausschalten.
- Die Stromversorgung des Messgerätes wird automatisch nach etwa sieben Sekunden ab der Freilassung des Abzugs ausgestaltet (es sei denn, das Gerät arbeitet im Modus der kontinuierlichen Messung).

Hinweise zu den Messungen

Indem das Messgerät am Griff gehalten wird, den Infrarotsensor auf den Gegenstand richten, dessen Temperatur gemessen werden soll. Das Messgerät kompensiert automatisch die Abweichungen der Temperatur von der Umgebungstemperatur. Man bedenke, dass die Anpassung an die Umgebungstemperatur bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen kann.

Nach Messungen von niedrigen Temperaturen ist eine gewisse Zeit notwendig (mehrere Minuten), bevor eine Messung von hohen Temperaturen vorgenommen wird. Das resultiert aus dem Kühlungsprozess, der für den Infrarotsensor durchgeführt werden muss.

6 Sonderfunktionen

6.4 Funktionalität

- Bei den Messungen werden durch das nacheinander folgende Drücken der Taste ④ (**MODE**) der Maximalwert, der Minimalwert, der Differenzwert, der Mittelwert und die Nummer der Speicherzelle angezeigt.
- Falls das Thermoelement K nicht angeschlossen ist, kann man bei den Messungen die Emissivität einstellen, indem die Taste „nach oben“ oder „nach unten“ gedrückt wird.
- Im Modus der Datenanzeige (**HOLD**), kann die Einheit $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ durch das Drücken der „oben“ und „unten“-Taste eingestellt werden.
- Es ist möglich, die LCD-Unterleuchtung oder den Laser durch das Drücken der Taste ① (**LIGHT/LASER**) im beliebigen Zeitpunkt ein- oder auszuschalten.
- Die Einstellung der Werte des Hochalarms (HAL) und des Niedrigalarms (LAL) sowie der Emissivität (ϵ) ist durch das Drücken der **MODE**-Taste bis zum Erscheinen des entsprechenden Codes auf dem Display möglich. Die gewünschten Werte werden durch das Drücken der Tasten **OBEN** bzw. **UNTEN** eingestellt.

6.5 Taste MODUS

In dem (**HOLD**)-Modus ist die **MODE**-Taste zu drücken, mit der Zugriff auf folgende Werte erzielt wird:

- der gemessene Maximalwert, Minimalwert, Differenzwert, Mittelwert oder gespeicherter Wert,
- Einstellung der Emissivität (ϵ),
- Einschalten der kontinuierlichen Messung,
- Ein/Ausschalten des Alarms für hohe Temperaturen (HAL),
- Einstellung des Alarms für hohe Temperaturen,
- Ein/Ausschalten des Alarms für niedrige Temperaturen (LAL),
- Einstellung des Alarms für niedrige Temperaturen,
- Auswahl der Temperatureinheit $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Jedes Mal, wenn die **MODE**-Taste gedrückt wird, übergeht man zur weiteren Position des Zyklus der Modi. Die Einstellung der einzelnen Parameter ist bei Blinken des entsprechenden Symbols auf dem Display möglich. Die Reihenfolge der Tätigkeiten ist der Abb. 1 zu entnehmen.

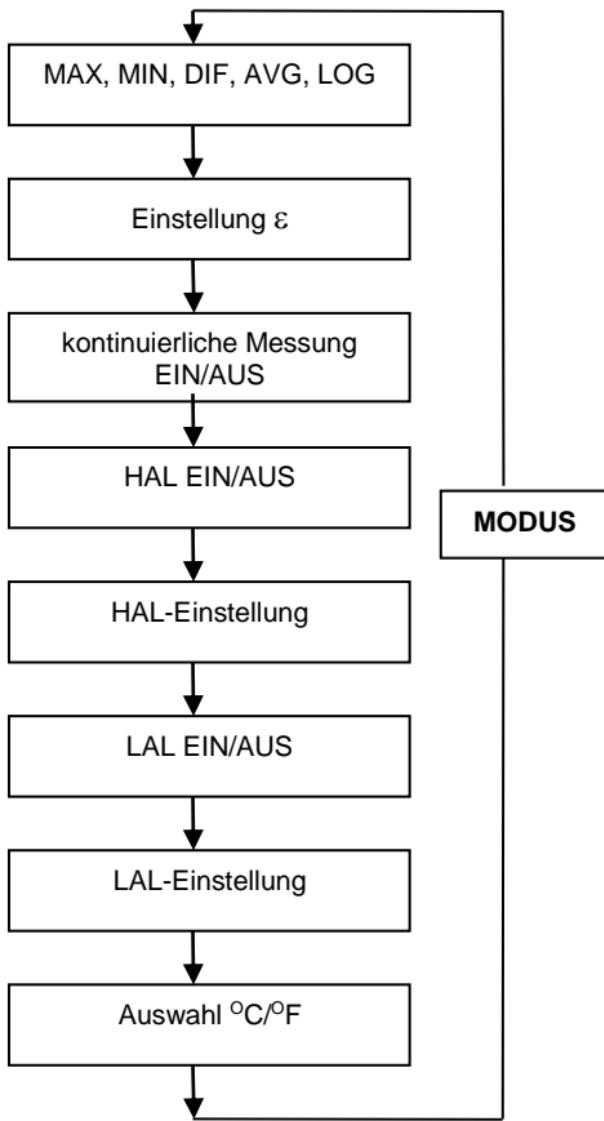


Abb. 1. Tasten-Sequenz **MODUS**.

6.2.1 Anzeige der MAX-, MIN-, DIF-, AVG-Werte

MAX (maximum) - höchster Messwert.

MIN (minimum) - niedrigster Messwert.

DIF (difference) - Differenzwert der Messung.

AVG (average) - Mittlerer Messwert.

Die Einstellung der Anzeige erfolgt mit der Taste **OBEN/UNTEN**.

6.2.2 Einstellung der Emissivität (ϵ)

Die Emissivität (Symbol ϵ) kann in dem Bereich 0.10 bis 1.00 mit der Taste **OBEN/UNTEN** eingestellt werden.

6.2.3 Einschalten der kontinuierlichen Messung (LOCK)

Dieser Modus ist besonders bei der Überwachung von Temperaturen nützlich. Der Modus der kontinuierlichen Messung wird durch das Drücken der Tasten **OBEN** bzw. **UNTEN** ein- bzw. ausgeschaltet.

Dann den Abzug drücken, um zur kontinuierlichen Messung zu übergehen. Das Gerät zeigt dann die Temperatur kontinuierlich an, bis der Abzug erneut gedrückt wird.

6.2.4 Alarm bei hohen Temperaturen (HAL)

Ein- und Ausschalten des Alarms der hohen Temperaturen erfolgt durch das Drücken der Taste **OBEN/UNTEN**.

6.2.5 Einstellung der HAL-Schwelle

Die Einstellung des Alarms für hohe Temperaturen erfolgt mit der Taste **OBEN/UNTEN**.

6.2.6 Alarm der niedrigen Temperaturwerte (LAL)

Ein- und Ausschalten des Alarms der niedrigen Temperaturen erfolgt durch das Drücken der Taste **OBEN/UNTEN**.

6.2.7 Einstellung der LAL-Schwelle

Die Einstellung des Alarms für niedrige Temperaturen erfolgt mit der Taste **OBEN/UNTEN**.

6.2.8 Auswahl der Temperatureinheit °C/°F

Die Temperatureinheit ($^{\circ}\text{C}$ oder $^{\circ}\text{F}$) mit der Taste **OBEN/UNTEN** einstellen.

6.6 Datenschreiber

6.3.1 Datenspeicherung

Mit dem von Ihnen erworbenen Temperaturmessgerät könne bis zu 100 Messwerte gespeichert werden.

Um die Messwerte vom Speicher zu lesen, soll man den Abzug drücken. Mit dem gedrückten Abzug die **MODE**-Taste drücken, bis das Symbol LOG in der unteren linken Ecke des Displays erscheint. In diesem Moment erscheint im oberen Displayfeld die Nummer der Speicherzelle.

Das Gerät in die Richtung der zu messenden Oberfläche richten und die Taste **①** drücken. Der gespeicherte Temperaturwert erscheint auf dem unteren Displayfeld.

Um eine weitere Speicherzelle zu benutzen, die Taste **OBEN** bzw. **UNTEN** drücken.

Falls in der jeweiligen Zelle keine Informationen gespeichert sind, dann erscheinen auf dem unteren Feld vier waagerechte Striche.

6.3.2 Datenübersicht

Um die zuvor gespeicherten Daten nach Ausschalten des Gerätes wieder aufrufen, muss man mit der **MODE**-Taste die Übersicht des MAX-Wertes auswählen (MAX blinkt auf dem Display).

Anschließend mit der Taste **OBEN/UNTEN** den LOG-Modus wählen (LOG blinkt auf dem Display) und mit einem kurzen Drücken auf den Abzug bestätigen. Die LOG-Anzeige hört auf zu blinken und im oberen Feld erscheint die Nummer der Speicherzelle. Im unteren Feld ist die in dieser Zelle gespeicherte Temperatur zu lesen.

Um zu einer weiteren Speicherzelle zu gelangen, die Taste **OBEN/UNTEN** drücken.

6.3.3 L schen des Speichers

Die L schfunktion kann ausschlie lich im LOG-Modus verwendet werden. Es wird empfohlen, die L schfunktion nur dann zu verwenden, wenn alle Speicherzellen gel scht werden sollen.

Die L schfunktion funktioniert folgenderma en:

- bei eingeschaltetem LOG-Modus den Abzug gedr ckt halten, um anschlie end die Tasten **UNTEN** zu dr cken, bis die Zelle „000“ erreicht wird.

Vorsicht: Dies kann nur dann erfolgen, wenn der Abzug gedr ckt bleibt.. Die Zelle „000“ ist durch die Taste **OBEN** nicht erreichbar.

- Sobald die Zelle „000“ angezeigt wird, die Taste **①** dr cken. Es ist ein Signalton zu h ren und die Zelle „001“ wird automatisch eingestellt. Damit sind alle Daten gel scht.

6.3.4 USB-Funktion

Mit dem vorliegenden Ger t kann die 膜ertragung der bei der Messung unter Anwendung des Infrarotlasers und der K-Sonde erhaltenen Daten  ber einen USB-Anschluss in einen Computer  bertragen werden.

Um die Daten bertragung  ber den USB-Anschluss ein- oder auszuschalten, die **①** Taste zwei Sekunden lang gedr ckt halten. Die Daten bertragung wird durch die USB-Anzeige auf dem Display signalisiert.

7 Batteriewechsel



Wenn die Batterien nicht ausreichend geladen sind, erscheint auf dem Display das Symbol „“, das als Hinweis zu deuten ist, dass eine neue 9V-Batterie eingelegt werden soll.

Hinweis:

Bei Messungen mit angezeigter Mnemonik der Batterie ist mit zusätzlichen Messunsicherheiten oder instabilem Betrieb des Gerätes zu rechnen.

Den Deckel des Batteriebehälters öffnen, Batterie herausnehmen und eine neue 9V-Batterie einlegen. Den Deckel zurück aufsetzen.

8 Reinigung und Pflege

- Reparaturen und Serviceleistungen, die über die vorliegende Bedienungsanleitung hinausgehen, sind ausschließlich durch das qualifizierte Personal auszuführen.
- Von Zeit zu Zeit ist das Gehäuse mit einem trockenen Tuch zu wischen. Zur Reinigung keine Lösemittel oder Schleifstoffe verwenden.

9 Lagerung

Bei Lagerung des Geräts sind folgende Anweisungen zu beachten:

- sicherstellen, dass das Messgerät trocken ist,
- bei längerem Nichtgebrauch des Messgeräts sollten die Batterien aus dem Messgerät entfernt werden.

10 Demontage und Entsorgung

Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen separat, also nicht mit anderen Abfällen gesammelt werden.

Gemäß des Gesetzes über Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten müssen ausgediente Elektronikgeräte an einen Sammelpunkt abgegeben werden.

Vor der Abgabe der Geräte an einen Sammelpunkt soll man nie versuchen, Geräteteile selbständig zu demontieren.

Man soll lokale Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungen, Altbatterien und Altakkumulatoren beachten.

11 Technische Daten

11.1 Allgemeine Daten

Temperaturbereich für die Sonde K

Umfang Temperaturen TK	Auflösung	Genauigkeit
-50,0...999,9°C -58,0...999,9°F	0,1°C 0,1°F	±(1,5% w.m. + 3°C) ±(1,5% w.m. + 5°F)
1000...1370°C 1000...2498°F	1°C 1°F	±(1,5% w.m. + 2°C) ±(1,5% w.m. + 3,6°F)

Temperaturbereich bei Infrarot

Temperaturbe- reich bei Infra- rot	D:S	Auflö- sung	Genauigkeit	
-50,0...999,9°C -58,0...999,9°F	50:1	0,1°C 0,1°F	-50...20°C -58...68°F	±2,5°C ±4,5°F
1000...1600°C 1000...2912°F		1°C 1°F	20...400°C 68...752°F	±(1,0% m.w. + 1°C oder 1,8°F)
			400...800°C 752...1472°F	±(1,5% m.w. + 2°C oder 3,6°F)
			800...1600°C 1472...2912°F	±2,5% m.w.

Umgebungstemperatur im Bereich 23 bis 25°C (73 bis 77°F)

„m.w.“ bezeichnet den gemessenen Musterwert

11.2 Weitere technische Daten

- a) Reaktionszeit 150ms
- b) Spektrale Empfindlichkeit 8...14µm
- c) Emissivität digital einstellbar von 0,10 bis 1,00
- d) Anzeige der Bereichüberschreitung Symbol “---”
- e) Polarität automatisch, Minus-Zeichen für Minustemperaturen
- f) Halbleiter-Laserdiode:
 - Ausgangsleistung <1mW
 - Wellenlänge 630~670nm
 - Laser 2. Klasse
- g) Betriebstemperatur 0 bis 50°C (32 bis 122°F)
- h) Aufbewahrungstemperatur -20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
- i) Relative Betriebsfeuchtigkeit 10% bis 90%, Aufbewahrungsfeuchtigkeit: <80%
- j) Speicher 100 Zellen
- k) PC-Anschluss USB-Schnittstelle
- l) Versorgung Batterie 9V, NEDA 1604A oder IEC 6LR61
- m) Sicherheit Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllt
- n) Gewicht 350g
- o) Abmessungen 230 x 155 x 54mm

12 Hersteller

Der Garantie- und Nachgarantieservice wird geführt von:

SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polen
Tel. +48 74 884 10 53 (Kundenbetreuung)
E-Mail: customerservice@sonel.com
Webseite: www.sonel.com

NOTATKI / NOTES / NOTAS / AUFZEICHNUNGEN

NOTATKI / NOTES / NOTAS / AUFZEICHNUNGEN



SONEL S.A.

Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Poland

Customer Service

tel. +48 74 884 10 53

e-mail (**GLOBAL**):
customerservice@sonel.com

e-mail (**PL**):
bok@sonel.pl

www.sonel.com