


	<b>INSTRUKCJA OBSŁUGI</b>	<b>1</b>
	<b>USER MANUAL</b>	<b>30</b>
	<b>MANUAL DE USO</b>	<b>59</b>
	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>89</b>

## **CMM-10**

v1.10 19.08.2020





# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM  
PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU**

**CMM-10**



Wersja 1.10 19.08.2020

Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji, pojemności elektrycznej, częstotliwości, cyklu roboczego (wypełnienia), a także testowania diod, ciągłości oraz pomiaru temperatury.

Do najważniejszych cech przyrządu CMM-10 należą:

- automatyczna lub ręczna zmiana zakresów,
- funkcja **HOLD** umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach,
- funkcja **REL** umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych,
- sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu,
- samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu,
- wyświetlacz 3  $\frac{7}{8}$  cyfry (odczyt 5000).

## SPIS TREŚCI

<b>1</b>	<b>Wstęp</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Bezpieczeństwo</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Przygotowanie miernika do pracy</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Opis funkcjonalny</b> .....	<b>9</b>
4.1	Gniazda pomiarowe i elementy wyboru funkcji pomiarowej 9	
4.1.1	Gniazda .....	10
4.1.2	Elementy wyboru funkcji pomiarowej.....	10
4.2	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) .....	11
4.3	Przewody .....	11
<b>5</b>	<b>Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa</b> .....	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Pomiary</b> .....	<b>12</b>
6.1	Pomiar napięcia stałego .....	12
6.2	Pomiar napięcia przemiennego .....	13
6.3	Pomiar prądu stałego .....	14
6.4	Pomiar prądu przemiennego .....	15
6.5	Pomiar rezystancji.....	16
6.6	Test ciągłości obwodu .....	16
6.7	Test diod .....	17
6.8	Pomiar pojemności.....	17
6.9	Pomiar częstotliwości lub % cyklu roboczego .....	18
6.10	Pomiar temperatury.....	18
<b>7</b>	<b>Funkcje specjalne</b> .....	<b>18</b>
7.1	Ręczna zmiana podzakresów .....	18
7.2	Tryb pomiaru względnego .....	19
7.3	Funkcja HOLD.....	19
7.4	Podświetlenie wyświetlacza .....	20
<b>8</b>	<b>Wymiana baterii</b> .....	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Wymiana bezpieczników</b> .....	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Utrzymanie i konserwacja</b> .....	<b>22</b>

<b>11 Magazynowanie .....</b>	<b>23</b>
<b>12 Rozbiórka i utylizacja .....</b>	<b>23</b>
<b>13 Dane techniczne .....</b>	<b>23</b>
<b>14 Akcesoria standardowe.....</b>	<b>27</b>
<b>15 Serwis .....</b>	<b>27</b>
<b>16 Usługi laboratoryjne .....</b>	<b>28</b>

# 1 Wstęp

Miernik CMM-10 jest nowoczesnym, wysokiej jakości przyrządem pomiarowym, łatwym i bezpiecznym w obsłudze. Jednak przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli uniknąć błędów przy pomiarach i zapobiegnie ewentualnym problemom przy obsłudze miernika.

W niniejszej instrukcji posługujemy się trzema rodzajami ostrzeżeń. Są to teksty w ramkach, opisujące możliwe zagrożenia zarówno dla użytkownika, jak i miernika. Teksty rozpoczynające się słowem '**OSTRZEŻENIE:**' opisują sytuacje, w których może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli nie przestrzega się instrukcji. Słowo '**UWAGA!**' rozpoczyna opis sytuacji, w której niezastosowanie się do instrukcji grozi uszkodzeniem przyrządu. Wskazania ewentualnych problemów są poprzedzane słowem '**Uwaga:**'.

## **OSTRZEŻENIE:**

**Miernik CMM-10 jest przeznaczony do pomiarów prądu oraz napięcia stałego i przemiennego, częstotliwości, rezystancji, pojemności i temperatury, a także testów diod i ciągłości. Każde inne zastosowanie niż podane w tej instrukcji może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.**

## **OSTRZEŻENIE:**

**Miernik CMM-10 może być używany jedynie przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do prac przy instalacjach elektrycznych. Posługiwanie się miernikiem przez osoby nieuprawnione może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.**

### **OSTRZEŻENIE:**

**Przed użyciem przyrządu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i zaleceń producenta.**

## **2 Bezpieczeństwo**

Aby zapewnić odpowiednią obsługę i poprawność uzyskiwanych wyników należy przestrzegać następujących zaleceń:

- przed rozpoczęciem eksploatacji miernika należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją,
- przyrząd powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane i przeszkolone w zakresie BHP,
- należy zachować dużą ostrożność przy pomiarze napięć przekraczających 60 V DC lub 30 V AC RMS, gdyż stanowią one potencjalne zagrożenie porażeniem,
- nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego zakresu napięcia wejściowego dla żadnej funkcji,
- nie wolno uziemiać się samemu podczas prowadzenia pomiarów elektrycznych. Nie wolno dotykać odsonietych metalowych rurek, końcówek, zamocowań, itd., gdyż mogą one znajdować się na potencjale ziemi. Należy całkowicie się odizolować od ziemi: nosić suchą odzież i buty na gumowej podeszwie, stawać na gumowych matach lub jakimkolwiek certyfikowanym materiale izolacyjnym,
- należy odłączyć zasilanie od testowanego obwodu przed czynnościami takimi jak cięcie, rozlutowywanie lub rozwieranie obwodu. Nawet niewielkie natężenie prądu może być groźne,
- używając sond pomiarowych należy chować palce w odpowiednich osłonach na sondach,
- jeżeli w trakcie pomiaru na ekranie pojawi się symbol "OL", oznacza to, że wartość przekracza wybrany przez użytkownika zakres; należy przełączyć zakres na wyższy.
- niedopuszczalne jest używanie:
  - ⇒ miernika, który uległ uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo niesprawny



- ⇒ przewodów z uszkodzoną izolacją
- ⇒ miernika przechowywanego zbyt długo w złych warunkach (np. zawilgoconego)
- naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

**OSTRZEŻENIE:**

Nie wolno dokonywać pomiarów w atmosferze grożącej wybuchem (np. w obecności gazów palnych, oparów, pyłów, itp.). W przeciwnym razie używanie miernika w tych warunkach może wywołać iskrzenia i spowodować eksplozję.

**UWAGA!**

**Wartości graniczne sygnału wejściowego**

Funkcja	Maksymalna wartość wejściowa
V DC lub V AC	600 V DC/AC rms
mA AC/DC	Bezpiecznik szybki 500 mA 250 V
A AC/DC	Bezpiecznik szybki 10 A 250 V
Częstotliwość, rezystancja, pojemność elektryczna, cykl roboczy, test diody, ciągłość	250 V DC/AC rms
Temperatura	250 V DC/AC rms

### 3 Przygotowanie miernika do pracy

Po zakupie miernika należy sprawdzić kompletność zawartości opakowania.

Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów należy:

- upewnić się, że stan baterii pozwoli na wykonanie pomiarów,
- sprawdzić czy obudowa miernika i izolacja przewodów pomiarowych nie są uszkodzone,
- dla zapewnienia jednoznaczności wyników pomiarów zaleca się do gniazda **COM** podłączać przewód czarny a do pozostałych gniazd przewodów czerwony,
- gdy miernik nie jest używany, należy ustawić przełącznik funkcyjny w położeniu **OFF** [wyłączony]. Przyrząd wyposażono w funkcję automatycznego wyłączenia po upływie 30 minut braku działania.

#### **OSTRZEŻENIE:**


**Podłączanie nieodpowiednich lub uszkodzonych przewodów grozi porażeniem niebezpiecznym napięciem.**

#### **Uwaga:**

Istnieje możliwość, że w pewnych niskich zakresach napięcia zmiennego lub stałego, gdy do miernika nie podłączono przewodów pomiarowych, na ekranie pojawią się przypadkowe i zmienne odczyty. Jest to normalne zjawisko, które wynika z czułości wejścia o dużej rezystancji wejściowej. Odczyt ustabilizuje się i miernik poda prawidłową wartość po podłączeniu do obwodu.

## 4 Opis funkcjonalny

### 4.1 Gniazda pomiarowe i elementy wyboru funkcji pomiarowej

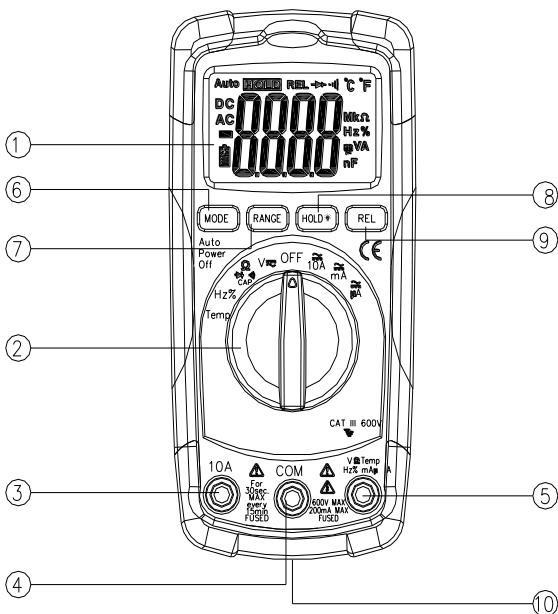

**CMM-10**

### 4.1.1 Gniazda


 



- 3** **gniazdo pomiarowe 10 A**  
Wejście pomiarowe dla pomiarów prądów stałych i przemiennych do 10A.
- 4** **gniazdo pomiarowe COM**  
Wejście pomiarowe wspólne dla wszystkich funkcji pomiarowych.
- 5** **gniazdo pomiarowe VΩTEMPHz%mAμA**  
Wejście pomiarowe dla pozostałych pomiarów oprócz pomiaru prądu do 10 A.

### 4.1.2 Elementy wyboru funkcji pomiarowej

**1** wyświetlacz LCD z odczytem 5000 oraz z ikonami

**2** przełącznik obrotowy

Wybór funkcji:

- **Temp** – pomiar temperatury
- **Hz%** – pomiar częstotliwości i cyklu roboczego
- **Ω**  **CAP** – pomiar rezystancji, ciągłości, pojemności i test diod
- **V**  – pomiar napięcia stałego i przemiennego
- **OFF** – miernik wyłączony
- **10A**  – pomiar prądu stałego i przemiennego do 10 A
- **mA**  – pomiar prądu stałego i przemiennego do 400 mA
- **μA**  – pomiar prądu stałego i przemiennego do 400 μA

**6** przycisk **MODE**

- Zmiana trybu pomiaru: rezystancja / dioda / ciągłość / pojemność, AC / DC, Hz / % cyklu roboczego

**7** przycisk **RANGE**

- Ręczna zmiana zakresu pomiarowego

**8** przycisk **HOLD** 

- Zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Podświetlenie wyświetlacza


- 9** przycisk REL
- Pomiar względny

**10** pokrywa pojemnika baterii

## **4.2 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)**

 – ciągłość

 – stan baterii

 – dioda

$\Omega$  - rezystancja w omach

Hz – herc (częstotliwość)

DC, AC – napięcie (prąd) stałe, zmienne

$^{\circ}\text{C}$  – stopnie Celsjusza

$^{\circ}\text{F}$  – stopnie Fahrenheita

AUTO – symbol automatycznego wyboru podzakresu

REL – pomiar względny

HOLD – symbol włączenia funkcji HOLD

## **4.3 Przewody**

Producent gwarantuje poprawność wskazań jedynie przy użyciu firmowych przewodów.

### **OSTRZEŻENIE:**

**Podłączanie nieodpowiednich przewodów grozi porażeniem wysokim napięciem lub błędami pomiarowymi.**

## 5 Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa



Niniejszy symbol, umieszczony w pobliżu innego symbolu lub gniazda wskazuje, że użytkownik winien zapoznać się z dalszymi informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.



Niniejszy symbol, umieszczony w pobliżu gniazda wskazuje, że w warunkach normalnego użytkowania istnieje możliwość wystąpienia niebezpiecznych napięć.



Podwójna izolacja

## 6 Pomiary

Należy dokładnie zapoznać się z treścią tego rozdziału, ponieważ zostały w nim opisane sposoby wykonywania pomiarów i podstawowe zasady interpretacji wyników.

### 6.1 Pomiar napięcia stałego

#### UWAGA:

**Nie wolno mierzyć napięcia stałego w momencie, gdy silnik elektryczny w obwodzie jest włączany lub wyłączany. Mogłoby to spowodować duże skoki napięcia i w rezultacie uszkodzenie miernika.**

Aby wykonać pomiar napięcia należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **V<sub>DC</sub>**,
- nacisnąć przycisk **MODE** w celu wyświetlenia wartości **DC** na wyświetlaczu,
- w razie potrzeby przyciskiem **RANGE** ustawić ręcznie zakres pomiarowy,
- podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **VΩTEMPHzmAμA** a czarny do gniazda **COM**,

- przyłożyć ostrza sond do punktów pomiarowych; sonda czerwona powinna być przyłożona do punktu o wyższym potencjale,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## 6.2 Pomiar napięcia przemiennego

### UWAGA:

Nie wolno mierzyć napięcia przemiennego w momencie, gdy silnik elektryczny w obwodzie jest włączany lub wyłączany. Mogłoby to spowodować duże skoki napięcia i w rezultacie uszkodzenie miernika.

### OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo porażenia. Końcówki sondy mogą nie być dostatecznie długie, aby dosięgnąć elementów pod napięciem wewnątrz niektórych przyłączy sieciowych 240 V dla urządzeń elektrycznych, ponieważ styki są umieszczone w głębi gniazdek. Na skutek tego odczyt będzie wskazywał wartość 0 V, kiedy gniazdo w rzeczywistości może znajdować się pod napięciem. Należy się upewnić, że końcówki sondy dotykają metalowych styków wewnątrz gniazda zanim użytkownik założy, że gniazdo nie znajduje się pod napięciem.

Aby wykonać pomiar napięcia należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **V<sub>~</sub>**,
- nacisnąć przycisk **MODE** w celu wyświetlenia wartości **AC** na wyświetlaczu,
- w razie potrzeby przyciskiem **RANGE** ustawić ręcznie zakres pomiarowy,
- podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **VΩTEMPHzmAμA** a czarny do gniazda **COM**,
- przyłożyć ostrza sond do punktów pomiarowych,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## 6.3 Pomiar prądu stałego

### OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie wolno podłączać przyrządu do obwodów, w których napięcie pomiarowe jest wyższe niż 250 V.

### UWAGA:

Nie należy wykonywać pomiarów prądu 10 A przez czas dłuższy niż 30 sekund. Przekroczenie tego czasu może spowodować uszkodzenie miernika i/lub przewodów pomiarowych.

Aby wykonać pomiar prądu należy:

- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**,
- dla pomiarów prądu do 4000  $\mu\text{A}$  DC należy ustawić przełącznik funkcji w położeniu  **$\mu\text{A}$**  i podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu\text{A}$** ,
- dla pomiarów prądu do 400 mA DC należy ustawić przełącznik funkcji w położeniu **mA** i podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu\text{A}$** ,
- dla pomiarów prądu do 10 A DC należy ustawić przełącznik funkcji w położeniu **10A** i podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **10A**,
- nacisnąć przycisk **MODE** w celu wyświetlenia wartości **DC** na wyświetlaczu,
- odłączyć zasilanie od poddawanego pomiarom obwodu, a następnie podłączyć szeregowo miernik, podłączając czerwoną sondę do bieguna dodatniego,
- włączyć zasilanie obwodu,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.



## 6.4 Pomiar prądu przemiennego

### OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć porażenia elektrycznego, nie wolno podłączać przyrządu do obwodów, w których napięcie pomiarowe jest wyższe niż 250 V.

### UWAGA:

Nie należy wykonywać pomiarów prądu 10 A przez czas dłuższy niż 30 sekund. Przekroczenie tego czasu może spowodować uszkodzenie miernika i/lub przewodów pomiarowych.

Aby wykonać pomiar prądu należy:



- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**,
- dla pomiarów prądu do 4000  $\mu\text{A}$  AC należy ustawić przełącznik funkcji w położeniu  **$\mu\text{A}$**  i podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu\text{A}$** ,
- dla pomiarów prądu do 400 mA AC należy ustawić przełącznik funkcji w położeniu **mA** i podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu\text{A}$** ,
- dla pomiarów prądu do 10 A AC należy ustawić przełącznik funkcji w położeniu **10A** i podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **10A**,
- nacisnąć przycisk **MODE** w celu wyświetlenia wartości **AC** na wyświetlaczu,
- odłączyć zasilanie od poddawanego pomiarom obwodu, a następnie podłączyć szeregowo miernik, podłączając czerwoną sondę do bieguna o wyższym potencjale,
- włączyć zasilanie obwodu,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## 6.5 Pomiar rezystancji

### OSTRZEŻENIE:

Ryzyko porażenia prądem. Należy odłączyć zasilanie od badanego urządzenia i rozładować wszystkie kondensatory przed jakimikolwiek pomiarami rezystancji.

Aby wykonać pomiar rezystancji należy:




- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji  $\Omega$    CAP,
- podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **VΩTEM-PHz%mAμA** a czarny do gniazda **COM**,
- nacisnąć przycisk **MODE**, aby wyświetlić  $\Omega$  na wyświetlaczu,
- w razie potrzeby przyciskiem **RANGE** ustawić ręcznie zakres pomiarowy,
- przyłożyć ostrza sond do punktów pomiarowych; najlepiej jest rozłączyć jedną stronę testowanego elementu tak, aby pozostała część obwodu nie zakłócała odczytu wartości rezystancji,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## 6.6 Test ciągłości obwodu

### OSTRZEŻENIE:

Ryzyko porażenia prądem. Nie wolno kontrolować ciągłości obwodów lub przewodów pod napięciem.

Aby wykonać test ciągłości obwodu należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji  $\Omega$    CAP,
- podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **VΩTEM-PHz%mAμA** a czarny do gniazda **COM**,
- nacisnąć przycisk **MODE**, aby wyświetlić  na wyświetlaczu,
- przyłożyć ostrza sond do punktów pomiarowych,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu; sygnał dźwiękowy pojawia się przy wartościach rezystancji poniżej ok. 150  $\Omega$ .

## 6.7 Test diod

### OSTRZEŻENIE:

Ryzyko porażenia prądem. Nie wolno badać diody znajdującej się pod napięciem.

Aby wykonać test diody należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji  $\Omega \rightarrow \text{CAP}$ ,
- podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **V $\Omega$ TEMPHzmA $\mu$ A** a czarny do gniazda **COM**,
- nacisnąć przycisk **MODE**, aby wyświetlić  $\rightarrow$  i **V** na wyświetlaczu,
- przyłożyć ostrza sond do diody: czerwona sonda powinna być przyłożona do anody a czarna do katody,
- odczytać wynik testu na wyświetlaczu: wyświetlane jest napięcie przewodzenia, które dla typowej diody krzemowej wynosi ok. 0,7 V a dla diody germanowej ok. 0,3 V; jeżeli dioda spolaryzowana jest w kierunku zaporowym lub jest przerwa w obwodzie na wyświetlaczu pojawi się odczyt **OL**, w przypadku diody zwartej miernik wskaże wartość bliską 0 V.

## 6.8 Pomiar pojemności

### OSTRZEŻENIE:

Ryzyko porażenia prądem. Należy odłączyć zasilanie od badanego kondensatora i rozładować wszystkie kondensatory przed jakimikolwiek pomiarami pojemności.

Aby wykonać pomiar należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji  $\Omega \rightarrow \text{CAP}$ ,
- podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **V $\Omega$ TEMPHzmA $\mu$ A** a czarny do gniazda **COM**,
- nacisnąć przycisk **MODE** celem wyświetlenia **nF**,
- przyłożyć ostrza sond do testowanego kondensatora,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## 6.9 Pomiar częstotliwości lub % cyklu roboczego

Aby wykonać pomiar należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **Hz%**,
- podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda **VΩTEMPHzmAμA** a czarny do gniazda **COM**,
- przyłożyć ostrza sond do testowanego obwodu,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu,
- nacisnąć przycisk **MODE**, aby wyświetlić %,
- odczytać wartość % cyklu roboczego na wyświetlaczu.

## 6.10 Pomiar temperatury

Aby wykonać pomiar należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **Temp**,
- podłączyć sondę temperatury do ujemnego gniazda **COM** oraz dodatniego gniazda **VΩTEMPHzmAμA**, przestrzegając biegunowości,
- przyłożyć głowicę sondy temperatury do testowanego urządzenia. Kontakt głowicy z mierzoną częścią testowanego urządzenia należy utrzymywać dopóki odczyt się nie ustabilizuje (po około 30 sekundach),
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu,
- aby wybrać jednostki "Celsius" lub "Fahrenheit", należy zdjąć pokrywę pojemnika baterii i ustawić przełącznik "°C/°F" w odpowiednim położeniu.

# 7 Funkcje specjalne

## 7.1 Ręczna zmiana podzakresów

Kiedy miernik zostaje włączony po raz pierwszy, przechodzi w tryb automatycznego wyboru zakresu. W trybie tym automatycznie zostaje wybrany najlepszy zakres dla wykonywanych pomiarów i jest to zazwyczaj najlepszy tryb dla większości pomiarów. W przypadku pomiarów, które wymagają ręcznych ustawień zakresu, należy wykonać poniższe czynności:

- naciśnięć przycisk **RANGE**. Symbol **AUTO** na wyświetlaczu zgaśnie,
- naciśnięć ponownie przycisk **RANGE**, który pozwala na przejście pomiędzy dostępnymi zakresami oraz wybranie pożądanego zakresu,
- aby wyjść z trybu ręcznego wyboru zakresu i powrócić do automatycznego wyboru zakresu, naciśnięć przycisk **RANGE** i przytrzymać go przez 2s.



## 7.2 Tryb pomiaru względnego

Funkcja pomiaru względnego umożliwia dokonywanie pomiarów względem zapisanej wartości odniesienia. Wartość odniesienia napięcia, prądu, itd. może zostać zapisana, a pomiary mogą być dokonywane w porównaniu do tej wartości. Wyświetlana wartość jest różnicą pomiędzy wartością odniesienia a wartością mierzoną.


Aby wykonać pomiar w trybie względnym należy:

- wykonać pomiar zgodnie z opisem przedstawionym w instrukcji obsługi,
- naciśnięć przycisk **REL** w celu zapisania odczytu przedstawionego na wyświetlaczu; na wyświetlaczu pojawi się symbol **REL**,
- na wyświetlaczu pojawi się różnica wartości początkowej oraz wartości bieżącej,
- aby wyjść z trybu względnego, należy ponownie naciśnięć przycisk **REL**.

## 7.3 Funkcja HOLD

Funkcja ta służy do zatrzymania wyniku pomiaru na wyświetlaczu, co jest możliwe poprzez naciśnięć przycisku **HOLD** . Kiedy funkcja jest włączona, na wyświetlaczu pojawia się symbol **HOLD**. Celem powrotu do normalnego trybu funkcjonowania urządzenia należy ponownie naciśnięć przycisk **HOLD** .

## 7.4 Podświetlenie wyświetlacza

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **HOLD**  przez ponad 1 sekundę powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji podświetlenia wyświetlacza.

**Uwaga:**

**Funkcja HOLD jest czynna przy wyłączeniu podświetlenia.**

## 8 Wymiana baterii

Miernik CMM-10 jest zasilany z baterii 9 V. Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.

**Uwaga:**

**Dokonując pomiarów przy wyświetlonym mnemoniku baterii należy się liczyć z dodatkowymi nieokreślonymi niepewnościami pomiaru lub niestabilnym działaniem przyrządu.**

**OSTRZEŻENIE:**

**Pozostawienie przewodów w gniazdach podczas wymiany baterii może spowodować porażenie niebezpiecznym napięciem.**

Aby wymienić baterię należy:

- wyjąć przewody z gniazd pomiarowych i przełącznik obrotowy ustawić w pozycji OFF,
- otworzyć tylną pokrywę baterii poprzez poluzowanie dwóch śrub używając śrubokrętu krzyżakowego,
- wyjąć rozładowaną baterię i włożyć nową przestrzegając bezpieczeństwa,
- założyć zdjętą pokrywę i przykręcić śruby mocujące.

### **OSTRZEŻENIE:**

Aby uniknąć porażenia elektrycznego nie należy używać miernika, jeżeli pokrywa baterii nie znajduje się na swoim miejscu i nie jest prawidłowo zamocowana.

### **Uwaga:**

Jeżeli miernik nie funkcjonuje prawidłowo, należy sprawdzić bezpieczniki oraz baterie, aby upewnić się, że znajdują się one we właściwym stanie oraz są prawidłowo zamontowane w urządzeniu.

## **9 Wymiana bezpieczników**

### **OSTRZEŻENIE:**

Pozostawienie przewodów w gniazdach podczas wymiany bezpieczników może spowodować porażenie niebezpiecznym napięciem.

Aby wymienić bezpiecznik należy:

- wyjąć przewody z gniazd pomiarowych i przełącznik obrotowy ustawić w pozycji OFF,
- poluzować śruby za pomocą wkrętaka do śrub z łbem krzyżakowym i zdjąć pokrywę pojemnika baterii,
- delikatnie podważyć i wyjąć zużyty bezpiecznik z oprawy,
- założyć nowy bezpiecznik w oprawie,
- założyć na nowo i zabezpieczyć pokrywę baterii.

### **UWAGA:**

Zawsze należy stosować bezpieczniki tego samego typu (0.5 A / 250 V bezzwłoczne dla zakresu 400 mA range, 10 A / 250 V bezzwłoczne dla zakresu 10 A).

### **OSTRZEŻENIE:**

**Aby uniknąć porażenia elektrycznego nie należy używać miernika, jeżeli pokrywa bezpieczników nie znajduje się na swoim miejscu i nie jest prawidłowo zamocowana.**

## **10 Utrzymanie i konserwacja**

Miernik wielofunkcyjny został zaprojektowany z myślą o wielu latach niezawodnego użytkowania, pod warunkiem przestrzegania poniższych zaleceń dotyczących jego utrzymania i konserwacji:

- 1. MIERNIK MUSI BYĆ SUCHY.** W razie zawilgocenia miernika, należy go wytrzeć.
- 2. MIERNIK NALEŻY STOSOWAĆ ORAZ PRZECHOWYWAĆ W NORMALNYCH TEMPERATURACH.** Temperatury skrajne mogą skrócić żywotność elektronicznych elementów miernika oraz zniekształcić lub stopić elementy plastikowe.
- 3. Z MIERNIKIEM NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ OSTROŻNIE I DELIKATNIE.** Upadek miernika może spowodować uszkodzenie elektronicznych elementów miernika lub jego obudowy.
- 4. MIERNIK MUSI BYĆ UTRZYMYWANY W CZYSTOŚCI.** Od czasu do czasu należy przetrzeć jego obudowę wilgotną tkaniną. **NIE** wolno stosować środków chemicznych, rozpuszczalników ani detergentów.
- 5. NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE NOWE BATERIE ZALECANEGO ROZMIARU I TYPU.** Wyjąć z miernika stare lub wyczerpane baterie, aby uniknąć ich wycieku i uszkodzenia urządzenia.
- 6. JEŻELI MIERNIK MA BYĆ PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU PRZECHOWYWANY,** wówczas należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.



**Uwaga:**  
**Układ elektroniczny miernika nie wymaga konserwacji.**

## 11 Magazynowanie

Przy przechowywaniu przyrządu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- odłączyć od miernika przewody,
- upewnić się, że miernik i akcesoria są suche,
- przy dłuższym okresie przechowywania należy wyjąć baterię.

## 12 Rozbiórka i utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju.

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy samodzielnie demontować żadnych części z tego sprzętu.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych baterii i akumulatorów.

## 13 Dane techniczne

- „w.m.” oznacza wartość mierzoną wzorcową.

### Pomiar napięcia stałego

Zakres	Rozdzielczość	Niepewność podstawowa
400,0 mV	0,1 mV	$\pm (0,5\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$
4,000 V	0,001 V	$\pm (1,2\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$
40,00 V	0,01 V	
400,0 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm (1,5\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$

- Impedancja wejściowa: 7,8 M $\Omega$

### Pomiar napięcia przemiennego

Zakres	Rozdzielczość	Niepełność podstawowa
400,0 mV	0,1 mV	$\pm (1,5\% \text{ w.m.} + 70 \text{ cyfr})$
4,000 V	0,001 V	$\pm (1,2\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
40,00 V	0,01 V	$\pm (1,5\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
400,0 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm (2,0\% \text{ w.m.} + 4 \text{ cyfry})$

- Impedancja wejściowa: 7,8 M $\Omega$
- Zakres częstotliwości 50...400 Hz

### Pomiar prądu stałego

Zakres	Rozdzielczość	Niepełność podstawowa
400,0 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,0\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
4000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,5\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
40,00 mA	0,01 mA	
400,0 mA	0,1 mA	
4,000 A	0,001 A	$\pm (2,5\% \text{ w.m.} + 5 \text{ cyfr})$
10,00 A	0,01 A	

### Pomiar prądu przemiennego

Zakres	Rozdzielczość	Niepełność podstawowa
400,0 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,5\% \text{ w.m.} + 5 \text{ cyfr})$
4000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,8\% \text{ w.m.} + 5 \text{ cyfr})$
40,00 mA	0,01 mA	
400,0 mA	0,1 mA	
4,000 A	0,001 A	$\pm (3,0\% \text{ w.m.} + 7 \text{ cyfr})$
10,00 A	0,01 A	

- Zakres częstotliwości 50...400 Hz

## Pomiar rezystancji

Zakres	Rozdzielczość	Niepewność podstawowa
400,0 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm$ (1,2 % w.m. + 4 cyfry)
4,000 k $\Omega$	0,001 k $\Omega$	$\pm$ (1,0 % w.m. + 2 cyfry)
40,00 k $\Omega$	0,01 k $\Omega$	$\pm$ (1,2 % w.m. + 2 cyfry)
400,0 k $\Omega$	0,1 k $\Omega$	
4,000 M $\Omega$	0,001 M $\Omega$	
40,00 M $\Omega$	0,01 M $\Omega$	$\pm$ (2,0 % w.m. + 3 cyfry)

## Pomiar pojemności

Zakres	Rozdzielczość	Niepewność podstawowa
40,00 nF	0,01 nF	$\pm$ (5,0 % w.m. + 7 cyfr)
400,0 nF	0,1 nF	$\pm$ (3,0 % w.m. + 5 cyfr)
4,000 $\mu$ F	0,001 $\mu$ F	
40,00 $\mu$ F	0,01 $\mu$ F	
100,0 $\mu$ F	0,1 $\mu$ F	$\pm$ (5,0 % w.m. + 5 cyfr)

## Pomiar częstotliwości

Zakres	Rozdzielczość	Niepewność podstawowa
5,000 Hz	0,001 Hz	$\pm$ (1,5 % w.m. + 5 cyfr)
50,00 Hz	0,01 Hz	
500,0 Hz	0,1 Hz	$\pm$ (1,2 % w.m. + 3 cyfry)
5,000 kHz	0,001 kHz	
50,00 kHz	0,01 kHz	
500,0 kHz	0,1 kHz	
5,000 MHz	0,001 MHz	$\pm$ (1,5 % w.m. + 4 cyfry)
10,00 MHz	0,01 MHz	

- Czulość: minimalna wartość skuteczna napięcia 8 V

## Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)

Zakres	Rozdzielczość	Niepewność podstawowa
0,1... 99,9%	0,1%	$\pm$ (1,2 % w.m. + 2 cyfry)

- Czulość: minimalna wartość skuteczna napięcia 8 V
- Szerokość impulsu: 100  $\mu$ s – 100 ms,
- Częstotliwość: 5 Hz do 150 kHz

## Pomiar temperatury

Zakres	Rozdzielczość	Niepewność podstawowa*
-20°C...+760°C	1°C	± (3% w.m. + 5°C, 9°F)
-4°F...+1400°F	1°F	

\* bez błędu czujnika temperatury typu K

## Pozostałe dane techniczne

- a) kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-1.....II 600 V
- b) rodzaj izolacji .....podwójna, klasa II
- c) stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529 .....IP40
- d) stopień zanieczyszczenia..... 2
- e) zasilanie miernika ..... bateria 9 V
- f) test diody ..... $I=0,3$  mA,  $U_0=1,5$  V DC
- g) test ciągłości ..... $I<0,3$  mA, sygnał dźwiękowy dla  $R<50$  Ω
- h) wskazanie przekroczenia zakresu .....symbol 0L
- i) częstotliwość pomiarów.....2 odczyty na sekundę
- j) impedancja wejściowa.....7,8 MΩ (V AC/DC)
- k) wyświetlacz..... LCD, odczyt 5000 ze wskaźnikami funkcji
- l) wymiary..... 138 x 68 x 37 mm
- m) masa miernika .....210 g
- n) bezpieczniki .....zakres mA,  $\mu$ A: 0,5 A / 250 V szybki  
.....zakres A: 10 A / 250 V szybki
- o) temperatura pracy ..... 0..+50°C przy wilgotności <70%
- p) temperatura przechowywania .....-20..+60°C przy wilgot. <80%
- q) max. wysokość pracy .....2000 m
- r) czas bezczynności do samowylączenia..... 30 minut
- s) zgodność z wymaganiami norm..... PN-EN 61010-1  
..... PN-EN 61010-2-032
- t) standard jakości.....ISO 9001

## 14 Akcesoria standardowe

W skład standardowego kompletu dostarczanego przez producenta wchodzi:

- miernik CMM-10,
- przewody pomiarowe (2 szt.) – **WAPRZCMP1**,
- sonda temperaturowa typu K – **WASONTEMK**,
- adapter do sond temperatury typu K – **WAADATEMK**,
- bateria 9 V,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna,
- deklaracja sprawdzenia.

Aktualne zestawienie akcesoriów znajduje się na stronie internetowej producenta.

## 15 Serwis

Prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest:

### **SONEL S.A.**

ul. Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

tel. (74) 858 38 00 (Biuro Obsługi Klienta)

e-mail: [bok@sonel.pl](mailto:bok@sonel.pl)

internet: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)

### **Uwaga:**

**Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest jedynie SONEL S.A.**

Wyprodukowano w Chińskiej Republice Ludowej na zlecenie SONEL S.A.

## 16 Usługi laboratoryjne

Laboratorium Badawczo - Wzorcujące działające w SONEL S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 173.



AP 173

Laboratorium oferuje usługi wzorcowania następujących przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych:

- **MIERNIKI DO POMIARÓW WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ORAZ PARAMETRÓW SIECI ENERGETYCZNYCH**

- mierniki napięcia
- mierniki prądu (w tym również mierniki cęgowe)
- mierniki rezystancji
- mierniki rezystancji izolacji
- mierniki rezystancji uziemień
- mierniki impedancji pętli zwarcia
- mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
- mierniki małych rezystancji
- analizatory jakości zasilania
- testery bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
- multimetry
- mierniki wielofunkcyjne obejmujące funkcjonalnie w/w przyrządy

- **WZORCE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH**
  - kalibratory
  - wzorce rezystancji
- **PRZYRZĄDY DO POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH**
  - pirometry
  - kamery termowizyjne
  - luksomierze

**Świadectwo Wzorcowania** jest dokumentem prezentującym zależność między wartością wzorcową a wskazaniem badanego przyrządu z określeniem niepewności pomiaru i zachowaniem spójności pomiarowej. Metody, które mogą być wykorzystane do wyznaczenia odstępów czasu między wzorcowaniami określone są w dokumencie ILAC G24 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”. Firma SONEL S.A. zaleca dla produkowanych przez siebie przyrządów wykonywanie potwierdzenia metrologicznego nie rzadziej, niż co **12 miesięcy**.

Dla wprowadzanych do użytkowania fabrycznie nowych przyrządów posiadających Świadectwo Wzorcowania lub Certyfikat Kalibracji, kolejne wykonanie potwierdzenia metrologicznego (wzorcowanie) zaleca się przeprowadzić w terminie do **12 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie później, niż **24 miesiące** od daty produkcji.



#### **UWAGA!**

Osoba wykonująca pomiary powinna mieć całkowitą pewność, co do sprawności używanego przyrządu. Pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny skuteczności ochrony zdrowia, a nawet życia ludzkiego.



# **USER MANUAL**

## **AUTORANGING MULTIMETER**

### **CMM-10**



Version 1.10 19.08.2020



Multimeter CMM-10 has been designed for the purpose of measurements of AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitance, frequency, duty cycle, temperature and also for testing diodes and continuity.

The most important features of CMM-10 are:

- automatic or manual regulation of the measurement range,
- **DATA HOLD** function, which facilitates readings of measurements in the case of insufficient lighting or in inaccessible places,
- **REL** function, which allows you to make measurements relative to a stored reference value,
- circuit continuity sound signalling,
- the function of automatic switching of the meter into the standby mode in order to prolong the durability of batteries,
- 3  $\frac{7}{8}$  digits display (5000 counts).

## CONTENTS

<b>1</b>	<b>Introduction</b> .....	<b>34</b>
<b>2</b>	<b>Safety</b> .....	<b>35</b>
<b>3</b>	<b>Preparation of the meter for operation</b> .....	<b>37</b>
<b>4</b>	<b>Functional description</b> .....	<b>38</b>
4.1	Measurement sockets and elements of selection of the measurement function.....	38
4.1.1	Sockets.....	39
4.1.2	Elements of selection of the measurement function....	39
4.2	LCD display.....	40
4.3	Test leads .....	40
<b>5</b>	<b>International Safety Symbols</b> .....	<b>41</b>
<b>6</b>	<b>Measurements</b> .....	<b>41</b>
6.1	DC voltage measurements .....	41
6.2	AC voltage measurements .....	42
6.3	DC current measurements.....	42
6.4	AC current measurements.....	44
6.5	Resistance measurements .....	45
6.6	Continuity Measurements.....	45
6.7	Diode Measurements .....	46
6.8	Capacitance measurements .....	46
6.9	Frequency or % duty cycle measurements .....	47
6.10	Temperature measurements .....	47
<b>7</b>	<b>Special functions</b> .....	<b>48</b>
7.1	Autoranging/manual range selection.....	48
7.2	Relative mode .....	48
7.3	DATA HOLD function .....	49
7.4	Display backlight .....	49
<b>8</b>	<b>Battery replacement</b> .....	<b>49</b>
<b>9</b>	<b>The fuses replacement</b> .....	<b>50</b>
<b>10</b>	<b>Cleaning and maintenance</b> .....	<b>51</b>

<b>11 Storage .....</b>	<b>52</b>
<b>12 Dismantling and utilization .....</b>	<b>52</b>
<b>13 Technical data .....</b>	<b>52</b>
<b>14 Standard accessories.....</b>	<b>56</b>
<b>15 Service .....</b>	<b>56</b>
<b>16 Laboratory services.....</b>	<b>57</b>

# 1 Introduction

The CMM-10 meter is a modern, high-quality measuring device, which is easy and safe to use. Please acquaint yourself with the present manual in order to avoid measuring errors and prevent possible problems related to operation of the meter.

In the present manual we apply three kinds of warnings. These are texts in frames, which describe possible dangers both for the user and the meter itself. The messages starting from the word '**WARNING:**' describe situations which imply a risk for life or health should the recommendations presented in the present manual not be observed. The word '**CAUTION!**' introduces a description of a situation where non-observance of the recommendations presented in the present manual may imply damage for the meter. Indications of possible problems are preceded by the word '**Note:**'.

**WARNING:**

The purpose of the CMM-10 meter is to realise measurements of AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitance, frequency, duty cycle, diode test, continuity and temperature. Using the meter in a manner which does not comply with the recommendations specified in the present manual may lead to its damage and constitutes a source of a serious risk for the user.

**WARNING:**

The CMM-10 meter may be operated solely by qualified and properly authorised personnel for work at electric installations. Using the meter by unauthorised personnel may lead to its damage and constitutes a source of a serious risk for the user.

### **WARNING:**

**Before using the instrument acquaint yourself with the present manual and observe the safety regulations and recommendations specified by the manufacturer.**

## **2 Safety**

In order to guarantee proper operation and correctness of the obtained results it is necessary to observe the following recommendations:

- Before commencing operation of the meter please acquaint yourself thoroughly with the present manual,
- The instrument should be operated solely by properly qualified personnel, who also must be trained regarding the industrial safety regulations,
- Use great care when making measurements if the voltages are greater than 30 V AC rms or 60 V DC. These voltages are considered a shock hazard,
- Do not exceed the maximum allowable input range of any function,
- Never ground yourself when taking electrical measurements. Do not touch exposed metal pipes, outlets, fixtures, etc., which might be at ground potential. Keep your body isolated from ground by using dry clothing, rubber shoes, rubber mats, or any approved insulating material,
- Turn off power to the circuit under test before cutting, unsoldering, or breaking the circuit. Small amounts of current can be dangerous,
- When using the probes, keep your fingers behind the finger guards on the probes,
- If "OL" appears in the display during a measurement, the value exceeds the range you have selected. Change to a higher range,
- It is prohibited to operated the meter:
  - ⇒ If it is damaged and completely or partially out of order,
  - ⇒ If the insulation of the test leads has been damaged,

- ⇒ If it has been stored for an excessive period of time in inadequate conditions (e.g. if it is humid),
- Repairs must be realised solely by an authorised service workshop.

**WARNING:**

**Do not realise measurements in environments in which there are inflammable gases. Otherwise operation of the meter under such conditions may cause sparking and explosion.**

**CAUTION!**

**Input Limits**

<b>Function</b>	<b>Maximum Input</b>
V DC or V AC	600 V DC/AC rms
mA AC/DC	500 mA 250 V fast acting fuse
A AC/DC	10 A 250 V fast acting fuse
Frequency, resistance, capacitance, duty cycle, diode test, continuity	250 V DC/AC rms
Temperature	250 V DC/AC rms

### 3 Preparation of the meter for operation

Having purchased the meter examine completeness of the contents of the package.

Before measurements commence, it is necessary to realise the following actions:

- Make sure the conditions of the batteries or accumulators permit to realise measurements,
- Make sure the casing of the meter and the insulation of the test leads are not damaged,
- Insert the black test lead into the negative **COM** terminal and the red test lead into the other positive terminal,
- ALWAYS turn the function switch to the **OFF** position when the meter is not in use. This meter has Auto OFF that automatically shuts the meter OFF if 30 minutes elapse between uses.

**WARNING:**


**Connection of inappropriate or damaged test leads constitutes a risk of an electric shock with a dangerous voltage.**

**Note:**

**On some low AC and DC voltage ranges, with the test leads not connected to a device, the display may show a random, changing reading. This is normal and is caused by the high-input sensitivity. The reading will stabilize and give a proper measurement when connected to a circuit.**

## 4 Functional description

### 4.1 Measurement sockets and elements of selection of the measurement function

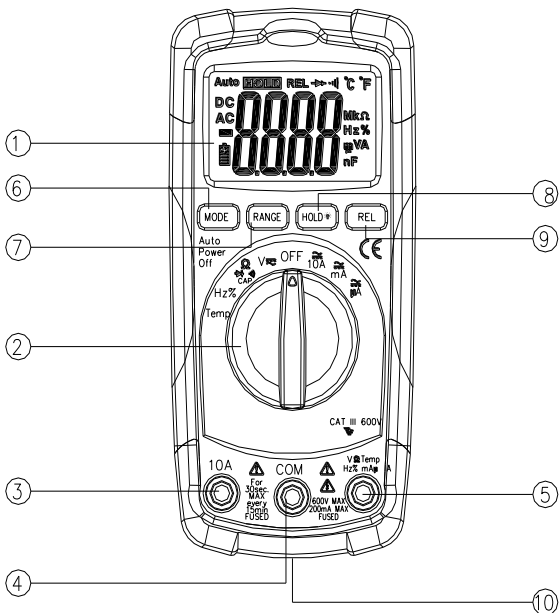

**CMM-10**



### 4.1.1 Sockets


- 3 measurement socket 10 A**  
Measurement socket for the purpose of measurements of direct current up to 10 A.
- 4 measurement socket COM**  
Measurement socket common for all the measurement functions.
- 5 measurement socket VΩTEMPHz%mAμA**  
Measurement socket for all the measurement functions except of 10 A current measurements.

### 4.1.2 Elements of selection of the measurement function

#### 1 5000 count Liquid Crystal Display with symbolic signs

#### 2 Rotational selector

Selection of function:

- **Temp** – Celsius or Fahrenheit temperature measurement
- **Hz%** – frequency and duty cycle measurement
- **Ω →  CAP** – resistance, capacitance and continuity measurement and diode testing
- **V<sub>~</sub>** – AC and DC voltage measurement
- **OFF** – meter off
- **10A<sub>~</sub>** – AC and DC current measurement up to 10 A
- **mA<sub>~</sub>** – AC and DC current measurement up to 400 mA
- **μA<sub>~</sub>** – AC and DC current measurement up to 400 μA

#### 6 MODE button

- Measurement mode selection: Ohm / Diode / Continuity / Cap, DC / AC, Hz / %Duty

#### 7 RANGE button

- Manual range selection

#### 8 HOLD button

- Data Hold function
- Back Light function

**9** REL button


- Relative measurement function

**10** battery compartment lid

## **4.2 LCD display**

 – continuity

 – battery status

 – diode

$\Omega$  - resistance in ohms

Hz – hertz (frequency)

DC, AC – voltage (current) direct, alternating

$^{\circ}\text{C}$  – Celsius degrees

$^{\circ}\text{F}$  – Fahrenheit degrees

AUTO – auto range

REL – relative

HOLD – display hold

## **4.3 Test leads**

The manufacturer guarantees correct measurement indications provided original test leads are used.

**WARNING:**

**Connection of inadequate test leads constitutes a risk of electric shock with a dangerous voltage or may be a cause of measurement errors.**

## 5 International Safety Symbols



This symbol, adjacent to another symbol or terminal, indicates the user must refer to the manual for further information.



This symbol, adjacent to a terminal, indicates that, under normal use, hazardous voltages may be present



Double insulation

## 6 Measurements

It is recommended to get acquainted thoroughly with the contents of the present chapter since it describes the measurement systems, the manner of realisation of measurements and the basic principles of interpretation of the results.

### 6.1 DC voltage measurements

#### CAUTION!

**Do not measure DC voltages if a motor on the circuit is being switched ON or OFF. Large voltage surges may occur that can damage the meter.**

In order to realise a measurement of DC voltage, it is necessary to realise the following actions:

- Set the function switch to the **V<sub>DC</sub>** position,
- With the **RANGE** button set the measurement range manually if necessary,
- Insert the black test lead banana plug into the negative **COM** jack. Insert the red test lead banana plug into the positive **VΩTEMPHzmAμA** jack,
- Touch the black test probe tip to the negative side of the circuit. Touch the red test probe tip to the positive side of the circuit,
- Read the voltage in the display.

## 6.2 AC voltage measurements

### CAUTION!

Do not measure AC voltages if a motor on the circuit is being switched ON or OFF. Large voltage surges may occur that can damage the meter.

### WARNING:

Risk of Electrocution. The probe tips may not be long enough to contact the live parts inside some 240 V outlets for appliances because the contacts are recessed deep in the outlets. As a result, the reading may show 0 volts when the outlet actually has voltage on it. Make sure the probe tips are touching the metal contacts inside the outlet before assuming that no voltage is present.

In order to realise a measurement of AC voltage, it is necessary to realise the following actions:

- Set the function switch to the **V<sub>~</sub>** position,
- With the **RANGE** button set the measurement range manually if necessary,
- Insert the black test lead banana plug into the negative **COM** jack. Insert the red test lead banana plug into the positive **VΩTEMPHzmAμA** jack,
- Touch the black test probe tip to the neutral side of the circuit. Touch the red test probe tip to the “hot” side of the circuit,
- Read the voltage in the display.

## 6.3 DC current measurements

### WARNING:

To avoid electric shock, do not measure DC current on any circuit whose voltage exceeds 250 V.

### CAUTION!

**Do not make 10 A current measurements for longer than 30 seconds. Exceeding 30 seconds may cause damage to the meter and/or the test leads.**

In order to realise a measurement of DC current, it is necessary to realise the following actions:

- Insert the black test lead banana plug into the negative **COM** jack,
- For current measurements up to 4000  $\mu\text{A}$  DC, set the function switch to the  **$\mu\text{A}$**  position and insert the red test lead banana plug into the **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu$ A** jack,
- For current measurements up to 400 mA DC, set the function switch to the **mA** position and insert the red test lead banana plug into the **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu$ A** jack,
- For current measurements up to 10A DC, set the function switch to the **10A** position and insert the red test lead banana plug into the **10A** jack,
- Press the **MODE** button to indicate “**DC**” on the display,
- Remove power from the circuit under test, then open up the circuit at the point where you wish to measure current,
- Touch the black test probe tip to the negative side of the circuit. Touch the red test probe tip to the positive side of the circuit,
- Apply power to the circuit,
- Read the current in the display.

## 6.4 AC current measurements

### WARNING:

To avoid electric shock, do not measure AC current on any circuit whose voltage exceeds 250 V.

### CAUTION!

Do not make current measurements on the 10 A scale for longer than 30 seconds. Exceeding 30 seconds may cause damage to the meter and/or the test leads.

In order to realise a measurement of AC current, it is necessary to realise the following actions:



- Insert the black test lead banana plug into the negative **COM** jack,
- For current measurements up to 4000  $\mu\text{A}$  AC, set the function switch to the  **$\mu\text{A}$**  position and insert the red test lead banana plug into the **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu\text{A}$**  jack,
- For current measurements up to 400 mA AC, set the function switch to the **mA** position and insert the red test lead banana plug into the **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu\text{A}$**  jack,
- For current measurements up to 10 A AC, set the function switch to the **10A** position and insert the red test lead banana plug into the **10A** jack,
- Press the **MODE** button to indicate “**AC**” on the display,
- Remove power from the circuit under test, then open up the circuit at the point where you wish to measure current,
- Touch the black test probe tip to the neutral side of the circuit. Touch the red test probe tip to the “hot” side of the circuit,
- Apply power to the circuit,
- Read the current in the display.

## 6.5 Resistance measurements

### WARNING:

To avoid electric shock, disconnect power to the unit under test and discharge all capacitors before taking any resistance measurements. Remove the batteries and unplug the line cords.

In order to realise a measurement of the resistance it is necessary to realise the following actions:




- Set the function switch to the  $\Omega$    CAP position,
- Insert the black test lead banana plug into the negative **COM** jack. Insert the red test lead banana plug into the positive **VQTEMPHz%mAµA** jack,
- Press the **MODE** button to indicate “ $\Omega$ ” on the display,
- With the **RANGE** button set the measurement range manually if necessary,
- Touch the test probe tips across the circuit or part under test. It is best to disconnect one side of the part under test so the rest of the circuit will not interfere with the resistance reading,
- Read the resistance in the display.

## 6.6 Continuity Measurements

### WARNING:

To avoid electric shock, never measure continuity on circuits or wires that have voltage on them.

In order to realise continuity test it is necessary to realise the following actions:

- Set the function switch to the  $\Omega$    CAP position,
- Insert the black test lead banana plug into the negative **COM** jack. Insert the red test lead banana plug into the positive **VQTEMPHz%mAµA** jack,
- Press the **MODE** button to indicate  and “ $\Omega$ ” on the display,




- Touch the test probe tips to the circuit or wire you wish to check,
- If the resistance is less than approximately 150  $\Omega$ , the audible signal will sound. If the circuit is open, the display will indicate "OL",

## 6.7 Diode Measurements

### WARNING:

To avoid electric shock, do not test any diode that has voltage on it.

In order to realise diode test it is necessary to realise the following actions:

- Set the function switch to the  $\Omega$    CAP position,
- Insert the black test lead banana plug into the negative **COM** jack. Insert the red test lead banana plug into the positive **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu$ A** jack,
- Press the **MODE** button to indicate  and "V" on the display,
- Touch the test probes to the diode under test. Forward voltage will typically indicate 0.3 V to 0.7 V. Reverse voltage will indicate "OL". Shorted devices will indicate near 0 V and an open device will indicate "OL" in both polarities.

### Note:

The value indicated in the display during the diode check is the forward voltage.

## 6.8 Capacitance measurements

### WARNING:

To avoid electric shock, disconnect power to the unit under test and discharge all capacitors before taking any capacitance.



In order to realise capacitance measurement it is necessary to realise the following actions:

- Set the rotary function switch to the  $\Omega \rightarrow \text{CAP}$  position,
- Insert the black test lead banana plug into the negative **COM** jack. Insert the red test lead banana plug into the positive **VQTEMPHz%mA $\mu$ A** jack,
- Press the **MODE** button to indicate “nF”,
- Touch the test leads to the capacitor to be tested,
- Read the capacitance value in the display.

## **6.9 Frequency or % duty cycle measurements**

In order to realise frequency or % duty cycle measurement it is necessary to realise the following actions:

- Set the rotary function switch to the **Hz/%** position,
- Insert the black test lead banana plug into the negative **COM** jack. Insert the red test lead banana plug into the positive **VQTEMPHz%mA $\mu$ A** jack,
- Touch the test probe tips to the circuit under test,
- Read the frequency on the display,
- Press the **MODE** button to indicate “%”,
- Read the % duty cycle in the display.

## **6.10 Temperature measurements**

In order to realise temperature measurement it is necessary to realise the following actions:

- Set the function switch to the **Temp** position,
- Insert the temperature probe into the input jacks **COM** and **VQTEMPHz%mA $\mu$ A**, making sure to observe the correct polarity,
- Touch the Temperature Probe head to the part whose temperature you wish to measure. Keep the probe touching the part under test until the reading stabilizes (about 30 seconds),
- Read the temperature in the display,

- When setting "Celsius" or "Fahrenheit" into initial state, please remove the battery cover and slip the "°C /°F" switch to the corresponding position.

## 7 Special functions

### 7.1 Autoranging/manual range selection

When the meter is first turned on, it automatically goes into autoranging. This automatically selects the best range for the measurements being made and is generally the best mode for most measurements. For measurement situations requiring that a range be manually selected, perform the following:

- Press the **RANGE** key. The "AUTO" display indicator will turn off,
- Press the **RANGE** key to step through the available ranges until you select the range you want,
- Press and hold the **RANGE** button for 2 seconds to exit the ManualRanging mode and return to AutoRanging.

### 7.2 Relative mode



The relative measurement feature allows you to make measurements relative to a stored reference value. A reference voltage, current, etc. can be stored and measurements made in comparison to that value. The displayed value is the difference between the reference value and the measured value.

In order to realise relative measurement it is necessary to realise the following actions:


- Perform the measurement as described in the operating instructions,
- Press the **REL** button to store the reading in the display and the "REL" indicator will appear on the display,
- The display will now indicate the difference between the stored value and the measured value,
- Press the **REL** button to return to normal operation.

### 7.3 DATA HOLD function

The Data Hold function allows the meter to "freeze" a measurement for later reference.

- Press the **HOLD**  button to "freeze" the reading on the indicator. The indicator "**HOLD**" will appear in the display,
- Press the **HOLD**  button to return to normal operation.

### 7.4 Display backlight

Pressing and holding the **HOLD**  button for >1 second makes the display backlight function turn on or off.

**Note:**

**The HOLD feature will activate when the backlight is turned off.**

## 8 Battery replacement

The CMM-10 meter is supplied by means of one 9 V battery type. It is recommended to use alkaline battery.

**Attention:**

**When making measurements with a battery's mnemonic on, one must take into account additional indefinite measurement uncertainty or unstable working of the meter.**

**WARNING:**

**Should the test leads be left in the sockets during replacement of the battery, there might be a risk of electric shock with a dangerous voltage.**

In order to replace the battery it is necessary to do the following:

- Remove all the test leads from the measurement sockets and place rotational selector in the position OFF,
- Open the rear battery cover by removing two screws using a Phillips head screwdriver,
- Remove the old battery and insert the new one into battery holder, observing the correct polarity,
- Put the battery cover back in place. Secure with the two screws.

**WARNING:**

**To avoid electric shock, do not operate the meter until the battery cover is in place and fastened securely.**

**Note:**

**If your meter does not work properly, check the fuses and batteries to make sure that they are still good and that they are properly inserted.**

## **9 The fuses replacement**

**WARNING:**

**To avoid electric shock, disconnect the test leads from any source of voltage before removing the fuse cover.**

In order to replace the fuses it is necessary to do the following:

- Disconnect the test leads from the meter and place rotational selector in the position OFF,
- Open the battery cover by loosening the screw on the cover using a Phillips head screwdriver,
- Gently remove the old fuse and install the new fuse into the holder,

**CAUTION!**

**Always use a fuse of the proper size and value (0.5 A / 250 V fast blow for the 400 mA range, 10 A / 250 V fast blow for the 10 A range).**

- Put the battery cover back in place. Insert the screw and tighten it securely.

**WARNING:**

**To avoid electric shock, do not operate your meter until the fuse cover is in place and fastened securely.**

## 10 Cleaning and maintenance

This multimeter is designed to provide years of dependable service, if the following care instructions are performed:

1. **KEEP THE METER DRY.** If it gets wet, wipe it off.
2. **USE AND STORE THE METER IN NORMAL TEMPERATURES.** Temperature extremes can shorten the life of the electronic parts and distort or melt plastic parts.
3. **HANDLE THE METER GENTLY AND CAREFULLY.** Dropping it can damage the electronic parts or the case.
4. **KEEP THE METER CLEAN.** Wipe the case occasionally with a damp cloth. DO NOT use chemicals, cleaning solvents, or detergents.
5. **USE ONLY FRESH BATTERIES OF THE RECOMMENDED SIZE AND TYPE.** Remove old or weak batteries so they do not leak and damage the unit.
6. **IF THE METER IS TO BE STORED FOR A LONG PERIOD OF TIME,** the batteries should be removed to prevent damage to the unit.

**Note:**

**The electronic system of the meter does not require maintenance.**

## 11 Storage

In the case of storage of the device, the following recommendations must be observed:

- Disconnect all the test leads from the meter,
- Make sure the meter and its accessories are dry,
- In the case the meter is to be stored for a prolonged period of time, the battery must be removed from the device.

## 12 Dismantling and utilization

Worn-out electric and electronic equipment should be gathered selectively, i.e. it must not be placed with waste of another kind.

Worn-out electronic equipment should be sent to a collection point in accordance with the law of worn-out electric and electronic equipment.

Before the equipment is sent to a collection point, do not dismantle any elements.

Observe the local regulations concerning disposal of packages, worn-out batteries and accumulators.

## 13 Technical data

- “m.v.” means measured value of standard

### DC voltage measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
400,0 mV	0,1 mV	$\pm (0,5\% \text{ m.v.} + 2 \text{ digits})$
4,000 V	0,001 V	$\pm (1,2\% \text{ m.v.} + 2 \text{ digits})$
40,00 V	0,01 V	
400,0 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm (1,5\% \text{ m.v.} + 2 \text{ digits})$

- Input impedance: 7,8 M $\Omega$

### AC voltage measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
400,0 mV	0,1 mV	$\pm (1,5\% \text{ m.v.} + 70 \text{ digits})$
4,000 V	0,001 V	$\pm (1,2\% \text{ m.v.} + 3 \text{ digits})$
40,00 V	0,01 V	$\pm (1,5\% \text{ m.v.} + 3 \text{ digits})$
400,0 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm (2,0\% \text{ m.v.} + 4 \text{ digits})$

- Input impedance: 7,8 M $\Omega$
- Frequency range 50...400 Hz

### DC current measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
400,0 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,0\% \text{ m.v.} + 3 \text{ digits})$
4000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,5\% \text{ m.v.} + 3 \text{ digits})$
40,00 mA	0,01 mA	
400,0 mA	0,1 mA	
4,000 A	0,001 A	$\pm (2,5\% \text{ m.v.} + 5 \text{ digits})$
10,00 A	0,01 A	

### AC current measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
400,0 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,5\% \text{ m.v.} + 5 \text{ digits})$
4000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	$\pm (1,8\% \text{ m.v.} + 5 \text{ digits})$
40,00 mA	0,01 mA	
400,0 mA	0,1 mA	
4,000 A	0,001 A	$\pm (3,0\% \text{ m.v.} + 7 \text{ digits})$
10,00 A	0,01 A	

- Frequency range 50...400 Hz

## Resistance measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
400,0 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm (1,2 \% \text{ m.v.} + 4 \text{ digits})$
4,000 k $\Omega$	0,001 k $\Omega$	$\pm (1,0 \% \text{ m.v.} + 2 \text{ digits})$
40,00 k $\Omega$	0,01 k $\Omega$	$\pm (1,2 \% \text{ m.v.} + 2 \text{ digits})$
400,0 k $\Omega$	0,1 k $\Omega$	
4,000 M $\Omega$	0,001 M $\Omega$	
40,00 M $\Omega$	0,01 M $\Omega$	$\pm (2,0 \% \text{ m.v.} + 3 \text{ digits})$

## Capacitance measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
40,00 nF	0,01 nF	$\pm (5,0 \% \text{ m.v.} + 7 \text{ digits})$
400,0 nF	0,1 nF	$\pm (3,0 \% \text{ m.v.} + 5 \text{ digits})$
4,000 $\mu$ F	0,001 $\mu$ F	
40,00 $\mu$ F	0,01 $\mu$ F	
100,0 $\mu$ F	0,1 $\mu$ F	$\pm (5,0 \% \text{ m.v.} + 5 \text{ digits})$

## Frequency measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
5,000 Hz	0,001 Hz	$\pm (1,5 \% \text{ m.v.} + 5 \text{ digits})$
50,00 Hz	0,01 Hz	
500,0 Hz	0,1 Hz	$\pm (1,2 \% \text{ m.v.} + 3 \text{ digits})$
5,000 kHz	0,001 kHz	
50,00 kHz	0,01 kHz	
500,0 kHz	0,1 kHz	
5,000 MHz	0,001 MHz	$\pm (1,5 \% \text{ m.v.} + 4 \text{ digits})$
10,00 MHz	0,01 MHz	

- Sensitivity:  $\geq 8 \text{ V RMS}$

## Duty cycle measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
0,1 ... 99,9%	0,1%	$\pm (1,2 \% \text{ m.v.} + 2 \text{ digits})$

- Sensitivity:  $\geq 8 \text{ V RMS}$
- Pulse width: 100  $\mu$ s – 100 ms,
- Frequency width: 5 Hz do 150 kHz



## Temperature measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
-20°C...+760°C	1°C	± (3% m.v. + 5°C or 9°F)
-4°F...+1400°F	1°F	

\* probe (K type) accuracy not included

## Other technical data

- a) Measurement category in acc. with EN 61010-1 .....II 600 V
- b) Insulation .....double, class II
- c) Ingress protection in acc. with EN 60529.....IP40
- d) Pollution degree..... 2
- e) Power supply ..... 9 V battery
- f) Diode test.....I=0,3 mA, U<sub>0</sub>=1,5 V DC
- g) Continuity test..... I<0,3 mA, sound signal for R<50 Ω
- h) Overrange indication .....OL displayed
- i) Measurements rate.....2 times per second, nominal
- j) Input impedance .....7,8 MΩ (V AC/DC)
- k) Display .....5000 counts LCD display with function indication
- l) Dimensions ..... 138 x 68 x 37 mm
- m) Weight:..... Approx. 210 g
- n) Fuses ..... mA, μA range: 0,5 A / 250 V fast  
..... A range: 10 A / 250 V fast
- o) Operating temperature ..... 0..+50°C at < 70 % rel. humidity
- p) Storage temperature..... -20..+60°C at < 80 % rel. humidity
- q) Operating altitude ..... max 2000m
- r) Auto power OFF ..... 30 min
- s) Compliance with the requirements specified in the following normsEN 61010-1  
..... EN 61010-2-032
- t) Quality standard .....ISO 9001

## 14 Standard accessories

The standard set provided by the manufacturer includes the following components:

- The CMM-10 meter,
- Test leads (2 pieces) – **WAPRZCMP1**,
- K type temperature probe – **WASONTEMK**,
- Type K temperature probe adapter – **WAADATEMK**,
- 9 V battery,
- user manual,
- warranty card,
- declaration of verification.

The current list of accessories can be found on the manufacturer's website.

## 15 Service

The manufacturer of the device, which also provides warranty and post-warranty service is the following company:

### **SONEL S.A.**

Wokulskiego 11  
58-100 Świdnica

Tel: +48 74 858 38 60

Fax: +48 74 858 38 09

E-mail: [export@sonel.pl](mailto:export@sonel.pl)

Web page: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)

### **Note:**

**Service repairs must be realized solely by the manufacturer.**

## 16 Laboratory services

SONEL Testing and Calibration Laboratory has been accredited by the Polish Center for Accreditation (PCA) - certificate no. AP 173.



AP 173

Laboratory offers calibration for the following instruments that are used for measuring electrical and non-electrical parameters.

### • METERS FOR MEASUREMENTS OF ELECTRICAL PARAMETERS

- voltage meters,
- current meters (including clamp meters),
- resistance meters,
- insulation resistance meters,
- earth resistance and resistivity meters,
- RCD meters,
- short-circuit loop impedance meters,
- power quality analyzers,
- portable appliance testers (PAT),
- power meters,
- multimeters,
- multifunction meters covering the functions of the above-mentioned instruments,

- **ELECTRICAL STANDARDS**

- calibrators,
- resistance standards,

- **METERS FOR MEASUREMENTS OF NON-ELECTRICAL PARAMETERS**

- pyrometers,
- thermal imagers,
- luxmeters.

The Calibration Certificate is a document that presents a relation between the calibration standard of known accuracy and meter indications with associated measurement uncertainties. The calibration standards are normally traceable to the national standard held by the National Metrological Institute.

According to ILAC-G24 „Guidelines for determination of calibration intervals of measuring instruments”, SONEL S.A. recommends periodical metrological inspection of the instruments it manufactures no less frequently than once every 12 months.

For new instruments provided with the Calibration Certificate or Validation Certificate at the factory, re-calibration should be performed within 12 months from the date of purchase, however, no later than 24 months from the date of purchase.



**ATTENTION!**

The person performing the measurements should be absolutely sure about the efficiency of the device being used. Measurements made with an inefficient meter can contribute to an incorrect assessment of the effectiveness of health protection and even human life.



**MANUAL DE USO**

**MULTÍMETRO INDUSTRIAL**

**CMM-10**



Versión 1.10 19.08.2020

El multímetro TRMS CMM-10 está diseñado para medir la tensión continua y alterna, corriente continua y alterna, resistencia, capacidad eléctrica, frecuencia (en aparatos eléctricos y electrónicos), ciclo de trabajo, y prueba de diodos, de la continuidad de las conexiones y la medición de la temperatura.

Las características más importantes del instrumento CMM-10 son:

- selección del rango automático o manual,
- la función **HOLD** permite la lectura de la medición con poca luz o en lugares de difícil acceso,
- la función **REL** permite tomar las mediciones relativas,
- señalización sonora de la continuidad del circuito (**Beeper**),
- desactivación automática del instrumento sin usar,
- pantalla de  $3\frac{7}{8}$  dígitos (5.000 cuentas).

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>64</b>
<b>2</b>	<b>Seguridad</b> .....	<b>65</b>
<b>3</b>	<b>Preparación del medidor para el trabajo</b> .....	<b>67</b>
<b>4</b>	<b>Descripción funcional</b> .....	<b>68</b>
4.1	Los enchufes de medición y los elementos de la selección de función de medición .....	68
4.1.1	Enchufes .....	69
4.1.2	Elementos de la selección de funciones de medición .....	69
4.2	Pantalla de cristal líquido (LCD) .....	70
4.3	Cables .....	71
<b>5</b>	<b>Símbolos internacionales de seguridad</b> .....	<b>71</b>
<b>6</b>	<b>Mediciones</b> .....	<b>71</b>
6.1	Medición de la tensión continua .....	72
6.2	Medición de la tensión alterna: .....	72
6.3	Medición de corriente continua .....	73
6.4	Medición de corriente alterna .....	74
6.5	Medición de la resistencia .....	75
6.6	Prueba de continuidad del circuito .....	76
6.7	Prueba de diodos .....	76
6.8	Medición de la capacidad .....	77
6.9	Medición de frecuencia o % del ciclo de trabajo (llenado) .....	77
6.10	Medición de la temperatura .....	78
<b>7</b>	<b>Funciones especiales</b> .....	<b>79</b>
7.1	Cambio manual/auto de rangos .....	79
7.2	Modo de medición relativa .....	79
7.3	Función HOLD .....	80
7.4	Iluminación de la pantalla .....	80
<b>8</b>	<b>Cambio de la batería</b> .....	<b>81</b>
<b>9</b>	<b>Cambio de los fusibles</b> .....	<b>82</b>
<b>10</b>	<b>Mantenimiento y conservación</b> .....	<b>83</b>

<b>11 Almacenamiento</b> .....	<b>84</b>
<b>12 Desmontaje y utilización</b> .....	<b>84</b>
<b>13 Datos técnicos</b> .....	<b>84</b>
<b>14 Accesorios estándar</b> .....	<b>88</b>
<b>15 Servicio</b> .....	<b>88</b>
<b>1 Введение</b> .....	<b>93</b>
<b>2 Безопасность</b> .....	<b>94</b>
<b>3 Подготовка измерителя к работе</b> .....	<b>96</b>
<b>4 Описание функций</b> .....	<b>97</b>
4.1 Измерительные гнезда и элементы выбора функции измерения .....	97
4.1.1 Гнезда .....	98
4.1.2 Элементы выбора функции измерения .....	98
4.2 Жидкокристаллический дисплей (ЖКИ) .....	99
4.3 Провода.....	99
<b>5 Международные символы безопасности</b> .....	<b>100</b>
<b>6 Измерения</b> .....	<b>100</b>
6.1 Измерение постоянного напряжения .....	100
6.2 Измерение переменного напряжения .....	101
6.3 Измерение постоянного тока .....	102
6.4 Измерение переменного тока .....	103
6.5 Измерение сопротивления.....	104
6.6 Тест непрерывности цепи.....	104
6.7 Тест диода .....	105
6.8 Измерение емкости .....	106
6.9 Измерение частоты или % рабочего цикла .....	106
6.10 Измерение температуры .....	107
<b>7 Специальные функции</b> .....	<b>107</b>
7.1 Ручное изменение диапазонов .....	107
7.2 Режим относительного измерения .....	108



7.3	Функция HOLD.....	108
7.4	Подсветка дисплея.....	108
<b>8</b>	<b>Замена батарейки.....</b>	<b>109</b>
<b>9</b>	<b>Замена предохранителей.....</b>	<b>110</b>
<b>10</b>	<b>110</b>	
<b>11</b>	<b>Содержание и обслуживание.....</b>	<b>111</b>
<b>12</b>	<b>Хранение.....</b>	<b>112</b>
<b>13</b>	<b>Разборка и утилизация.....</b>	<b>112</b>
<b>14</b>	<b>Технические данные.....</b>	<b>112</b>
<b>15</b>	<b>Стандартные аксессуары.....</b>	<b>116</b>
<b>16</b>	<b>Сервисное обслуживание.....</b>	<b>116</b>

# 1 Introducción

Gracias por comprar el multímetro de la marca Sonel. El medidor CMM-10 es un instrumento de medición moderno, de alta calidad, fácil y seguro de usar. Lea estas instrucciones para evitar errores de medición y prevenir los posibles problemas relacionados con el funcionamiento del medidor.

En este manual se utilizan dos tipos de avisos. Se trata de textos en el marco que describen los posibles riesgos tanto para el usuario como el medidor. Los textos que comienzan con la palabra '**ADVERTENCIA:**' describen las situaciones en las que puede haber un peligro para la vida o la salud, si no cumple con las instrucciones. La palabra '**ATENCIÓN!**' da comienzo a la descripción de la situación en la que el incumplimiento de las instrucciones puede dañar el instrumento.

## **ADVERTENCIA:**

**El medidor CMM-10 está diseñado para medir la tensión continua y alterna, frecuencia, resistencia, capacidad y temperatura, así como las pruebas de diodos y continuidad. El uso de un instrumento distinto del especificado en este manual de instrucciones, puede causar daño y ser fuente de un grave peligro para el usuario.**

## **ADVERTENCIA:**

**El medidor CMM-10 puede ser utilizado sólo por las personas cualificadas que estén facultadas para trabajar con las instalaciones eléctricas. El uso del medidor por personas no autorizadas puede resultar en daños en el instrumento y ser fuente de un grave peligro para el usuario.**

### ADVERTENCIA:

Antes de utilizar el instrumento debe leer cuidadosamente este manual de instrucciones y seguir las normas de seguridad y las recomendaciones del fabricante.

## 2 Seguridad

Para garantizar el servicio adecuado y la exactitud de los resultados obtenidos hay que seguir las siguientes precauciones:

- antes de utilizar el medidor debe leer atentamente el presente manual de instrucciones,
- el instrumento debe ser utilizado únicamente por el personal adecuadamente cualificado y formado en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
- debe ser muy cuidadoso al medir tensiones superiores a 60 V DC (DC - corriente continua) o 30 V AC (AC - corriente alterna) RMS (RMS - valor cuadrático medido), ya que son una amenaza potencial de una descarga eléctrica,
- antes de la medición hay que ajustar el conmutador en la posición adecuada,
- durante las mediciones de tensión no se debe cambiar el instrumento en el modo de medición de corriente o resistencia,
- no está permitido exceder el máximo rango de tensión de entrada para cualquier función,
- no se puede conectar la tensión al medidor cuando se ha seleccionado la función de la resistencia,
- al cambiar los rangos debe desconectar siempre los cables de medición del circuito medido,
- no exceda los límites máximos de la señal de entrada,
- inaceptable es el uso de:
  - ⇒ el medidor que ha sido dañado y está total o parcialmente estropeado,
  - ⇒ los cables con aislamiento dañado,
  - ⇒ el medidor guardado demasiado tiempo en malas condiciones (p. ej. húmedas)
- las reparaciones pueden ser realizadas sólo por el servicio autorizado.

**ADVERTENCIA:**

No se puede medir si el usuario tiene las manos mojadas o húmedas.

**ADVERTENCIA:**

No tome mediciones en atmósfera explosiva (por ejemplo, en la presencia de gases inflamables, vapores, polvo, etc.). De lo contrario, el uso del medidor en estas condiciones puede causar chispas y provocar una explosión.

**¡ATENCIÓN!**

**Valores límites de señal de entrada**

<b>Función</b>	<b>Valor máximo de entrada</b>
V DC o V AC	600 V DC/AC rms
mA AC / DC	Fusible rápido 500 mA 250 V
A AC / DC	Fusible rápido 10 A 250 V
Frecuencia, resistencia, capacidad eléctrica, ciclo de trabajo, prueba de diodos, continuidad	250 V DC/AC rms
Temperatura	250 V DC / AC rms

### 3 Preparación del medidor para el trabajo

Después de comprar el medidor, hay que comprobar la integridad del contenido del paquete.

Antes de realizar la medición hay que:

- asegurarse si el estado de la batería permite las mediciones,
- comprobar si la carcasa del medidor y el aislamiento de los cables de medición no están dañados,
- para asegurar la interpretación única de los resultados de la medición, se recomienda conectar al enchufe **COM** el cable negro y a los otros enchufes el cable rojo,
- cuando el equipo no esté en uso ajuste el selector de función en la posición OFF [apagado]. El instrumento se apaga automáticamente después de 30 minutos.

#### **ADVERTENCIA:**


**La conexión de los cables incorrectos o dañados puede causar descarga de tensión peligrosa.**

#### **Nota:**

Existe la posibilidad de que en ciertos rangos de baja tensión AC o CC cuando los cables de prueba no están conectados, en la pantalla pueden aparecer las lecturas aleatorias y variables. Es un fenómeno normal que resulta de sensibilidad de alta resistencia de la entrada. La lectura tiene que establecerse y el equipo mostrará un valor correcto al conectarse al circuito.

## 4 Descripción funcional

### 4.1 Los enchufes de medición y los elementos de la selección de función de medición

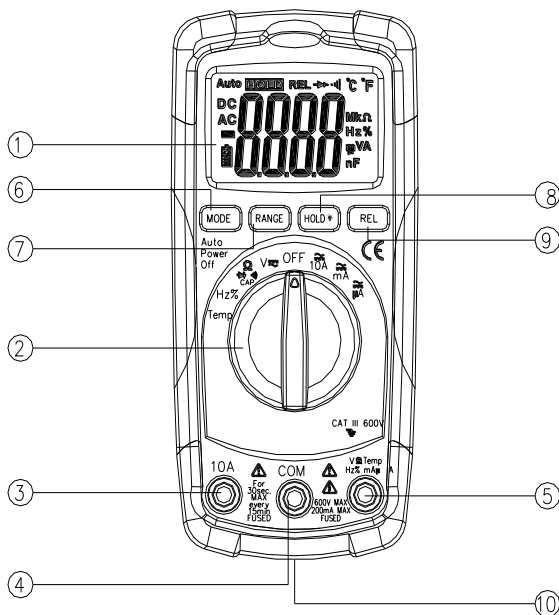

**CMM-10**

#### 4.1.1 Enchufes

##### 3 enchufes de medición 10 A

Las entradas para la medición de corrientes continuas y alternas.

##### 4 enchufe de medición COM

Entrada de medición común para todas las funciones de medición.

##### 5 enchufe de medición $V\Omega$ TEMPHz%mA $\mu$ A


La entrada de medición para las otras mediciones además de las corrientes.

#### 4.1.2 Elementos de la selección de funciones de medición

##### 1 pantalla LCD 5.000 cuentas

##### 2 interruptor rotatorio

Selección de función:

- **Temp** - medición de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit
- **Hz%** – medición de frecuencia, ciclo de trabajo
- **$\Omega$   CAP** – medición de resistencia, continuidad, capacidad y pruebas de diodos
- **V<sub>CC/CA</sub>** – medición de tensión continua
- **OFF** – medidor apagado
- **10A** – medición de corriente continua y alterna hasta 10A,
- **mA** – medición de corriente continua y alterna hasta 400mA
- **$\mu$ A** – medición de corriente continua y alterna hasta 400  $\mu$ A

**6** tecla **MODE**

- Cambio del modo de medición

**7** tecla **RANGE**

- Cambio manual del rango de medición

**8** tecla **HOLD** 


- Iluminación de la pantalla
- Mantener el resultado de medición en la pantalla

**9** tecla **REL**

- Medición relative

**10** tapa de la batería

## **4.2 Pantalla de cristal líquido (LCD)**

 – símbolo de la prueba de continuidad

 – batería baja

 – símbolo prueba de diodos

$\Omega$  – ohmios (resistencia)

Hz – hertz (frecuencia)

CC, CA – tensión (corriente) continua, alterna

°C – grados Celsius

°F – grados Fahrenheit



**AUTO** – símbolo de selección automática de subrango

**REL** – medición relativa

**HOLD** – símbolo de poner la función HOLD

### 4.3 Cables

El fabricante garantiza la exactitud de las indicaciones sólo si se utiliza los cables del fabricante.

**ADVERTENCIA:**

**La conexión de los cables inadecuados puede causar descarga eléctrica o errores de medición.**

## 5 Símbolos internacionales de seguridad



Este símbolo, situado cerca de otro símbolo o un enchufe indica que el usuario debe consultar más información en el manual de instrucciones.



Este símbolo, situado cerca del enchufe sugiere que en condiciones normales de uso, existe la posibilidad de tensiones peligrosas.



Doble aislamiento

## 6 Mediciones

Por favor, lea cuidadosamente el contenido de este capítulo, ya que se ha descrito la forma de realizar las mediciones y los principios básicos de interpretación de los resultados.

## 6.1 Medición de la tensión continua

### ATENCIÓN:

No se puede medir la tensión continua cuando estamos encendiendo o apagando el motor eléctrico en el circuito. Esto podría causar grandes subidas de tensión y por lo tanto dañar el medidor.

Para realizar la medición de la tensión hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **V**,
- si es necesario, con la tecla **RANGE** ajustar manualmente el rango de medición,
- conectar el cable rojo de medición al enchufe **VΩTEMPHz%mAμA** y el negro al enchufe **COM**,
- poner las puntas de las sondas en los puntos de medición; la sonda roja debe ser puesta en el punto de mayor potencial,
- leer el resultado de la medición en la pantalla,
- al terminar las mediciones quitar los cables de los enchufes de medición del medidor.

## 6.2 Medición de la tensión alterna:

### ADVERTENCIA:

Peligro de descarga eléctrica. Las puntas de la sonda pueden no ser lo suficientemente largas para llegar a los elementos bajo tensión de algunas conexiones de corriente de 240 V para los aparatos eléctricos, ya que los contactos están colocados profundamente en los enchufes. Como resultado de ello, la lectura tendrá el valor de 0 V, aunque en realidad el enchufe puede estar bajo tensión. Asegúrese de que la punta de la sonda esté en contacto con los contactos metálicos dentro del enchufe antes de que el usuario considere que el enchufe no está bajo tensión.

### **ATENCIÓN:**

**No se puede medir la tensión alterna cuando estamos encendiendo o apagando el motor eléctrico en el circuito. Esto podría causar grandes subidas de tensión y por lo tanto dañar el medidor.**

Para realizar la medición de la tensión hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **V**,
- pulsar el botón **MODE**, para mostrar el valor **AC** en la pantalla,
- si es necesario, con la tecla **RANGE** ajustar manualmente el rango de medición,
- conectar el cable rojo de medición al enchufe **VΩTEMPHz%mAμA** el negro al enchufe **COM**,
- poner las puntas de las sondas en los puntos de la medición,
- leer el resultado de la medición en la pantalla.

## **6.3 Medición de corriente continua**

### **ATENCIÓN:**

**No mida corrientes de continua en un circuito cuya tensión excede de 250 V.**

### **ATENCIÓN:**

**No realice las mediciones de corriente de 10 A durante más de 30 segundos. La superación de este tiempo puede causar daños del medidor y/o de los cables de medición.**

Para realizar la medición de la corriente hay que:

- conectar el cable negro de medición al enchufe **COM**,
- para la medición de la corriente continua hasta 4000  $\mu\text{A}$  DC hay que ajustar el conmutador de la función en la posición  **$\mu\text{A}$**

y conectar el cable rojo de medición al enchufe **VΩTEMPHz%mAμA**,

- para medir la corriente hasta 400 mA DC hay que ajustar el conmutador de la función en la posición **mA** y conectar el cable rojo de medición al enchufe **VΩTEMPHz%mAμA**,
- para medir la corriente hasta 10 A DC hay que ajustar el conmutador de la función en la posición **10A** y conectar el cable rojo de medición al enchufe **10A**,
- desconectar la alimentación del circuito durante la medición y luego ponga el medidor en serie en el circuito en el lugar donde debe medir la corriente,
- poner las puntas negras de la sonda al polo negativo del circuito y la punta roja de la sonda al polo positivo del circuito,
- poner la alimentación del circuito,
- leer el resultado de la medición en la pantalla,
- al terminar las mediciones quitar los cables de las tomas de medición del medidor.

## **6.4 Medición de corriente alterna**

### **ATENCIÓN:**

**No mida corrientes de alterna en un circuito cuya tensión excede de 250 V.**

### **ATENCIÓN:**

**No realice las mediciones de corriente de 10 A durante más de 30 segundos. La superación de este tiempo puede causar daños del medidor y/o de los cables de medición.**

Para realizar la medición de la corriente hay que:

- conectar el cable negro de medición al enchufe **COM**,
- para medir la corriente hasta 4000 μA AC hay que ajustar el conmutador de la función en la posición **μA** y conectar el cable rojo de medición al enchufe **VΩTEMPHz%mAμA**,


 
- para medir la corriente hasta 400 mA AC hay que ajustar el conmutador de la función en la posición **mA** y conectar el cable rojo de medición al enchufe **VΩTEMPHz%mAμA**,
- para medir la corriente hasta 10 A AC hay que ajustar el conmutador de la función en la posición **10A** y conectar el cable rojo de medición al enchufe **10 A**,
- pulsarla tecla **MODE** para mostrar en la pantalla el valor **AC** en la pantalla,
- desconectar la alimentación del circuito durante la medición y luego ponga el medidor en serie en el circuito en el lugar donde debe medir la corriente,
- poner las puntas negras de la sonda al polo neutro del circuito y la punta roja de la sonda al polo positivo del circuito que está bajo tensión,
- poner la alimentación del circuito,
- leer el resultado de la medición en la pantalla,
- al terminar las mediciones quitar los cables de las tomas de medición del medidor.

## 6.5 *Medición de la resistencia*

### **ADVERTENCIA:**

**No realice mediciones en el circuito que se esté bajo tensión. Los condensadores deben ser descargados.**

Para realizar la medición de la resistencia hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **Ω**   **CAP**,
- conectar el cable rojo de medición al enchufe **VΩTEMPHz%mAμA** y el negro al enchufe **COM**,
- pulsarla tecla **MODE**, para mostrar **Ω** en la pantalla,
- si es necesario, con la tecla **RANGE** ajustar manualmente el rango de medición,
- poner las puntas de las sondas en los puntos de medición; es mejor desconectar un lado del elemento de prueba para que el resto del circuito no distorsione la lectura de la resistencia,
- leer el resultado de la medición en la pantalla,




- al terminar las mediciones quitar los cables de las tomas de medición del medidor.

## 6.6 Prueba de continuidad del circuito

### ADVERTENCIA:

**No realice mediciones en el circuito que se esté bajo tensión. Los condensadores deben ser descargados.**

Para llevar a cabo una prueba de continuidad del circuito se debe:




- poner el conmutador rotativo en la posición  $\Omega$    **CAP**,
- conectar el cable rojo de medición al enchufe **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu$ A** y el negro al enchufe **COM**,
- pulsar la tecla **MODE**, para mostrar  $\Omega$  y  en la pantalla,
- poner las puntas de las sondas en los puntos de la medición,
- leer el resultado de la medición en la pantalla; la señal sonora se produce cuando los valores de resistencia de menos de 150  $\Omega$ , si el circuito está abierto, la pantalla muestra el símbolo **OL**,
- al terminar las mediciones quitar los cables de las tomas de medición del medidor.

## 6.7 Prueba de diodos

### ADVERTENCIA:

**No realice mediciones en el circuito que se esté bajo tensión. Los condensadores deben ser descargados.**

Para probar los diodos se debe:

- poner el conmutador rotativo en la posición  $\Omega$    **CAP**,
- conectar el cable rojo de medición al enchufe **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu$ A** y el negro al enchufe **COM**,
- pulsarla tecla **MODE** para mostrar  y **V** en la pantalla,

- poner las puntas de las sondas al diodo: la sonda roja debe ser puesta al ánodo y la sonda negra al cátodo,
- leer el resultado de la prueba en la pantalla: se muestra la tensión de conducción que para un diodo de silicio típico es de unos 0,7 V y para un diodo de germanio es de unos 0,3 V; y si el diodo está polarizado en la dirección de la barrera o hay una ruptura en el circuito, en la pantalla se leerá **OL**, en el caso de un diodo compacto, el medidor indicará un valor cercano a 0 V,
- al terminar las mediciones quitar los cables de las tomas de medición del medidor.

## 6.8 *Medición de la capacidad*

### ADVERTENCIA:

No realice mediciones en el circuito que se esté bajo tensión. Los condensadores deben ser descargados.

Para realizar la medición hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición  $\Omega \rightarrow \text{CAP}$ ,
- conectar el cable rojo de medición al enchufe **VΩTEMPHz%mAμA** y el negro al enchufe **COM**,
- pulsar la tecla **MODE** para mostrar nF,
- poner las puntas de las sondas en el condensador de prueba,
- leer el resultado de la medición en la pantalla,
- al terminar las mediciones quitar los cables de las tomas de medición del medidor.

## 6.9 *Medición de frecuencia o % del ciclo de trabajo (llenado)*

Para realizar la medición hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **Hz%**,
- conectar el cable rojo de medición al enchufe **VΩTEMPHz%mAμA** y el negro al enchufe **COM**,

- poner las puntas de las sondas en el circuito de prueba,
- leer el resultado de la medición en la pantalla,
- pulsar la tecla **MODE** para mostrar %
- leer el valor % del ciclo de trabajo en la pantalla,
- al terminar las mediciones quitar los cables de las tomas de medición del medidor.

## **6.10 Medición de la temperatura**

Para realizar la medición hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **Temp**
- conectar la sonda de temperatura al enchufe negativo **COM** y al enchufe positivo **VΩTEMPHz%mAµA**, respetando la polaridad,
- para seleccionar la unidad de „Celsius" o "Fahrenheit", retire la tapa de la batería y ajuste el conmutador "°C/°F" en la posición adecuada,
- poner el cabezal de la sonda de temperatura al instrumento de prueba. El contacto del cabezal con la parte medida del dispositivo de prueba se debe mantener hasta que la lectura sea estable (después de aproximadamente 30 segundos),
- leer el resultado de la medición en la pantalla,
- al terminar las mediciones quitar los cables de la sonda de los enchufes de medición del medidor.

### **Atención:**

**La sonda de temperatura está equipada con un mini-conector tipo K. El adaptador para unir el mini-conector y la clavija tipo banana es suministrada para la conexión con las tomas de entrada tipo banana.**



## 7 Funciones especiales

### 7.1 Cambio manual/auto de rangos

Cuando el medidor se enciende por primera vez, se pone en el modo automático de selección del rango. En este modo se selecciona automáticamente el mejor rango para las mediciones y por lo general es el mejor modo para la mayoría de las mediciones. Para las mediciones que requieren un ajuste manual del rango, debe hacer lo siguiente:

- pulsar la tecla **RANGE**. Símbolo **AUTO** se apaga en la pantalla ,
- pulsar de nuevo el botón **RANGE**, que permite la transición entre los rangos disponibles y la selección del rango deseado,
- para salir del modo manual de la selección del rango y volver a la selección automática debe pulsar el botón **RANGE** y mantenerlo apretado durante 2s.

### 7.2 Modo de medición relativa



La función de medición relativa permite realizar mediciones con relación a un valor de referencia guardado. El valor de referencia de tensión, corriente, etc. puede ser guardado, y las mediciones se pueden hacer en comparación a este valor. El valor indicado es la diferencia entre el valor de referencia y el valor medido.

Para realizar la medición en modo relativo hay que:


- realizar una medición como se describe en el manual de instrucciones,
- pulsar la tecla **REL** para guardar la lectura mostrada en la pantalla; en la pantalla aparece el símbolo **REL**,
- en la pantalla secundaria izquierda aparecerá la diferencia de los valores, el valor actual medido, en la pantalla secundaria derecha aparecerá la lectura inicial, en la pantalla principal aparecerá la lectura de la medición del valor relativo en el modo REL TEST,

- Para salir del modo relativo pulse la tecla **REL**.

### **7.3 Función HOLD**

Esta función se utiliza para detener el resultado de la medición en la pantalla, que es posible presionando la tecla **HOLD** . Cuando está activado, en la pantalla aparece el símbolo **HOLD**. Para volver al funcionamiento normal del instrumento, pulse de nuevo la tecla **HOLD** .

### **7.4 Iluminación de la pantalla**

Pulsar y mantener apretado el botón **HOLD**  durante >1 segundo para encender o apagar la iluminación de la pantalla.

**Nota:**

**La función HOLD está activa cuando la iluminación del fondo se apaga.**

## 8 Cambio de la batería

El medidor CMM-10 se alimenta de la batería de 9 V tipo 6LR61.

**Atención:**

Haciendo mediciones en el mostrador mnemónico de la batería hay que tener en cuenta las incertidumbres adicionales de medición no especificadas o el funcionamiento inestable del instrumento.

**ADVERTENCIA:**

Si dejamos los cables en los enchufes durante el cambio de la batería, esto puede causar una descarga de tensión peligrosa.

Para reemplazar la batería hay que:

- retirar los cables de los enchufes y poner el conmutador rotatorio en la posición OFF,
- abrir la tapa trasera de la batería aflojando los dos tornillos (B) con un destornillador,
- retirar la batería descargada e insertar una nueva respetando la polaridad,
- poner la tapa retirada y apretar los tornillos de fijación.

**ADVERTENCIA:**

Para evitar una descarga eléctrica, no utilice el medidor si la tapa de la batería no está en su lugar y no está fijada de forma segura.

**Atención:**

**Si el medidor no funciona correctamente, hay que revisar los fusibles y las baterías para asegurarse de que estén en buenas condiciones y estén bien instaladas en el instrumento.**

## **9 Cambio de los fusibles**

**ADVERTENCIA:**

**Si dejamos los cables en los enchufes durante el cambio de los fusibles, esto puede causar una descarga de tensión peligrosa.**

Para reemplazar la batería hay que:

- retirar los cables de los enchufes y el poner conmutador rotatorio en la posición OFF,
- abrir la tapa trasera de la batería aflojando los dos tornillos (B) con un destornillador,
- retirar la batería,
- desenroscar los seis tornillos (A) que sujetan la cubierta trasera,
- retirar con cuidado el fusible viejo e instalar uno nuevo en su enganche.
- poner de nuevo y asegurar la cubierta trasera, la batería y la tapa de la batería.

**¡ATENCIÓN!**

**Siempre deben usar los fusibles del tamaño y valor (0.5 A / 250 V fusible rápido de para el rango de 400 mA, 10 A / 250 V fusible rápido para el rango de 10 A).**

## 10 Mantenimiento y conservación

El medidor multifunción ha sido diseñado para que sirva muchos años, siempre y cuando se cumplan las siguientes recomendaciones para su mantenimiento y conservación:

1. **EL MEDIDOR DEBE ESTAR SECO.** Si el medidor se humedece, séquelo inmediatamente.
2. **EL MEDIDOR SE USA Y GUARDA A UNA TEMPERATURA NORMAL.** Las temperaturas extremas pueden acortar la vida útil de los componentes electrónicos del medidor y deformar o derretir algunos elementos plásticos.
3. **EL MEDIDOR DEBE SER MANEJADO CON CUIDADO Y DELICADEZA.** La caída del medidor puede causar daños de los componentes electrónicos del medidor o su carcasa.
4. **EL MEDIDOR DEBE SER MANTENIDO LIMPIO.** De vez en cuando debe limpiar la carcasa con un paño húmedo. NO use productos químicos, disolventes ni detergentes.
5. **DEBE UTILIZAR SOLAMENTE LAS BATERÍAS NUEVAS DEL TAMAÑO Y TIPO RECOMENDADO.** Retirar del medidor las baterías viejas o agotadas para evitar fugas y daños del instrumento.
6. **SI EL MEDIDOR DEBE ESTAR GUARDADO DURANTE UN PERÍODO LARGO,** entonces hay que sacar las baterías para evitar daños del instrumento.

**Atención:**

**El sistema electrónico del medidor no requiere conservación.**

## 11 Almacenamiento

Durante el almacenamiento del instrumento, hay que seguir las siguientes instrucciones:

- desconectar todos los cables del medidor,
- asegurarse de que el medidor y los accesorios estén secos,
- durante un almacenamiento prolongado se debe quitar la batería,

## 12 Desmontaje y utilización

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos por separado, es decir, no depositar con los residuos de otro tipo.

El dispositivo electrónico debe ser llevado a un punto de recogida conforme con la Ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Antes de llevar el equipo a un punto de recogida no se debe desarmar cualquier parte del equipo.

Hay que seguir las normativas locales en cuanto a la eliminación de los envases, baterías usadas y acumuladores.

## 13 Datos técnicos

- "m.v." significa la valor de la medida.

### Medición de la tensión continua

Rango	Resolución	La incertidumbre básica
400,0 mV	0,1 mV	□ (0,5% m.v. + 2 dígitos)
4,000 V	0,001 V	
40,00 V	0,01 V	□ (1,2% m.v. + 2 dígitos)
400,0 V	0,1 V	
600 V	1 V	□ (1,5% m.v. + 2 dígitos)

- Impedancia de entrada: 7,8 MΩ.

### Medición de la tensión alterna:

Rango	Resolución	Incertidumbre básica
400,0 mV	0,1 mV	□ (1,5% m.v. + 70 dígitos)
4,000 V	0,001 V	□ (1,2% m.v. + 3 dígitos)
40,00 V	0,01 V	□ (1,5% m.v. + 3 dígitos)
400,0 V	0,1 V	
600 V	1 V	□ (2,0% m.v. + 4 dígitos)

- Impedancia de entrada: 7,8 MΩ.
- Rango de frecuencia: 50...400 Hz

### Medición de la corriente continua

Rango	Resolución	Incertidumbre básica
400,0 μA	0,1 μA	□ (1% m.v. + 3 dígitos)
4000 μA	1 μA	□ (1,5% m.v. + 3 dígitos)
40,00 mA	0,01 mA	
400,0 mA	0,1 mA	
4,000 A	0,001 A	□ (2,5% m.v. + 5 dígitos)
10,00 A	0,01 A	

### Medición de la corriente alterna:

Rango	Resolución	Incertidumbre básica
400,0 μA	0,1 μA	□ (1,5% m.v. + 5 dígitos)
4000 μA	1 μA	□ (1,8% m.v. + 5 dígitos)
40,00 mA	0,01 mA	
400,0 mA	0,1 mA	
4,000 A	0,001 A	□ (3,0% m.v. + 7 dígitos)
10,00 A	0,01 A	

- Rango de frecuencia: 50...400 Hz

### Medición de la resistencia

Rango	Resolución	Incertidumbre básica
400,0 □	0,1 □	□ (1,2% v.m. + 4 dígitos)
4,000 k□	0,001 k□	□ (1,0% m.v. + 2 dígitos)
40,00 k□	0,01 k□	□ (1,2% m.v. + 2 dígitos)
400,0 k□	0,1 k□	
4,000 M□	0,001 M□	
40,00 M□	0,01 M□	□ (2% m.v. + 3 dígitos)

## Medición de la capacidad

Rango	Resolución	Incertidumbre básica
40,00 nF	0,01 nF	± (5,0% m.v. + 7 dígitos)
400,0 nF	0,1 nF	
4,000 µF	0,001 µF	± (3,0% m.v. + 5 dígitos)
40,00 µF	0,01 µF	
100,0 µF	0,1 µF	± (5,0% m.v. + 5 dígitos)

## Medición de la frecuencia (en electrónica)

Rango	Resolución	Incertidumbre básica
5,000 Hz	0,001 Hz	± (1,5 % m.v. + 5 dígitos)
50,00 Hz	0,01 Hz	
500,0 Hz	0,1 Hz	± (1,2 % m.v. + 3 dígitos)
5,000 kHz	0,001 kHz	
50,00 kHz	0,01 kHz	
500,0 kHz	0,1 kHz	
5,000 MHz	0,001 MHz	± (1,5 % m.v. + 4 dígitos)
10,00 MHz	0,01 MHz	

- Sensibilidad: el valor mínimo eficaz de la tensión 8 V.

## Medición del ciclo de trabajo

Rango	Resolución	Incertidumbre básica
0,1 ... 99,9%	0,1%	± (1,2% m.v. + 2 dígitos)

- Sensibilidad: el valor mínimo eficaz de la tensión 8 V.
- Ancho de impulso: 100 µs – 100 ms,
- Frecuencia: 5 Hz hasta 150 kHz

## Medición de la temperatura

Rango	Resolución	Incertidumbre básica*
-20°C...+760°C	1°C	± (3% m.v. + 5°C o 9°F)
-4°F...+1400°F	1°F	

- \* precisión de la sonda tipo K no incluida



## Otros datos técnicos

- a) categoría de medición según EN 61010-1.....II 600 V
- b) tipo de aislamiento.....doble, clase II
- c) grado de protección de la carcasa según EN 60529.....IP40
- d) grado de contaminación.....2
- e) alimentación del medidor.....batería 9 V
- f) prueba de diodo..... $I=0,3$  mA,  $U_0=1,5$  V DC
- g) prueba de continuidad..... $I<0,3$  mA, señal sonora para  $R<50$   $\Omega$
- h) indicación de superación del rango.....símbolo 0L
- i) frecuencia de mediciones.....2 lecturas por segundo
- j) impedancia de entrada.....7,8 M $\Omega$  (V AC/DC)
- k) pantalla.....LCD con gráfico de barras, indicación 5.000
- l) dimensiones.....138 x 68 x 37 mm
- m) peso del medidor.....210 g
- n) fusibles.....rango mA,  $\mu$ A: 0,5 A / 250 V de cerámica rápida  
.....rango A: 10 A / 250 V de cerámica rápida
- o) temperatura de operación.....0..+50°C con humedad <70%
- p) temperatura del almacenamiento.....-20..+60°C con humedad. <80%
- q) temperatura de trabajo.....0..+50°C
- r) temperatura de almacenamiento.....-20..+60°C
- s) máx. altura de trabajo.....2000 m
- t) tiempo de inactividad para apagado automático.....30 minutos
- u) cumple con los requisitos de las normas.....EN 61010-1  
.....EN 61010-2-032
- v) norma de calidad.....ISO 9001

## 14 Accesorios estándar

El contenido del juego estándar suministrado por el fabricante incluye:

- medidor CMM-10,
- cables de medición (2 unidades) – **WAPRZCMP1**,
- sonda de temperatura tipo K – **WASONTEMK**,
- adaptador tipo K de la sonda de temperatura – **WAADATEMK**,
- batería 9 V,
- manual de uso,
- tarjeta de garantía,
- declaración de verificación.

La lista actual de accesorios se puede encontrar en el sitio web del fabricante.

## 15 Servicio

El servicio de garantía y postgarantía lo presta:

### **SONEL S.A.**

Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

Polonia

+48 74 85 83 860

+48 74 85 83 800

fax +48 74 85 83 809

e-mail: [export@sonel.pl](mailto:export@sonel.pl)

Página web: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)

### **ATENCIÓN:**

**Para el servicio de reparaciones sólo está autorizado SONEL S.A.**



# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**МУЛЬТИМЕТР С АВТОМАТИЧЕСКИМ  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ДИАПАЗОНА**

**СММ-10**



Версия 1.10 19.08.2020

Мультиметр СММ-10 предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты, рабочего цикла (заполнения), а также тестирования диодов, непрерывности цепи и измерения температуры.

К наиболее важным особенностям прибора СММ-10 относятся:

- автоматическое или ручное изменение диапазонов,
- функция **HOLD**, удерживающая на результат измерения на экране и позволяющая считывать показания при недостаточном освещении или в труднодоступных местах,
- функция **REL**, позволяющая проводить относительные измерения,
- звуковая сигнализация непрерывности цепи,
- автоматическое выключение неиспользуемого прибора,
- дисплей на  $3\frac{7}{8}$  цифры (показания до 5000).

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>Введение .....</b>	<b>93</b>
<b>2</b>	<b>Безопасность .....</b>	<b>94</b>
<b>3</b>	<b>Подготовка измерителя к работе .....</b>	<b>96</b>
<b>4</b>	<b>Описание функций .....</b>	<b>97</b>
4.1	Измерительные гнезда и элементы выбора функции измерения .....	97
4.1.1	Гнезда .....	98
4.1.2	Элементы выбора функции измерения .....	98
4.2	Жидкокристаллический дисплей (ЖКИ) .....	99
4.3	Провода .....	99
<b>5</b>	<b>Международные символы безопасности.....</b>	<b>100</b>
<b>6</b>	<b>Измерения .....</b>	<b>100</b>
6.1	Измерение постоянного напряжения .....	100
6.2	Измерение переменного напряжения .....	101
6.3	Измерение постоянного тока .....	102
6.4	Измерение переменного тока .....	103
6.5	Измерение сопротивления.....	104
6.6	Тест непрерывности цепи.....	104
6.7	Тест диода .....	105
6.8	Измерение емкости .....	106
6.9	Измерение частоты или % рабочего цикла .....	106
6.10	Измерение температуры .....	107
<b>7</b>	<b>Специальные функции .....</b>	<b>107</b>
7.1	Ручное изменение диапазонов .....	107
7.2	Режим относительного измерения .....	108
7.3	Функция HOLD.....	108
7.4	Подсветка дисплея.....	108
<b>8</b>	<b>Замена батарейки .....</b>	<b>109</b>
<b>9</b>	<b>Замена предохранителей .....</b>	<b>110</b>
<b>10</b>	<b>Содержание и обслуживание.....</b>	<b>111</b>

<b>11 Хранение.....</b>	<b>112</b>
<b>12 Разборка и утилизация.....</b>	<b>112</b>
<b>13 Технические данные.....</b>	<b>112</b>
<b>14 Стандартные аксессуары .....</b>	<b>116</b>
<b>15 Сервисное обслуживание .....</b>	<b>116</b>

# 1 Введение

Измеритель СММ-10 – это современный, высококачественный измерительный прибор, удобный и безопасный в работе. Знакомство с данным руководством позволит избежать ошибок при измерениях и поможет устранить возможные проблемы во время эксплуатации измерителя.

В данном руководстве используются два типа предупреждений. Это тексты в рамках, описывающие возможные риски как для пользователя, так и для измерительного прибора. Тексты, начинающиеся словом '**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**' описывают ситуации, которые могут привести к угрозе жизни или здоровью, если не соблюдаются инструкции. Словом '**UWAGA!**' начинается описание ситуации, в которой несоблюдение инструкции может привести к повреждению прибора. Указанию на возможные проблемы предшествует слово '**Примечание:**'.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Измеритель СММ-10 предназначен для измерений тока, постоянного и переменного напряжения, частоты, сопротивления, емкости, температуры, а также выполнения теста диода и непрерывности цепи. Любое другое применение, не указанное в данном руководстве, может привести к повреждению прибора и стать источником серьезной опасности для пользователя.**

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Измеритель СММ-10 может использовать только квалифицированный персонал, с соответствующими допусками для работы на электрических установках. Эксплуатация измерителя посторонними лицами может привести к повреждению прибора и стать источником серьезной опасности для пользователя.**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Перед использованием прибора необходимо подробно ознакомиться с данным руководством, а также соблюдать правила техники безопасности и рекомендации производителя.**

## **2 Безопасность**

Для обеспечения грамотной эксплуатации и правильности получаемых результатов, следует придерживаться следующих рекомендаций:

- до начала эксплуатации измерителя необходимо подробно ознакомиться с данным руководством,
- прибор должен эксплуатироваться исключительно людьми, имеющими соответствующую квалификацию и прошедшими обучение правилам ТБ,
- следует соблюдать большую осторожность при измерении напряжений, превышающих 60 В постоянного напряжения или 30 В переменного напряжения RMS, потенциально опасных поражением электрическим током,
- нельзя превышать максимально допустимый диапазон входного напряжения для любой функции,
- нельзя заземлять себя при проведении электрических измерений. Нельзя прикасаться к открытым участкам металлических труб, наконечникам, креплениям и т. д., так как они могут быть заземлены. Необходимо полностью изолировать себя от земли: носить сухую одежду и обувь на резиновой подошве, использовать резиновые коврики или любой сертифицированный изоляционный материал,
- необходимо отключить питание от тестируемой цепи перед такими операциями, как резка, распайка или разрыв цепи. Даже небольшая сила тока может быть опасной,
- пользуясь измерительными щупами, держите пальцы в соответствующем защищенном месте на этих щупах,
- если в ходе измерения на экране появится символ "OL" - это означает, что значение превышает выбранный



пользователем диапазон; необходимо переключиться на более высокий диапазон.

- **недопустимо** использование:
  - ⇒ измерителя, который был поврежден и полностью или частично неисправен,
  - ⇒ проводов с поврежденной изоляцией,
  - ⇒ измерителя, слишком долго хранящегося в плохих условиях (например, отсыревшего),
- ремонт может быть выполнен только в авторизованном сервисе.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Нельзя выполнять измерения во взрывоопасной атмосфере (например, в присутствии горючих газов, паров, пыли, и т. д.). В противном случае, использование прибора в таких условиях может вызвать искрение и привести к взрыву.

**ВНИМАНИЕ!**

**Предельные значения входного сигнала**

<b>Функция</b>	<b>Максимальное входное значение</b>
V постоянное или переменное напряжение	600 В постоянное/переменное напряжение RMS
mA постоянный/переменный ток	Быстродействующий предохранитель 500 mA 250 В
A постоянный/переменный ток	Быстродействующий предохранитель 10 A 250 В
Частота, сопротивление, электрическая емкость, рабочий цикл, тест диода, непрерывность цепи	250 В постоянное/переменное напряжение RMS
Температура	250 В постоянное/переменное напряжение RMS

### 3 Подготовка измерителя к работе

При покупке прибора необходимо проверить комплектность содержимого упаковки.

Перед началом выполнения измерений необходимо:

- убедиться, что состояние батарейки позволит выполнить измерения,
- проверить, не поврежден ли корпус прибора и изоляция измерительных проводов,
- для обеспечения однозначности результатов измерений рекомендуется к гнезду **COM** подключать черный провод, а к остальным гнездам красный провод,
- если измеритель не используется, то необходимо установить переключатель функций в позицию **OFF** [выключен]. Прибор оснащен функцией автоматического выключения после 30 минут бездействия.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


**Подключение несоответствующих или поврежденных проводов угрожает поражением электрическим током.**

#### **Примечание:**

**Возможно, на некоторых нижних диапазонах переменного или постоянного напряжения, когда к измерителю не подключены измерительные провода, на экране возникнут случайные и меняющиеся показания. Это нормальное явление, которое обусловлено чувствительностью входа с очень высоким входным сопротивлением. После подключения к цепи, показания стабилизируются, и прибор покажет правильное значение.**

## 4 Описание функций

### 4.1 Измерительные гнезда и элементы выбора функции измерения

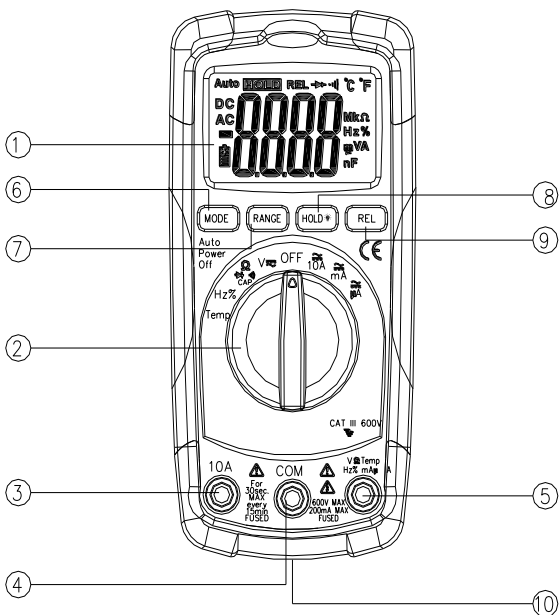

**CMM-10**

### 4.1.1 Гнезда

- 3 измерительное гнездо 10 A**  
Измерительный вход для измерений постоянного и переменного тока до 10 A.
- 4 измерительное гнездо COM**  
Общий измерительный вход для всех измерительных функций.
- 5 измерительное гнездо  $V\Omega TEMP Hz \% mA \mu A$**   
Измерительный вход для остальных измерений, кроме измерения тока до 10 A.

### 4.1.2 Элементы выбора функции измерения

- 1 ЖКИ дисплей с показанием 5000 и символами**
- 2 поворотный переключатель**

Выбор функции:

- **Temp** – измерение температуры
- **Hz%** – измерение частоты и рабочего цикла
- **$\Omega \rightarrow \text{---} \bullet \text{---} \text{CAP}$**  – измерение сопротивления, емкости, непрерывности цепи, тест диода
- **$V \approx$**  – измерение постоянного и переменного напряжения
- **OFF** – измеритель выключен
- **$10A \approx$**  – измерение постоянного и переменного тока до 10 A
- **$mA \approx$**  – измерение постоянного и переменного тока до 400 мА
- **$\mu A \approx$**  – измерение постоянного и переменного тока до 400 мкА

- 6 кнопка MODE**

- Изменение режима измерения: сопротивление / тест диода / непрерывность / емкость / переменное (AC) / постоянное (DC) / частота / рабочий цикл (%)

- 7 кнопка RANGE**

- Ручное изменение измерительного диапазона

- 8 кнопка HOLD **

- Удерживание результата измерения на дисплее
- Подсветка дисплея

**9** кнопка REL

- Относительное измерение

**10** крышка батарейного отсека

## **4.2 Жидкокристаллический дисплей (ЖКИ)**

••• – непрерывность цепи

⊕ – состояние батарейки

→ – диод

Ω - сопротивление в Омах

Hz – Герц (частота)

DC, AC – напряжение (ток) постоянное, переменное

°C – градусы Цельсия

°F – градусы Фаренгейта

AUTO – символ автоматического выбора поддиапазона

REL – относительное измерение

HOLD – символ включения функции HOLD

## **4.3 Провода**

Производитель гарантирует правильность показаний только при использовании фирменных проводов.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Подключение неподходящих проводов угрожает поражением высоким напряжением или ошибками измерения.**

## 5 Международные символы безопасности



Данный символ, расположенный возле другого символа или гнезда означает, что пользователь должен получить дополнительную информацию в руководстве по эксплуатации.



Данный символ, расположенный рядом с гнездом, означает, что в условиях нормальной эксплуатации существует возможность появления опасного напряжения.



Двойная изоляция

## 6 Измерения

Необходимо подробно изучить содержание данной главы, потому что в нем описаны методы выполнения измерений и основные принципы интерпретации результатов.

### 6.1 Измерение постоянного напряжения

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не измеряйте напряжение в тот момент, когда находящийся в цепи электрический двигатель включается или выключается. Связанные с этим скачки напряжения могут повредить измерительный прибор.

Для измерения напряжения необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение  $V_{\text{DC}}$ ,
- нажать кнопку **MODE**, чтобы символ **DC** отобразился на дисплее,
- в случае необходимости, кнопкой **RANGE** установить диапазон измерений вручную,
- подключить красный измерительный провод в гнездо **VΩTEMPHzmAµA**, а черный провод в гнездо **COM**,

- приложить острие щупов к точкам измерения; красный щуп должен находиться в точке с более высоким потенциалом,
- считать на дисплее результат измерения.

## 6.2 Измерение переменного напряжения

### ВНИМАНИЕ!

Не измеряйте напряжение в тот момент, когда находящийся в цепи электрический двигатель включается или выключается. Это может вызвать большие скачки напряжения и в результате – повреждение измерителя.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Существует опасность поражения электрическим током. Наконечники измерительных щупов, из-за своей длины, могут не дотянуться до элементов под напряжением внутри некоторых сетевых разъемов 240 В для электрических устройств, потому что контакты расположены в глубине розеток. В такой ситуации показание прибора будет 0 В, хотя одновременно в гнезде напряжение присутствует. Перед принятием решения об отсутствии напряжения в гнезде необходимо убедиться, что наконечники щупов касаются металлических контактов внутри гнезда.

Для измерения напряжения необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение  $V_{\text{AC}}$ ,
- нажать кнопку **MODE**, чтобы символ **AC** отобразился на дисплее,
- в случае необходимости, кнопкой **RANGE** установить диапазон измерений вручную,
- подключить красный измерительный провод в гнездо **VΩTEMPHzmAµA**, а черный провод в гнездо **COM**,
- приложить острие щупов к точкам измерения,
- считать на дисплее результат измерения.

## 6.3 Измерение постоянного тока

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы избежать поражения электрическим током, нельзя подключать прибор к цепи, в которых измерительное напряжение выше, чем 250 В.

### ВНИМАНИЕ!

Не выполняйте измерения тока 10 А длительностью более чем 30 секунд. Превышение этого времени может привести к повреждению прибора и/или измерительных проводов.

Для измерения тока необходимо:

- подключить черный измерительный провод в гнездо **COM**,
- для измерения постоянного тока до 4000 мкА необходимо установить переключатель функций в положение **μA** и подключить красный измерительный провод в гнездо **VΩTEMPHzmAμA**,
- для измерения постоянного тока до 400 мА необходимо установить переключатель функций в положение **mA** и подключить красный измерительный провод в гнездо **VΩTEMPHzmAμA**,
- для измерения постоянного тока до 10 А необходимо установить переключатель функций в положение **10A** и подключить красный измерительный провод в гнездо **10A**,
- нажать кнопку **MODE**, чтобы символ **DC** отобразился на дисплее,
- отключить питание цепи, в которой выполняется измерение, а затем последовательно присоединить к ней измеритель, подключив красный щуп к положительному полюсу,
- включить питание цепи,
- считать результат измерения на дисплее.



## 6.4 Измерение переменного тока

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы избежать поражения электрическим током, нельзя подключать прибор к цепи, в которых измерительное напряжение выше, чем 250 В.

### ВНИМАНИЕ!

Не выполняйте измерения тока 10 А длительностью более чем 30 секунд. Превышение этого времени может привести к повреждению прибора и/или измерительных проводов.

Для измерения тока необходимо:

- подключить черный измерительный провод в гнездо **COM**,
- для измерения переменного тока до 4000 мкА необходимо установить переключатель функций в положение **μA** и подключить красный измерительный провод в гнездо **VΩTEMPHzmAμA**,
- для измерения переменного тока до 400 мА необходимо установить переключатель функций в положение **mA** и подключить красный измерительный провод в гнездо **VΩTEMPHzmAμA**,
- для измерения переменного тока до 10 А необходимо установить переключатель функций в положение **10 A** и подключить красный измерительный провод в гнездо **10 A**,
- нажать кнопку **MODE**, чтобы символ **AC** отобразился на дисплее,
- отключить питание цепи, в которой выполняется измерение, а затем последовательно присоединить к ней измеритель, подключив красный щуп к полюсу с более высоким потенциалом,
- включить питание цепи,
- считать результат измерения на дисплее.

## 6.5 Измерение сопротивления

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Существует опасность поражения электрическим током. Необходимо отключить питание от тестируемого устройства и разрядить все конденсаторы перед любыми измерениями сопротивления.

Для измерения сопротивления необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение  $\Omega \rightarrow \rightarrow \rightarrow \text{CAP}$ ,
- подключить красный измерительный провод в гнездо **V $\Omega$ TEM-PHz%mA $\mu$ A**, а черный провод в гнездо **COM**,
- нажать кнопку **MODE**, чтобы символ  $\Omega$  отобразился на дисплее,
- в случае необходимости, кнопкой **RANGE** установить диапазон измерений вручную,
- приложить острие щупов к точкам измерения; лучше всего разомкнуть цепь с одной стороны тестируемого элемента, чтобы остальная часть цепи не искажала показания сопротивления,
- считать результат измерения на дисплее.


## 6.6 Тест непрерывности цепи

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Существует опасность поражения электрическим током. Нельзя проверять непрерывность цепей или проводов, находящихся под напряжением.

Чтобы выполнить тест непрерывности цепи, необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение  $\Omega \rightarrow \rightarrow \rightarrow \text{CAP}$ ,
- подключить красный измерительный провод в гнездо **V $\Omega$ TEM-PHz%mA $\mu$ A**, а черный провод в гнездо **COM**,


- нажать кнопку **MODE**, чтобы символ  отобразился на дисплее,
- приложить острие щупов к точкам измерения,
- считать результат измерения на дисплее; звуковой сигнал включится при значении сопротивления менее 150 Ом.

## 6.7 Тест диода

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Существует опасность поражения электрическим током.  
Нельзя проверять диод, находящийся под напряжением.

Чтобы выполнить тест диода, необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение  $\Omega \rightarrow \text{diode symbol} \text{ CAP}$ ,
- подключить красный измерительный провод в гнездо **V $\Omega$ TEMPHz%mA $\mu$ A**, а черный провод в гнездо **COM**,
- нажать кнопку **MODE**, чтобы на дисплее отобразились символы  и **V**,
- приложить острие щупов к диоду: красный щуп к аноду, а черный к катоду,
- считать результат теста на дисплее: отображается прямое напряжение, которое для обычного кремниевого диода равно примерно 0,7 В, а для германиевого диода 0,3 В; если диод смещен в обратном направлении или в цепи обрыв, то на дисплее отображается символ **OL**, в случае замкнутого диода прибор покажет значение близкое к 0 В.



## 6.10 Измерение температуры

Чтобы выполнить измерение, необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение **Temp**,
- подключить температурный зонд к отрицательному гнезду **COM** и положительному гнезду **VΩTEMPHz%mAμA**, соблюдая полярность,
- приложить головку температурного зонда к тестируемому объекту. Необходимо сохранять плотный контакт головки с измеряемой частью тестируемого объекта до тех пор, пока показания не стабилизируются (примерно 30 секунд),
- считать результат измерения на дисплее,
- чтобы выбрать единицу измерения температуры в градусах "Цельсия" или "Фаренгейта", необходимо снять крышку батарейного отсека и установить переключатель "°C/°F" в соответствующее положение.

## 7 Специальные функции

### 7.1 Ручное изменение диапазонов

При первом включении измеритель переходит в режим автоматического выбора диапазона. В этом режиме автоматически выбирается наиболее подходящий диапазон для измерений и это обычно самый лучший режим для большинства измерений. В случае проведения измерений, требующих выбора диапазона вручную, необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку **RANGE**. Символ **AUTO** на дисплее погаснет,
- еще раз нажать кнопку **RANGE**, которая служит для перехода между доступными диапазонами и выбора нужного диапазона,
- для выхода из режима ручного выбора диапазона и возврата к автоматическому выбору диапазона, необходимо нажать и удерживать кнопку **RANGE** в течение 2 секунд.



## 7.2 Режим относительного измерения

Функция относительного измерения позволяет выполнять измерения относительно записанного сравнительного значения. Величину сравнительного напряжения, тока, и т.д. можно сохранить и проводить измерения относительно этого значения. Отображаемое на дисплее показание – это разность между сравнительным и измеренным значением.


Для измерения в относительном режиме, необходимо:

- выполнить измерение в соответствии с описанием, представленным в руководстве по эксплуатации,
- нажать кнопку **REL** для сохранения отображаемого показания; на дисплее появится символ **REL**,
- на дисплее отобразится разность между исходным значением и текущим измеренным значением,
- для выхода из режима относительного измерения, необходимо еще раз нажать кнопку **REL**.

## 7.3 Функция HOLD

Функция предназначена для удержания на дисплее результата измерения, что возможно путем нажатия кнопки **HOLD** . Когда функция включена, на дисплее появляется символ **HOLD**. Для того, чтобы вернуться в обычный режим функционирования прибора, необходимо повторно нажать кнопку **HOLD** .

## 7.4 Подсветка дисплея

Нажатие и удержание кнопки **HOLD**  в течение более 1 секунды включает или выключает подсветку дисплея.

**Примечание:**  
Функция HOLD активируется при выключении подсветки.

## 8 Замена батарейки

Измеритель СММ-10 питается от батарейки 9 В. Рекомендуется применение алкалиновых батареек.

**Примечание:**

Проводя измерения при высвечиваемом символе разряженной батарейки, следует считаться с дополнительной неопределенной погрешностью измерения или нестабильной работой прибора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Оставление проводов в гнездах измерителя во время замены батарейки может привести к поражению опасным напряжением.

Для замены батарейки необходимо:

- вынуть провода из измерительных гнезд и установить поворотный переключатель в положение OFF,
- снять заднюю крышку батарейного отсека, ослабив два винта с помощью крестообразной отвертки,
- извлечь разряженную батарейку и установить новую, соблюдая полярность,
- установить снятую крышку и закрутить крепежные винты.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Чтобы избежать поражения электрическим током, не используйте измеритель, если крышка батарейного отсека не находится на своем месте или правильно не закреплена.

**Примечание:**

Если измеритель не работает должным образом, следует проверить предохранители и батарейку и убедиться, что они находятся в удовлетворительном состоянии и правильно установлены в прибор.

## 9 Замена предохранителей

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Оставление проводов в гнездах измерителя во время замены предохранителей может привести к поражению опасным напряжением.**

Чтобы заменить предохранитель, необходимо:

- вынуть провода из измерительных гнезд и установить поворотный переключатель в положение OFF,
- ослабить винты с помощью отвертки с крестообразным шлицем и снять крышку батарейного отсека,
- аккуратно подцепить и извлечь использованный предохранитель из держателя,
- вставить новый предохранитель в держатель,
- установить на место и закрепить крышку батарейного отсека.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Всегда используйте предохранители того же типа (0.5 А / 250 В быстрого срабатывания для диапазона 400 мА и 10А / 250 В быстрого срабатывания для диапазона 10 А).**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Чтобы избежать поражения электрическим током, не используйте измеритель, если крышка предохранителей не находится на своем месте или правильно не закреплена.**



## 10 Содержание и обслуживание

Многофункциональный измеритель проектировался с мыслью о долгодетнем надежном использовании, при условии соблюдения следующих рекомендаций, касающихся его содержания и технического обслуживания:

1. **ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХОЙ.** Намокший измеритель необходимо протереть.
2. **ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ХРАНИТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.** Предельные значения температуры могут сократить срок службы электронных компонентов измерителя и деформировать или расплавить пластиковые детали.
3. **С ПРИБОРОМ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО.** Падение измерителя может привести к повреждению электронных компонентов или его корпуса.
4. **ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬСЯ В ЧИСТОТЕ.** Время от времени необходимо протирать его корпус влажной тканью. НЕЛЬЗЯ применять химические средства, растворители или моющие средства.
5. **НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ БАТАРЕЙКИ РЕКОМЕНДОВАННОГО РАЗМЕРА И ТИПА.** Извлеките из отсека старую или разряженную батарейку, во избежание утечки электролита и повреждения прибора.
6. **ЕСЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬ БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ,** необходимо извлечь из него батарейку, чтобы избежать повреждения прибора.

**Примечание:**

**Электронная схема измерителя не требует технического обслуживания.**

## 11 Хранение

При хранении прибора следует придерживаться рекомендаций ниже:

- отключить от измерителя провода,
- убедиться, что измеритель и аксессуары сухие,
- при длительном сроке хранения необходимо извлечь батарейку.

## 12 Разборка и утилизация

Отходы использованного электрического и электронного оборудования необходимо собирать отдельно, т.е. не смешивать с другими видами отходов.

Утилизируемое электронное оборудование необходимо передать в пункт сбора отходов, согласно Положению об обращении с отходами электрических и электронных устройств.

Перед доставкой в пункт сбора нельзя самостоятельно демонтировать какие-либо части данного оборудования.

Следует соблюдать местные правила по утилизации упаковки, использованных батареек и аккумуляторов.

## 13 Технические данные

- „и.в.” обозначает значение измеренной величины.
- „е.м.р.” обозначение единиц младшего разряда.

### Измерение постоянного напряжения

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
400,0 мВ	0,1 мВ	$\pm (0,5\% \text{ и.в.} + 2 \text{ е.м.р.})$
4,000 В	0,001 В	$\pm (1,2\% \text{ и.в.} + 2 \text{ е.м.р.})$
40,00 В	0,01 В	
400,0 В	0,1 В	
600 В	1 В	$\pm (1,5\% \text{ и.в.} + 2 \text{ е.м.р.})$

- Входной импеданс: 7,8 МОм

### Измерение переменного напряжения

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
400,0 мВ	0,1 мВ	$\pm (1,5\% \text{ и.в.} + 70 \text{ е.м.р.})$
4,000 В	0,001 В	$\pm (1,2\% \text{ и.в.} + 3 \text{ е.м.р.})$
40,00 В	0,01 В	$\pm (1,5\% \text{ и.в.} + 3 \text{ е.м.р.})$
400,0 В	0,1 В	
600 В	1 В	$\pm (2,0\% \text{ и.в.} + 4 \text{ е.м.р.})$

- Входной импеданс: 7,8 Мом,
- Диапазон частоты 50...400 Гц

### Измерение постоянного тока

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
400,0 мкА	0,1 мкА	$\pm (1,0\% \text{ и.в.} + 3 \text{ е.м.р.})$
4000 мкА	1 мкА	$\pm (1,5\% \text{ и.в.} + 3 \text{ е.м.р.})$
40,00 мА	0,01 мА	
400,0 мА	0,1 мА	
4,000 А	0,001 А	$\pm (2,5\% \text{ и.в.} + 5 \text{ е.м.р.})$
10,00 А	0,01 А	

### Измерение переменного тока

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
400,0 мкА	0,1 мкА	$\pm (1,5\% \text{ и.в.} + 5 \text{ е.м.р.})$
4000 мкА	1 мкА	$\pm (1,8\% \text{ и.в.} + 5 \text{ е.м.р.})$
40,00 мА	0,01 мА	
400,0 мА	0,1 мА	
4,000 А	0,001 А	$\pm (3,0\% \text{ и.в.} + 7 \text{ е.м.р.})$
10,00 А	0,01 А	

- Диапазон частоты 50...400 Гц

## Измерение сопротивления

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
400,0 Ом	0,1 Ом	$\pm (1,2 \% \text{ и.в.} + 4 \text{ е.м.р.})$
4,000 кОм	0,001 кОм	$\pm (1,0 \% \text{ и.в.} + 2 \text{ е.м.р.})$
40,00 кОм	0,01 кОм	$\pm (1,2 \% \text{ и.в.} + 2 \text{ е.м.р.})$
400,0 кОм	0,1 кОм	
4,000 МОм	0,001 МОм	
40,00 МОм	0,01 МОм	$\pm (2,0 \% \text{ и.в.} + 3 \text{ е.м.р.})$

## Измерение емкости

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
40,00 нФ	0,01 нФ	$\pm (5,0 \% \text{ и.в.} + 7 \text{ е.м.р.})$
400,0 нФ	0,1 нФ	$\pm (3,0 \% \text{ и.в.} + 5 \text{ е.м.р.})$
4,000 мкФ	0,001 мкФ	
40,00 мкФ	0,01 мкФ	
100,0 мкФ	0,1 мкФ	$\pm (5,0 \% \text{ и.в.} + 5 \text{ е.м.р.})$

## Измерение частоты

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
5,000 Гц	0,001 Гц	$\pm (1,5 \% \text{ и.в.} + 5 \text{ е.м.р.})$
50,00 Гц	0,01 Гц	
500,0 Гц	0,1 Гц	$\pm (1,2 \% \text{ и.в.} + 3 \text{ е.м.р.})$
5,000 кГц	0,001 кГц	
50,00 кГц	0,01 кГц	
500,0 кГц	0,1 кГц	
5,000 МГц	0,001 МГц	$\pm (1,5 \% \text{ и.в.} + 4 \text{ е.м.р.})$
10,00 МГц	0,01 МГц	

- Чувствительность: минимальное значение эффективного напряжения 8 В

## Измерение рабочего цикла (коэффициент заполнения)

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
0,1... 99,9%	0,1%	$\pm (1,2 \% \text{ и.в.} + 2 \text{ е.м.р.})$

- Чувствительность: минимальное значение эффективного напряжения 8 В
- Ширина импульса: 100 мкс – 100 мс,
- Частота: 5 Гц до 150 кГц

## Измерение температуры

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность *
-20°C...+760°C	1°C	± (3% и.в. + 5°C, 9°F)
-4°F...+1400°F	1°F	

\* без учета ошибки датчика температуры типа К

## Другие технические характеристики

- a) измерительная категория по EN 61010-1.....II 600 В
- b) тип изоляции .....двойная, класс II
- c) степень защиты корпуса согласно EN 60529.....IP40
- d) степень загрязнения..... 2
- e) питание измерителя ..... батарея 9 В
- f) тест диода ..... постоянный ток I=0,3 мА, U<sub>0</sub>=1,5 В
- g) тест непрерывности ..... I<0,3 мА, звуковой сигнал для R<50 Ом
- h) индикация превышения диапазона ..... символ 0L
- i) частота измерения .....2 показания в секунду
- j) входной импеданс ..... 7,8 МОм (переменное/постоянное напряжение)
- k) дисплей..... ЖКИ, показание 5000 с символами функций
- l) размеры..... 138 x 68 x 37 мм
- m) масса измерителя.....210 г
- n) предохранители ..... диапазон mA, mA: 0,5 A / 250 В быстродействующий  
..... диапазон A: 10 A / 250 В быстродействующий
- o) рабочая температура ..... 0..+50°C при влажности <70%
- p) температура хранения ..... -20..+60°C при влажности. <80%
- q) максимальная рабочая высота .....2000 м
- r) время бездействия до автовыключения..... 30 минут
- s) соответствие требованиям стандартов.....EN 61010-1  
..... EN 61010-2-032
- t) стандарт качества.....ISO 9001

## 14 Стандартные аксессуары

В состав стандартного комплекта, поставляемого производителем, входят:

- измеритель CMM-10,
- измерительные провода (2 шт.) – **WAPRZCMP1**,
- зонд для измерения температуры типа К – **WASONTEMK**,
- адаптер к температурному зонду типа К – **WAADATEMK**,
- батарейка 9 В,
- руководство по эксплуатации,
- гарантийный талон,
- декларация о проверке.

Актуальный список аксессуаров можно найти на сайте производителя.

## 15 Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное обслуживание проводит:

### **SONEL S.A.**

Wokulskiego 11  
58-100 Świdnica  
Польша

тел.: +48 74 858 38 60

факс: +48 74 858 38 09

E-mail: [export@sonel.pl](mailto:export@sonel.pl)

Веб-сайт: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)

### **Примечание:**

**Проводить ремонт и сервисное обслуживание имеет право только SONEL S.A.**





**SONEL S.A.**  
Wokulskiego 11  
58-100 Świdnica  
Poland



**PL**

**+48 74 858 38 00**

**(Biuro Obsługi Klienta)**

**e-mail: [bok@sonel.pl](mailto:bok@sonel.pl)**

**GB • ES • RU**

**+48 74 858 38 60**

**+48 74 858 38 00**

**fax: +48 74 858 38 09**

**e-mail: [export@sonel.pl](mailto:export@sonel.pl)**

**[www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)**