



<b>INSTRUKCJA OBSŁUGI</b>	<b>1</b>
<b>USER MANUAL</b>	<b>39</b>
<b>MANUAL DE USO</b>	<b>77</b>
<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>113</b>

## **CMP-1015-PV**

v1.00 14.03.2022





# INSTRUKCJA OBSŁUGI

**CYFROWY MIERNIK CĘGOWY  
DO INSTALACJI  
FOTOWOLTAICZNYCH**

**CMP-1015-PV**



Wersja 1.00 14.03.2022

Multimetr True RMS CMP-1015-PV przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego, rezystancji, pojemności elektrycznej, częstotliwości, cyklu roboczego (wypełnienia) i temperatury, a także testowania diod oraz ciągłości.

Do najważniejszych cech przyrządu CMP-1015-PV należą:

- możliwość prowadzenia pomiarów w obwodach wyjściowych falowników i przekształników częstotliwości,
- bezdotykowy wskaźnik napięcia,
- bezprzewodowa komunikacja Bluetooth do transmisji wyników pomiarowych na urządzenia mobilne z systemem Android,
- automatyczna i ręczna zmiana zakresów,
- funkcja **REL** umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych,
- funkcja **MAX/MIN** umożliwiająca wyświetlanie wartości maksymalnej i minimalnej,
- funkcja **PEAK** umożliwiająca wyświetlenie wartości szczytowej,
- funkcja **INRUSH** umożliwiająca precyzyjne uchwycenie wartości prądu rozruchu z początkowego, 100-milisekundowego okresu tuż po załączeniu urządzenia,
- funkcja **HOLD** zatrzymująca odczyt na ekranie miernika,
- wbudowana latarka umożliwiająca oświetlenie miejsca pomiarowego,
- sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu,
- samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu,
- graficzny wyświetlacz LCD (odczyt 6000).

# SPIS TREŚCI

<b>1</b>	<b>Wstęp .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Bezpieczeństwo .....</b>	<b>6</b>
2.1	Zasady ogólne .....	6
2.2	Symbole bezpieczeństwa .....	7
<b>3</b>	<b>Przygotowanie miernika do pracy.....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Opis funkcjonalny.....</b>	<b>10</b>
4.1	Gniazda i funkcje pomiarowe.....	10
4.2	Wyświetlacz .....	13
4.3	Przewody .....	14
<b>5</b>	<b>Pomiarы.....</b>	<b>15</b>
5.1	Pomiar prądu .....	15
5.2	Bezdotykowy wskaźnik napięcia .....	16
5.3	Pomiar napięcia.....	17
5.4	Pomiar LoZ (eliminacja napięć zakłócających i indukowanych).....	18
5.5	Pomiar częstotliwości .....	18
5.6	Pomiar % cyklu roboczego (współczynnika wypełnienia impulsu) .....	18
5.7	Pomiar rezystancji .....	19
5.8	Test ciągłości obwodu .....	19
5.9	Test diody .....	20
5.10	Pomiar pojemności .....	21
5.11	Pomiar temperatury .....	22
<b>6</b>	<b>Funkcje specjalne.....</b>	<b>23</b>
6.1	Przycisk HOLD/REL .....	23
6.1.1	Funkcja HOLD .....	23
6.1.2	Funkcja REL .....	23
6.2	Funkcja VFD .....	24
6.3	Funkcja HVDC .....	24
6.4	Funkcja PEAK .....	24
6.5	Funkcja INRUSH .....	25
6.6	Funkcja MAX/MIN .....	25
6.7	Przycisk  .....	25

<b>6.8 Przycisk MENU i menu główne .....</b>	<b>25</b>
6.8.1 Język .....	26
6.8.2 Ustawienia .....	26
6.8.3 Komunikacja bezprzewodowa .....	26
6.8.4 Czas i data .....	26
6.8.5 Informacje .....	26
6.8.6 Ustawienia fabryczne .....	26
6.8.7 Rejestrator i pamięć wyników pomiarów .....	27
<b>7 Wymiana baterii .....</b>	<b>28</b>
<b>8 Utrzymanie i konserwacja .....</b>	<b>29</b>
<b>9 Magazynowanie .....</b>	<b>30</b>
<b>10 Rozbiórka i utylizacja .....</b>	<b>30</b>
<b>11 Dane techniczne .....</b>	<b>31</b>
<b>12 Akcesoria standardowe.....</b>	<b>36</b>
<b>13 Serwis .....</b>	<b>36</b>
<b>14 Usługi laboratoryjne .....</b>	<b>37</b>

# 1 Wstęp

Dziękujemy za zakup multimetru firmy Sonel. Miernik CMP-1015-PV jest nowoczesnym, wysokiej jakości przyrządem pomiarowym, łatwym i bezpiecznym w obsłudze. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli uniknąć błędów przy pomiarach i zapobiegnie ewentualnym problemom przy obsłudze miernika.

W niniejszej instrukcji posługujemy się trzema rodzajami ostrzeżeń. Są to teksty w ramkach, opisujące możliwe zagrożenia zarówno dla użytkownika, jak i miernika. Teksty

 **OSTRZEŻENIE** opisują sytuacje, w których może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli nie przestrzega się instrukcji. Teksty  **UWAGA!** rozpoczynają opis sytuacji, w której niezastosowanie się do instrukcji grozi uszkodzeniem przyrządu. Wskazania ewentualnych problemów są poprzedzone symbolem .



## OSTRZEŻENIE

- Miernik CMP-1015-PV jest przeznaczony do pomiarów prądu oraz napięcia stałego i przemiennego, częstotliwości, rezystancji, pojemności, a także testów diod i ciągłości. Każde inne zastosowanie niż podane w niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Miernik CMP-1015-PV może być używany jedynie przez wykwalifikowane osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia do prac przy instalacjach elektrycznych. Posługiwianie się miernikiem przez osoby nieuprawnione może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństw dla użytkownika.
- Przed użyciem przyrządu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i zaleceń producenta. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństw dla użytkownika.

## 2 Bezpieczeństwo

### 2.1 Zasady ogólne

Aby zapewnić odpowiednią obsługę i poprawność uzyskiwanych wyników należy przestrzegać następujących zaleceń:

- przed rozpoczęciem eksploatacji miernika należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją,
- przyrząd powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane i przeszkolone w zakresie BHP,
- należy zachować dużą ostrożność przy pomiarze napięć przekraczających (wg normy PN-EN 61010-1:2010/AMD1:2016):

Warunki normalne	Warunki wilgotne
60 V DC	35 V DC
30 V AC RMS	16 V RMS
42,4 V AC wartości szczytowej	22,6 V AC wartości szczytowej

- gdyż stanowią one potencjalne zagrożenie porażeniem,
- nie wolno przekraczać maksymalnych limitów sygnału wejściowego,
  - w trakcie pomiarów napięcia nie należy przełączać urządzenia w tryb pomiaru prądu lub rezystancji i odwrotnie,
  - w przypadku zmiany zakresów zawsze należy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu,
  - sondy pomiarowe należy trzymać za miejsca do tego przeznaczone, ograniczone specjalną barierą, w celu uniknięcia przypadkowego dotknięcia nieosłoniętych części metalowych,
  - jeżeli w trakcie pomiaru na ekranie pojawi się symbol **OL**, oznacza to, że wartość mierzona przekracza zakres pomiarowy,
  - niedopuszczalne jest używanie:
    - ⇒ miernika, który uległ uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo niesprawny
    - ⇒ przewodów z uszkodzoną izolacją
    - ⇒ miernika przechowywanego zbyt długo w złych warunkach (np. zawilgoconego)
  - naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.



## OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie wolno przystępować do pomiarów, jeżeli użytkownik ma mokre lub wilgotne dłonie.
- Nie wolno dokonywać pomiarów w atmosferze grożącej wybuchem (np. w obecności gazów palnych, oparów, pyłów, itp.). Używanie miernika w tych warunkach może wywołać iskrzenie i spowodować eksplozję.

### Wartości graniczne sygnału wejściowego

Funkcja	Maksymalna wartość wejściowa
A DC, A AC	1000 A DC/AC
V DC, V AC	1500 V DC/1000 V AC RMS
Rezystancja, ciągłość, test diody, pojemność, częstotliwość, cykl roboczy	1000 V DC/AC RMS
Temperatura	1000 V DC/AC

## 2.2 Symbole bezpieczeństwa



Niniejszy symbol umieszczony w pobliżu innego symbolu lub gniazda wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z dalszymi informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.



Niniejszy symbol umieszczony w pobliżu gniazda wskazuje, że w warunkach normalnego użytkowania istnieje możliwość wystąpienia niebezpiecznych napięć.



II klasa ochronności – izolacja podwójna



Tak oznaczone gniazda nie mogą być podłączone do obwodu, gdzie napięcie względem ziemi przekracza maksymalne napięcie bezpieczne przyrządu.

### 3 Przygotowanie miernika do pracy

Po zakupie miernika należy sprawdzić kompletność zawartości opakowania.

Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów należy:

- upewnić się, że stan baterii pozwoli na wykonanie pomiarów,
- sprawdzić, czy obudowa miernika i izolacja przewodów pomiarowych nie są uszkodzone,
- dla zapewnienia jednoznaczności wyników pomiarów zaleca się do gniazda **COM** podłączać przewód **czarny**, a do pozostałych gniazd przewód **czerwony**,
- gdy miernik nie jest używany, należy ustawić przełącznik funkcyjny w położeniu **OFF** (wyłączony).

Przyrząd wyposażono w funkcję **automatycznego wyłączania** po upływie 15...60 minut braku działania w zależności od ustawień. Aby ponownie włączyć miernik, należy ustawić przełącznik funkcyjny do położenia **OFF**, a następnie do żądanej funkcji.



#### OSTRZEŻENIE

- Podłączanie nieodpowiednich lub uszkodzonych przewodów grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie wolno podłączać miernika do źródła napięcia, gdy ustawiony jest pomiar prądu, rezystancji lub test diody. Niekorzystne stosowanie się do zalecenia grozi uszkodzeniem miernika!

Użytkując miernik należy pamiętać, by:

- rozładować kondensatory w badanych źródłach zasilania,
- odłączyć zasilanie podczas pomiarów rezystancji i testowania diod,
- wyłączyć miernik i odłączyć przewody pomiarowe przed demontażem tylnej pokrywy celem wymiany akumulatora.



## OSTRZEŻENIE

Nie wolno użytkować miernika, jeżeli zdemontowana jest pokrywa akumulatora.



Istnieje możliwość, że w pewnych niskich zakresach napięcia zmiennego lub stałego, gdy do miernika nie podłączono przewodów pomiarowych, na ekranie pojawią się przypadkowe i zmienne odczyty. Jest to normalne zjawisko, które wynika z czułości wejścia o dużej rezystancji wejściowej. Po podłączeniu do obwodu odczyt ustabilizuje się i miernik poda prawidłową wartość.

## 4 Opis funkcjonalny

### 4.1 Gniazda i funkcje pomiarowe



- 1 Bezdotykowy wskaźnik napięcia**
- 2 Cęgi prądowe**
- 3 Latarka**
- 4 Kontrolka bezdotykovego wskaźnika napięcia**
- 5 Spust otwierający cęgi**
- 6 Wyświetlacz LCD**
- 7 Przyciski funkcyjne**
  - **Przycisk MODE / VFD**
    - Wybór podfunkcji i trybów przypisanych do wybranej funkcji pomiarowej
    - Zmiana trybu pomiaru w funkcjach: A / V / LoZ / częstotliwość / cykl roboczy / rezystancja / test diody / ciągłość / pojemność / pomiar temperatury (nacisnąć krótko)
    - Pomiar prądu i napięcia za falownikiem, przekształtnikiem częstotliwości, w układzie VFD (nacisnąć i przytrzymać)
  - **Przycisk MENU / INRUSH**
    - Wyświetla menu (nacisnąć krótko)
    - Wyświetla prąd rozruchu (nacisnąć i przytrzymać)
  - **Przyciski strzałek** 
    - Wybór podfunkcji i trybów przypisanych do wybranej funkcji pomiarowej
    - Wybór funkcji w menu
    - Poruszanie się po ekranie
  - **Przycisk HOLD / REL**
    - Wybór podfunkcji i trybów przypisanych do wybranej funkcji pomiarowej
    - Tryb HOLD – zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu (nacisnąć krótko)
    - Tryb REL – nacisnąć i przytrzymać:
      - ⇒ Zerowanie wskazania (pomiar prądu DC)
      - ⇒ Wyświetlenie pomiaru względem wartości odniesienia (pozostałe funkcje pomiarowe)

- **Przycisk RANGE**

Ustawianie zakresu pomiarowego:

- automatyczny (nacisnąć i przytrzymać)
- ręczny (nacisnąć krótko)

- **Przycisk ━━━** – tryb latarki (nacisnąć krótko)

8

## Przełącznik obrotowy

Wybór funkcji:

- **60A ━━** – pomiar prądu stałego i przemiennego do 60 A
- **600A ━━** – pomiar prądu stałego i przemiennego do 600 A
- **1000A ━━** – pomiar prądu stałego i przemiennego do 1000 A
- **OFF** – miernik wyłączony
- **V ━━ AC+DC** – pomiar napięcia stałego, przemiennego i składowych AC oraz DC napięcia
- **✓ LoZ AC+DC** – niskoimpedancyjny pomiar napięcia przemiennego, niskoimpedancyjny pomiar składowych AC oraz DC napięcia przemiennego
- **Hz%** – pomiar częstotliwości i cyklu roboczego
- **Ω → (●) CAP** – pomiar rezystancji, test diod, pomiar ciągłości, pojemności
- **K-Temp °C °F** – pomiar temperatury

9

## Gniazdo pomiarowe COM


Wejście pomiarowe wspólne dla wszystkich funkcji pomiarowych oprócz pomiaru prądu.

10

## Gniazdo pomiarowe VΩLoZV→(●) CAP Hz%K-Temp

Wejście pomiarowe dla wszystkich pomiarów oprócz pomiaru prądu.

## 4.2 Wyświetlacz

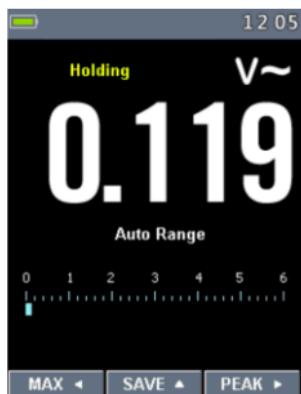

<b>V</b>	Pomiar napięcia
<b>A</b>	Pomiar prądu
<b>~</b>	Sygnal przemienny
<b>---</b>	Sygnal stały
<b>≈</b>	Sygnal przemienny z rozróżnieniem jego składowych: AC oraz DC
<b>⚡</b>	Napięcie przekracza 30 V AC/DC
<b>⚠</b>	Zachowaj ostrożność!
<b>△</b>	Pomiar wzajemny
<b>■</b>	Szerokość impulsu
<b>VFD</b>	Pomiar za falownikiem, przekształtnikiem częstotliwości, w układzie VFD
<b>HVDC</b>	Pomiar wysokiego napięcia DC
<b>~~~~</b>	Prąd rozruchowy
<b>-</b>	Ujemna wartość odczytu
<b>Ω</b>	Pomiar rezystancji
<b>•)) </b>	Test ciągłości
<b>► </b>	Test diody
<b>F</b>	Pomiar pojemności
<b>n/μ/m/k/M</b>	Przedrostek wielokrotności jednostki pomiaru
<b>OL</b>	Przekroczenie zakresu pomiaru
<b>████</b>	Bateria rozładowana
<b>Auto Range</b>	Automatyczne ustawianie zakresu
<b>H</b>	Włączona funkcja HOLD
<b>LoZ</b>	Niskoimpedancyjny pomiar napięcia
<b>MAX / MIN</b>	Wartość maksymalna / minimalna

### **4.3 Przewody**

Producent gwarantuje poprawność wskazań jedynie przy użyciu dostarczonych przez niego przewodów.



#### **OSTRZEŻENIE**

**Podłączanie nieodpowiednich przewodów grozi porażeniem prądem elektrycznym lub możliwością wystąpienia błędów pomiarowych.**



- Sondy pomiarowe wyposażone są w dodatkowe, demontowalne osłony ostrzy.
- Sondy należy przechowywać wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

## 5 Pomiary

Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego rozdziału, ponieważ zostały w nim opisane sposoby wykonywania pomiarów i podstawowe zasady interpretacji wyników.

### 5.1 Pomiar prądu




#### OSTRZEŻENIE

Przed pomiarem prądu za pomocą cęgów należy odłączyć przewody pomiarowe.

Aby wykonać pomiar prądu, należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **60A** / **600A** / **1000 A**,
- nacisnąć przycisk **MODE/VFD** w celu wyświetlenia na wyświetlaczu symbolu:
  - ⇒
  - ⇒
- używając spustu **5** zapiąć cęgi na mierzony przewód. W obrebie szczęk musi się znajdować pojedynczy przewód,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

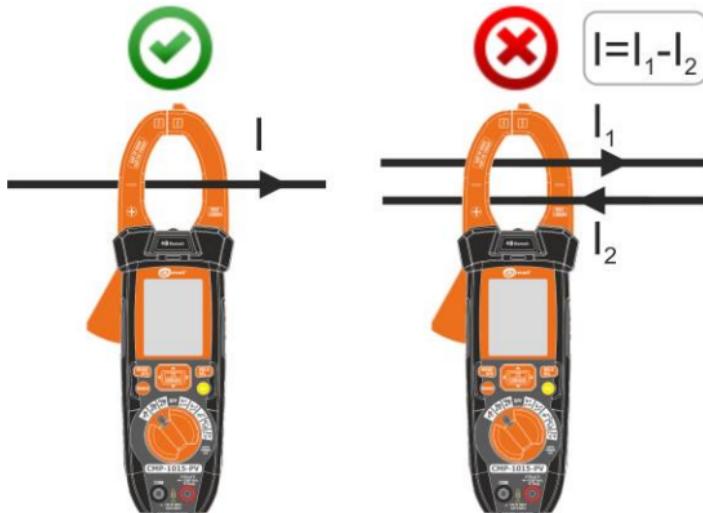



Jeżeli mierzony jest prąd DC i miernik nie jest zapięty na mierzony obwód, a mimo to wskazuje niezerową wartość pomiaru, należy wyzerować wskazanie miernika poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **HOLD/REL**.

## 5.2 Bezdotykowy wskaźnik napięcia



### OSTRZEŻENIE

- Wskaźnik służy do wykrywania obecności napięcia, a nie do stwierdzania jego braku.
- Niebezpieczeństwo porażenia. Zanim użyjesz wskaźnika, potwierdź jego sprawność, sprawdzając go na znanym napięciu AC (np. najbliższe dostępne gniazdo będące pod napięciem).

Aby uaktywnić wskaźnik, należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w dowolnej pozycji,
- przyłożyć końcówkę wskaźnika do badanego obiektu.

Jeżeli napięcie przemienne jest obecne, dioda wskaźnika będzie świecić czerwonym światłem.



- Przewody w przedłużaczach są często skręcone. Aby uzyskać najlepszy wynik, należy przesunąć końcówkę wskaźnika wzdłuż przewodu, by zlokalizować linię będącą pod napięciem.
- Wskaźnik ma wysoką czułość. Może być losowo pobudzany przez ładunki elektrostatyczne lub inne źródła energii. Jest to normalne zjawisko.
- Rodzaj i grubość izolacji, odległość od źródła napięcia, przewody ekranowane oraz inne czynniki mogą wpływać na skuteczność działania wskaźnika. W przypadku braku pewności co do wyniku testu, stwierdź obecność napięcia w inny sposób.

### 5.3 Pomiar napięcia



#### OSTRZEŻENIE

- Niebezpieczeństwo porażenia. Końcówki sond pomiarowych, z uwagi na swą długość, mogą nie do- sięgnąć elementów pod napięciem wewnątrz niektórych przyłączy sieciowych niskiego napięcia dla urządzeń elektrycznych, ponieważ styki są umieszczane w głębi gniazdek. W takiej sytuacji odczyt będzie wynosił 0 V przy jednoczesnej obecności napięcia w gnieździe.
- Przed orzeczeniem o braku napięcia w gnieździe należy upewnić się, że końcówki sondy dotykają metalowych styków wewnątrz gniazda.



#### UWAGA!

Nie mierzyć napięcia w momencie, gdy znajdujący się w obwodzie silnik elektryczny jestłączany lub wyłączany. Wiążące się z tym skoki napięcia mogą uszkodzić miernik.

Aby wykonać pomiar napięcia przemiennego należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **V~ AC+DC**,
- nacisnąć przycisk **MODE/VFD** w celu wyświetlenia na wyświetlaczu symbolu:
  - ⇒ **~**, jeśli mierzone będzie napięcie przemienne,
  - ⇒ **■■■**, jeśli mierzone będzie napięcie stałe,
  - ⇒ **≈≈≈**, jeśli mierzone będą składowe AC oraz DC napięcia,
- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**, a czerwony do gniazda **VΩLoZV-►(●)) CAP Hz%K-Temp**,
- przyłożyć ostrza sondy do punktów pomiarowych,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## **5.4 Pomiar LoZ (eliminacja napięć zakłócających i indukowanych)**

Funkcja pomiaru w trybie LoZ pozwala na eliminację wpływu napięć zakłócających lub indukowanych na pomiar, przez co jest on bardziej dokładny i rzetelny. Napięcia takie mogą występować w wyniku pojemnościowego sprzężenia pomiędzy przewodami pod napięciem a nieużywanymi przewodami występującymi w sąsiedztwie.

Aby wykonać pomiar, należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **VL<sub>Z</sub>AC+DC**,
- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**, a czerwony do gniazda **VΩLoZV-►●)) CAP Hz%K-Temp**,
- przyłożyć ostrza sond do punktów pomiarowych,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## **5.5 Pomiar częstotliwości**

Aby wykonać pomiar częstotliwości należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **Hz%**,
- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**, a czerwony do gniazda **VΩLoZV-►●)) CAP Hz%K-Temp**,
- przyłożyć ostrza sond do punktów pomiarowych,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## **5.6 Pomiar % cyklu roboczego (współczynnika wypełnienia impulsu)**

Aby wykonać pomiar należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **Hz%** lub **V<sub>AC+DC</sub>**,
- nacisnąć przycisk **MODE** do momentu wyświetlenia symbolu **%** na wyświetlaczu,
- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**, a czerwony do gniazda **VΩLoZV-►●)) CAP Hz%K-Temp**,
- przyłożyć ostrza sond do punktów pomiarowych,
- odczytać na wyświetlaczu wynik pomiaru (szerokość impulsu 

## 5.7 Pomiar rezystancji



### OSTRZEŻENIE

Nie wolno dokonywać pomiarów w obwodzie będącym pod napięciem. Przed pomiarem odłączyć napięcie i rozładować kondensatory.

Aby wykonać pomiar rezystancji, należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **Ω** CAP,
- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**, a czerwony do gniazda **VΩLoZV** CAP Hz%K-Temp,
- przyłożyć ostrza sond do punktów pomiarowych; najlepiej jest rozłączyć jedną stronę testowanego elementu, tak aby pozostała część obwodu nie zakłócała odczytu wartości rezystancji,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## 5.8 Test ciągłości obwodu



### OSTRZEŻENIE

Nie wolno dokonywać pomiarów w obwodzie będącym pod napięciem. Przed pomiarem odłączyć napięcie i rozładować kondensatory.

Aby wykonać test ciągłości obwodu, należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **Ω** CAP,
- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**, a czerwony do gniazda **VΩLoZV** CAP Hz%K-Temp,
- nacisnąć przycisk **MODE**, aby wyświetlić **Ω** na wyświetlaczu,
- przyłożyć ostrza sond do punktów pomiarowych,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu; sygnał dźwiękowy pojawia się przy wartościach rezystancji poniżej ok. **50 Ω**.

## 5.9 Test diody



### OSTRZEŻENIE

Nie wolno dokonywać pomiarów w obwodzie będącym pod napięciem. Przed pomiarem odłączyć napięcie i rozładować kondensatory. Nie wolno badać diody znajdującej się pod napięciem.

Aby wykonać test diody, należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **Ω** CAP,
- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**, a czerwony do gniazda **VΩLoZV** CAP Hz%K-Temp,
- nacisnąć przycisk **MODE**, aby wyświetlić **V** na wyświetlaczu,
- przyłożyć ostrza sond do diody. Czerwona sonda powinna być przyłożona do anody, a czarna do katody,
- odczytać wynik testu na wyświetlaczu – wyświetlane jest napięcie przewodzenia.
  - ⇒ Dla typowej diody prostowniczej krzemowej wynosi ono ok. 0,7 V, a dla diody germanowej ok. 0,3 V.
  - ⇒ Dla diod LED małej mocy typowa wartość napięcia mieści się w zakresie 1,2...5,0 V w zależności od koloru.
  - ⇒ Jeśli dioda spolaryzowana jest w kierunku zaporowym lub jest przerwa w obwodzie, na wyświetlaczu pojawi się odczyt **OL**.
  - ⇒ W przypadku diody zwartej miernik wskaże wartość bliską **0 V**,
- po zakończeniu pomiarów wyjąć przewody z gniazd pomiarowych miernika.

## 5.10 Pomiar pojemności



### OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem. Należy odłączyć zasilanie od badanego kondensatora i rozładować wszystkie kondensatory przed jakimikolwiek pomiarami pojemności.

Aby wykonać pomiar należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **Ω** CAP,
- nacisnąć przycisk **MODE**, aby wyświetlić **nF** na wyświetlaczu,
- podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda **COM**, a czerwony do gniazda **VΩLoZV** CAP Hz%K-Temp,
- przyłożyć ostrza sond do testowanego kondensatora,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu.

## 5.11 Pomiar temperatury

Aby wykonać pomiar, należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **K-Temp °C °F**,
- w celu zmiany jednostki nacisnąć **MODE**,
- **adapter sondy temperaturowej** umieścić w gnieździe **COM** (czarna nóżka) oraz **VΩLoZV** (czerwona nóżka)) **CAP Hz%K-Temp** (czerwona nóżka):
- **sondę temperaturową** umieścić w **adapterze** zgodnie z rysunkiem:
  - ⇒ cienki bolec sondy oznaczony **+** pasuje do gniazda **+**;
  - ⇒ gruby bolec sondy oznaczony **K** pasuje do gniazda **-**;
  - ⇒ odwrotne podłączenie sondy jest mechanicznie **niemożliwe**,
- przyłożyć głowicę sondy temperatury do testowanego urządzenia. Kontakt głowicy z mierzoną częścią testowanego urządzenia należy utrzymywać, dopóki odczyt się nie ustabilizuje,
- odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu,
- po zakończeniu pomiarów odłączyć sondę od miernika.



### UWAGA!

Ryzyko poparzenia. Sonda temperaturowa nagrzewa się, przyjmując temperaturę mierzonego obiektu.

## 6 Funkcje specjalne

### 6.1 Przycisk HOLD/REL

#### 6.1.1 Funkcja HOLD

Funkcja służy do zatrzymania wyniku pomiaru na wyświetlaczu. W tym celu naciśnąć krótko przycisk **HOLD/REL**. Kiedy funkcja jest włączona, na wyświetlaczu widnieje symbol **HOLD**.

Aby powrócić do normalnego trybu funkcjonowania urządzenia, naciśnąć ponownie przycisk **HOLD/REL**.

#### 6.1.2 Funkcja REL

Tryb umożliwia wykonanie pomiaru względem wartości odniesienia.

- Aby włączyć tryb, naciśnąć i przytrzymać przycisk **HOLD/REL**. Wyświetlana wówczas wartość odczytu zostanie przyjęta jako wartość odniesienia, a sam odczyt – wyzerowany.
- Od tej pory odczyty będą przedstawiać jako stosunek wartości mierzonej do wartości odniesienia.
- Aby wyłączyć tryb, naciśnąć przycisk **HOLD/REL**.

Wyświetlany główny wynik to różnica wartości odniesienia (odczytu w momencie włączenia trybu REL) i odczytu aktualnego. Przykład: jeżeli wartością odniesienia jest **20 A**, a aktualny odczyt wynosi **12,5 A**, to główny wynik na wyświetlaczu **będzie miał wartość -7,5 A**. Jeżeli nowy odczyt jest identyczny z wartością odniesienia, to główny wynik wyniesie zero.



- Gdy funkcja jest aktywna, automatyczne dostosowywanie zakresu pomiarowego jest niedostępne.
- Jeżeli odczyt przekracza zakres pomiaru, wyświetla się symbol **OL**. W takiej sytuacji należy wyłączyć funkcję i ręcznie przełączyć zakres na wyższy.
- Funkcja jest **niedostępna** dla testu diody.

## 6.2 Funkcja VFD

Aby zmierzyć prąd lub napięcie AC za falownikiem, przekształtnikiem częstotliwości lub w układzie VFD, należy:

- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji pomiaru napięcia lub prądu,
- nacisnąć i przytrzymać przycisk **MODE/VFD**, aż pojawi się symbol „VFD”).

## 6.3 Funkcja HVDC

Aby zmierzyć wysokie napięcie DC (HVDC) np. w **instalacji fotowoltaicznej**, należy:

- podłączyć do przyrządu adapter wysokonapięciowy,
- ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **V $\equiv$  AC+DC**,
- nacisnąć przycisk **MODE/VFD** w celu wyświetlenia na wyświetlaczu symbolu 
- przyciskiem  wybrać opcję **HVDC**.

## 6.4 Funkcja PEAK

Funkcja pomiaru wartości szczytowej PEAK różni się od funkcji pomiaru wartości maksymalnej MAX czasem występowania zarejestrowanego zdarzenia. W przypadku funkcji PEAK jest to ok. **1 ms**. Pozwala to na zarejestrowanie bardzo krótkich skoków napięcia przeniennego.

Miernik będzie aktualizował wyświetlane dane za każdym razem, gdy wystąpi niższa ujemna lub wyższa dodatnia wartość szczytowa. Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania zostanie w tym trybie dezaktywowana.

- Aby włączyć tryb, przyciskami   wybrać opcję **PEAK**.
- Aby wyłączyć tryb, ponownie wybrać opcję **PEAK**.



- Funkcja dostępna tylko podczas pomiaru prądu AC.
- W czasie gdy funkcja PEAK jest aktywna, nie działa automatyczne dobieranie zakresów, dlatego zaleca się uruchamiać funkcję dopiero po podłączeniu przewodów do punktu pomiarowego. Uruchomienie funkcji PEAK przed podłączeniem miernika do punktu mierzonego może powodować wyświetlanie symboli przekroczenia zakresu.

## **6.5 Funkcja INRUSH**

Funkcja INRUSH umożliwia precyzyjne uchwycenie wartości prądu rozruchu z początkowego ok. 100-milisekundowego okresu, tuż po załączeniu badanego urządzenia. Aby wykonać pomiar:

- włączyć pomiar prądu przemiennego,
- nacisnąć i przytrzymać przycisk **MENU/INRUSH**,
- zapiąć cęgi na przewód zasilający badany obiekt,
- włączyć obiekt,
- odczytać wynik.

## **6.6 Funkcja MAX/MIN**

- Aby włączyć tryb, przyciskami   wybrać opcję **MAX**.
  - ⇒ Symbol **Max** – miernik wyświetla największą wartość spośród dotychczasowych odczytów pomiaru.
  - ⇒ Symbol **Min** – miernik wyświetla najmniejszą wartość spośród dotychczasowych odczytów pomiaru.
- Aby wyłączyć funkcję, ponownie wybrać opcję **MAX**.



- Gdy funkcja jest aktywna, automatyczne dostosowywanie zakresu pomiarowego jest niedostępne.
- Jeżeli odczyt przekracza zakres pomiaru, wyświetla się symbol **OL**.

## **6.7 Przycisk ■■■**

Nacisnąć krótko przycisk **■■■**, aby włączyć lub wyłączyć tryb latarki.

## **6.8 Przycisk MENU i menu główne**

Nacisnąć krótko przycisk **MENU**, aby wywołać menu główne.

- Przyciskami   zaznacza się pozycję.
  - Przyciskiem  lub **MENU** wchodzi się w daną pozycję.
  - Przyciskiem  wraca się do menu wyższego poziomu.
- Wyjście z menu głównego odbywa się za pomocą przycisków , **MODE/VFD**, **RANGE**, **HOLD/REL**.

### **6.8.1 Język**

Tu można ustawić język interfejsu.

### **6.8.2 Ustawienia**

Tu można włączyć/wyłączyć:

- dźwięki przycisków,
- komunikację Bluetooth
- jasność wyświetlacza,
- czas do automatycznego wyłączenia.

### **6.8.3 Komunikacja bezprzewodowa**

Multimetr wyposażony jest w tryb bezprzewodowego transferu danych do urządzeń z zainstalowanym oprogramowaniem mobilnym **Sonel Multimeter Mobile**. Aby włączyć ten tryb, należy włączyć komunikację Bluetooth. Miernik będzie widoczny w menedżerze urządzeń Bluetooth dowolnego urządzenia odbiorczego pod nazwą **CMP-1015-PV**.

Szczegóły dotyczące współpracy z aplikacją mobilną znajdują się w instrukcji **Sonel Multimeter Mobile**.

### **6.8.4 Czas i data**

Tu można zmienić datę, godzinę i jej format.

### **6.8.5 Informacje**

Tu można sprawdzić wersję sprzętową i firmware'u miernika.

### **6.8.6 Ustawienia fabryczne**


Tu można przywrócić miernik do ustawień fabrycznych.

### 6.8.7 Rejestrator i pamięć wyników pomiarów

Tu dostępne są poniższe funkcje.

- **Rozpocznij rejestrację** – wybranie tej pozycji powoduje przejście do ekranu pomiarowego i rozpoczęcie rejestrowania wyników do pamięci. Aby zakończyć rejestrację, wybrać pozycję **Zatrzymana**. Aby zapisać ją do pamięci, wybrać **ZAPISZ**.
- **Odtwórz** – wybranie tej pozycji powoduje przejście do ekranu przeglądania pamięci.
  - ⇒ Aby podejrzeć daną rejestrację, nacisnąć przycisk ► . Składające się na nią wyniki tworzą wykres.
  - ⇒ Przyciski ◀▶ przesuwają cursor, który wyświetla jednostkowy wynik.
  - ⇒ Przycisk ▲ (funkcja ZBLIŻ) rozszerza oś czasu.

Wyjście do listy rejestracji przyciskiem **MODE/VFD** (COFNIJ). Zamknięcie wykresu przyciskiem **HOLD/REL** (ZAMKNIJ).

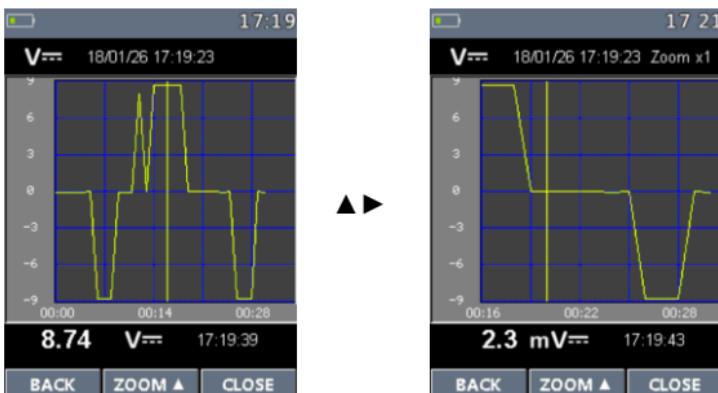

- **Próbkowanie** – ustawienia interwału próbkowania.
- **Czas trwania** – ustawianie czasu trwania rejestracji.
- **Pamięć** – wyświetla liczbę rejestracji i ilość wolnej pamięci.
- **Usuń rejestracje** – usunięcie wszystkich rejestracji.

## 7 Wymiana baterii



### OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć porażenia elektrycznego nie należy używać miernika, jeżeli pokrywa baterii nie znajduje się na swoim miejscu i nie jest prawidłowo zamocowana.

Miernik CMP-1015-PV jest zasilany z akumulatora Li-Pol 7,4 V 1200 mAh.

Aby wymienić akumulator, należy:

- przełącznik obrotowy ustawić w pozycji OFF,
- **wyjąć przewody z gniazd pomiarowych miernika,**
- przekręcić śrubę mocującą pokrywę komory do pozycji:



- zdjąć pokrywę,
- wyjąć akumulator i włożyć nowy przestrzegając bieguności,
- założyć pokrywę i przekręcić śrubę mocującą do pozycji:



- Dokonując pomiarów przy wyświetlonym symbolu rozładowanej baterii należy się liczyć z dodatkowymi nieokreślonymi niepewnościami pomiaru lub niestabilnym działaniem przyrządu.
- Jeżeli miernik nie funkcjonuje prawidłowo, należy sprawdzić akumulator celem upewnienia się, że znajduje się on we właściwym stanie oraz jest prawidłowo zamontowany w urządzeniu.

## **8 Utrzymanie i konserwacja**

Multimetr cyfrowy został zaprojektowany z myślą o wielu latach niezawodnego użytkowania, pod warunkiem przestrzegania poniższych zaleceń dotyczących jego utrzymania i konserwacji:

- 1. MIERNIK MUSI BYĆ SUCHY.** Zawilgocony miernik należy wytrzeć.
- 2. MIERNIK NALEŻY STOSOWAĆ ORAZ PRZECHOWYWAĆ W NORMALNYCH TEMPERATURACH.** Temperatury skrajne mogą skrócić żywotność elektronicznych elementów miernika oraz zniekształcić lub stopić elementy plastikowe.
- 3. Z MIERNIKIEM NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ OSTROŻNIE I DELIKATNIE.** Upadek miernika może spowodować uszkodzenie elektronicznych elementów lub obudowy.
- 4. MIERNIK MUSI BYĆ UTRZYMYWANY W CZYSTOŚCI.** Od czasu do czasu należy przetrzeć jego obudowę wilgotną tkaniną. NIE wolno stosować środków chemicznych, rozpuszczalników ani detergentów.
- 5. NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE NOWE BATERIE ZALECANEGO ROZMIARU I TYPU.** Wyjąć z miernika stare lub wyczerpane baterie, aby uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzenia urządzenia.
- 6. JEŻELI MIERNIK MA BYĆ PRZECHOWYWANY DŁUŻEJ NIŻ 60 DNI,** należy wyjąć z niego baterie i trzymać je oddzielnie.



Układ elektroniczny miernika nie wymaga konserwacji.

## **9 Magazynowanie**

Przy przechowywaniu przyrządu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- odłączyć od miernika przewody,
- upewnić się, że miernik i akcesoria są suche,
- przy dłuższym okresie przechowywania należy wyjąć baterię.

## **10 Rozbiórka i utylizacja**

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju.

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy samodzielnie demontować żadnych części z tego sprzętu.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych baterii i akumulatorów.

## 11 Dane techniczne

⇒ „w.m.” oznacza wartość mierzoną wzorcową.

### Pomiar prądu przemiennego (True RMS)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
60,00 A	0,01 A	± (2,5% w.m. + 5 cyfr)
600,0 A	0,1 A	
1000 A	1 A	

- Wszystkie prądy AC są określone w przedziale 10%...100% zakresu
- Zakres częstotliwości: 50 Hz...60 Hz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

### Pomiar prądu stałego

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
60,00 A	0,01 A	± (2,0% w.m. + 8 cyfr)
600,0 A	0,1 A	
1000 A	1 A	

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

### Pomiar napięcia przemiennego (True RMS)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
6,000 V	0,001 V	$f = 50 \dots 60 \text{ Hz}$ ± (1,2% w.m. + 5 cyfr)
60,00 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	$f = 61 \dots 1000 \text{ Hz}$ ± (2,5% w.m. + 5 cyfr)
1000 V	1 V	

- Wszystkie napięcia AC są określone w przedziale 10%...100% zakresu
- Impedancja wejściowa: 9 MΩ
- Dokładność funkcji PEAK: 10% w.m.
- Zakres częstotliwości: 50 Hz...1000 Hz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

## Pomiar napięcia stałego

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
600,0 mV	0,1 mV	± (0,8% w.m. + 8 cyfr)
6,000 V	0,001 V	± (0,5% w.m. + 5 cyfr)
60,00 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	± (0,8% w.m. + 5 cyfr)
1500 V	1 V	

- Impedancja wejściowa: 10 MΩ
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1500 V DC

## Pomiar napięcia AC+DC

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
6,000 V	0,001 V	± (1,5% w.m. + 20 cyfr)
60,00 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	
1000 V	1 V	± (2,5% w.m. + 20 cyfr)

- Impedancja wejściowa: 10 MΩ
- Zakres częstotliwości: 50 Hz...1000 Hz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

## Pomiar LoZ

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
6,000 V	0,001 V	± (3,0% w.m. + 40 cyfr)
60,00 V	0,01 V	
300,0 V	0,1 V	
600,0 V	0,1 V	niespecyfikowana
1000 V	1 V	

- Wszystkie napięcia AC są określone w przedziale 10%...100% zakresu
- Impedancja wejściowa: 300 kΩ
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

## Pomiar LoZ AC+DC

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
6,000 V	0,001 V	± (3,5% w.m. + 40 cyfr)
60,00 V	0,01 V	
300,0 V	0,1 V	
600,0 V	0,1 V	niespecyfikowana
1000 V	1 V	

• Wszystkie napięcia AC są określone w przedziale 10%...100% zakresu

- Impedancja wejściowa: 300 kΩ
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

## Pomiar rezystancji

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
600,0 Ω	0,1 Ω	± (1,0% w.m. + 10 cyfr)
6,000 kΩ	0,001 kΩ	
60,00 kΩ	0,01 kΩ	
600,0 kΩ	0,1 kΩ	± (0,8% w.m. + 5 cyfr)
6,000 MΩ	0,001 MΩ	
60,00 MΩ	0,01 MΩ	± (2,5% w.m. + 10 cyfr)

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

## Pomiar pojemności

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
60,00 nF	0,01 nF	± (3,0% w.m. + 20 cyfr)
600,0 nF	0,1 nF	
6,000 μF	0,001 μF	
60,00 μF	0,01 μF	± (3,0% w.m. + 8 cyfr)
600,0 μF	0,1 μF	
6000 μF	1 μF	± (3,5% w.m. + 20 cyfr)
60,00 mF	0,01 mF	niespecyfikowana
100,0 mF	0,1 mF	

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

## Pomiar częstotliwości

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
60,00 Hz	0,01 Hz	$\pm (0,2\% \text{ w.m.} + 5 \text{ cyfr})$
600,0 Hz	0,1 Hz	
6,000 kHz	0,001 kHz	
60,00 kHz	0,01 kHz	
600,0 kHz	0,1 kHz	
6,000 MHz	0,001 MHz	
10,00 MHz	0,01 MHz	

- Czułość:
  - > 2 V RMS dla 20...80% cyklu wypełnienia i <100 kHz
  - > 5 V RMS dla 20...80% cyklu wypełnienia i >100 kHz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

## Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
10,0...90,0%	0,1%	$\pm (1,2\% \text{ w.m.} + 8 \text{ cyfr})$

- Amplituda impulsu:  $\pm 5 \text{ V}$
- Szerokość impulsu: 0,1 ms...100 ms
- Częstotliwość: 40 Hz...10 kHz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

## Pomiar temperatury

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
-40,0...+1000°C	0,1 lub 1°C	$\pm (1,5\% \text{ w.m.} + 3^\circ\text{C})$
-40,0...+1832°F	0,1 lub 1°F	$\pm (1,0\% \text{ w.m.} + 5,4^\circ\text{F})$

- Dokładność sondy temperaturowej nie jest uwzględniana
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V DC/AC RMS

## Dane eksploatacyjne

a)	kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-1 .....	CAT IV 600 V (III 1000 V)
b)	rodzaj izolacji .....	podwójna, klasa II
c)	rodzaj obudowy.....	drukopisowa
d)	stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529 .....	IP40
e)	stopień zanieczyszczenia .....	2
f)	rozwarcie szczelek cęgów .....	48 mm (1,9")
g)	zasilanie miernika .....	akumulator Li-Po 7,4 V 1200 mAh
h)	test diody .....	$I = 1,5 \text{ mA}, U_0 < 3,3 \text{ V DC}$
i)	test ciągłości .....	sygnał dźwiękowy dla $R < 50 \Omega$ prąd pomiarowy $< 0,5 \text{ mA}$
j)	wskazanie przekroczenia zakresu .....	symbol OL
k)	sygnalizacja rozładowania baterii.....	symbol
l)	częstotliwość pomiarów .....	3 odczyty na sekundę
m)	funkcja INRUSH	
	▪ czas próbkowania .....	37,5 Hz (RMS), 2,4576 MHz (zegar)
	▪ czas integracji .....	100 ms
n)	funkcja VFD	
	▪ maksymalne napięcie pracy .....	1500 V DC / 1000 V AC
o)	funkcja HVDC	
	▪ maksymalne napięcie pracy .....	określone przez adapter wysokonapięciowy
p)	zakres bezdotykowego wskaźnika napięcia .....	100...1000 V AC (50/60 Hz)
q)	czas odpowiedzi dla funkcji PEAK .....	1 ms
r)	czujnik temperatury .....	sonda termoelektryczna typu K
s)	impedancja wejściowa	
	▪ V AC .....	9 MΩ
	▪ V DC .....	10 MΩ
t)	odczyt AC .....	True RMS (A AC oraz V AC)
u)	pasmo AC .....	50...1000 Hz
v)	wyświetlacz .....	podświetlany LCD ze skalą
w)	wymiary .....	273 x 96 x 48 mm
x)	masa miernika .....	490 g
y)	temperatura pracy .....	+5...+40°C
z)	wilgotność pracy .....	< 80%
aa)	temperatura przechowywania .....	-20...+60°C
bb)	wilgotność przechowywania .....	< 80%
cc)	maks. wysokość pracy .....	2000 m
dd)	czas bezczynności do automatycznego wyłączenia .....	15..60 min
ee)	zgodność z wymaganiami norm .....	EN 61326-1 standard jakości .....
		ISO 9001

## **Specyfikacja Bluetooth**

Wersja .....	v4.0+EDR
Zakres częstotliwości.....	2400 MHz .. 2483,5 MHz (pasmo ISM)
Pasmo ochronne.....	2 MHz < f < 3,5 MHz
Metoda modulacji.....	GFSK, 1 Mbps, 0,5 gausów
Pasmo odbioru sygnału .....	-82...-20 dBm
Minimalna moc transmisji .....	-18...+4 dBm

## **12 Akcesoria standardowe**

W skład standardowego kompletu dostarczanego przez producenta wchodzą:

- miernik CMP-1015-PV,
- komplet przewodów pomiarowych do CMP (CAT IV, M) – **WAPRZCMP2**,
- sonda do pomiaru temperatury (typ K) – **WASONTEMK**,
- adapter do sond temperatury typu K – **WAADATEMK**,
- akumulator Li-Pol 7,4 V 1200 mAh – **WAAKU30**,
- ładowarka – **WAZASZ25**,
- zasilacz ładowarki – **WAZASZ26**,
- walizka – **WAWALM3**,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna,
- certyfikat kalibracji.

Aktualne zestawienie akcesoriów znajduje się na stronie internetowej producenta.

## **13 Serwis**

Prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest:

**SONEL S.A.**  
ul. Wokulskiego 11  
58-100 Świdnica  
tel. (74) 858 38 00 (Biuro Obsługi Klienta)  
e-mail: [bok@sonel.pl](mailto:bok@sonel.pl)  
internet: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)



### **UWAGA!**

Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest jedynie producent.

Wyprodukowano w Chińskiej Republice Ludowej na zlecenie SONEL S.A.

## 14 Usługi laboratoryjne

Laboratorium Badawczo - Wzorcujące działające w SONEL S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 173.



AP 173

Laboratorium oferuje usługi wzorcowania następujących przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych i nieselektrycznych:

- **MIERNIKI DO POMIARÓW WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ORAZ PARAMETRÓW SIECI ENERGETYCZNYCH**
  - mierniki napięcia
  - mierniki prądu (w tym również mierniki cęgowe)
  - mierniki rezystancji
  - mierniki rezystancji izolacji
  - mierniki rezystancji uziemień
  - mierniki impedancji pętli zwarcia
  - mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
  - mierniki małych rezystancji
  - analizatory jakości zasilania
  - testery bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
  - multimetry
  - mierniki wielofunkcyjne obejmujące funkcjonalnie w/w przyrządy

- **WZORCE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH**

- kalibratory
- wzorce rezystancji

- **PRZYRZĄDY DO POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH**

- pirometry
- kamery termowizyjne
- luksomierze

**Świadectwo Wzorcowania** jest dokumentem prezentującym zależność między wartością wzorcową a wskazaniem badanego przyrządu z określeniem niepewności pomiaru i zachowaniem spójności pomiarowej. Metody, które mogą być wykorzystane do wyznaczenia odstępów czasu między wzorcowaniami określone są w dokumencie ILAC G24 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”. Firma SONEL S.A. zaleca dla produkowanych przez siebie przyrządów wykonywanie potwierdzenia metrologicznego nie rzadziej, niż co **12 miesięcy**.

Dla wprowadzanych do użytkowania fabrycznie nowych przyrządów posiadających Świadectwo Wzorcowania lub Certyfikat Kalibracji, kolejne wykonanie potwierdzenia metrologicznego (wzorcowanie) zaleca się przeprowadzić w terminie do **12 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie później, niż **24 miesiące** od daty produkcji.



### **UWAGA!**

Osoba wykonująca pomiary powinna mieć całkowitą pewność, co do sprawności używanego przyrządu. Pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny skuteczności ochrony zdrowia, a nawet życia ludzkiego.



# USER MANUAL

**DIGITAL CLAMP METER  
FOR PHOTOVOLTAIC  
INSTALLATIONS**

**CMP-1015-PV**



Version 1.00 14.03.2022

CMP-1015-PV True RMS multimeter is intended for measuring direct and alternating voltage, direct and alternating current, resistance, capacitance, frequency, duty cycle (filling) and temperature and for testing diodes and circuit continuity.

The most important features of CMP-1015-PV include:

- **possibility of carrying out measurements in the output circuits of inverters and frequency converters,**
- non-contact voltage detector,
- **Bluetooth wireless communication** used for transmitting the measurement results to mobile devices with Android OS,
- automatic and manual range setting,
- **REL** function for relative measurements,
- **MAX/MIN** function for displaying maximum, minimum and average values,
- **PEAK** function for displaying the peak value,
- the **INRUSH** function captures the starting current precisely in the beginning of 100-millisecond period when the device is just started,
- **HOLD** function used to maintain the read-pot on the meter screen,
- built-in flashlight for lighting the measurement location,
- sound signal for circuit continuity,
- **AUTO-OFF** function,
- graphical LCD display (read-out 6000).

# CONTENTS

<b>1</b>	<b><i>Introduction</i></b>	<b>43</b>
<b>2</b>	<b><i>Safety</i></b>	<b>44</b>
2.1	General rules.....	44
2.2	Safety symbols .....	45
<b>3</b>	<b><i>Preparing the meter for operation</i></b>	<b>46</b>
<b>4</b>	<b><i>Functional Description</i></b>	<b>48</b>
4.1	Measuring terminals and functions .....	48
4.2	Display .....	51
4.3	Leads .....	52
<b>5</b>	<b><i>Measurements</i></b>	<b>53</b>
5.1	Current measurement.....	53
5.2	Non-contact voltage detector.....	54
5.3	Voltage measurement .....	55
5.4	LoZ measurement (elimination of interference and induced voltages) .....	56
5.5	Frequency measurement.....	56
5.6	Measurement % of duty cycle (pulse filling indicator) .....	56
5.7	Measurement of resistance .....	57
5.8	Circuit continuity test .....	57
5.9	Diode test.....	58
5.10	Measurement of capacitance.....	59
5.11	Temperature measurement .....	60
<b>6</b>	<b><i>Special features</i></b>	<b>61</b>
6.1	Button HOLD/REL .....	61
6.1.1	HOLD function .....	61
6.1.2	REL function .....	61
6.2	VFD function .....	62
6.3	HVDC function .....	62
6.4	PEAK function .....	62
6.5	INRUSH function .....	63
6.6	MAX/MIN function .....	63
6.7	button.....	63
6.8	MENU button and main menu .....	63

6.8.1	<i>Language</i> .....	64
6.8.2	<i>Setup</i> .....	64
6.8.3	<i>Wireless communication</i> .....	64
6.8.4	<i>Time/date</i> .....	64
6.8.5	<i>Information</i> .....	64
6.8.6	<i>Factory set</i> .....	64
6.8.7	<i>Recorder and memory of measurement results</i> .....	65
<b>7</b>	<b><i>Replacing the battery</i></b> .....	<b>66</b>
<b>8</b>	<b><i>Maintenance and care</i></b> .....	<b>67</b>
<b>9</b>	<b><i>Storage</i></b> .....	<b>68</b>
<b>10</b>	<b><i>Dismantling and disposal</i></b> .....	<b>68</b>
<b>11</b>	<b><i>Technical data</i></b> .....	<b>69</b>
<b>12</b>	<b><i>Standard accessories</i></b> .....	<b>74</b>
<b>13</b>	<b><i>Service</i></b> .....	<b>74</b>
<b>14</b>	<b><i>Laboratory services</i></b> .....	<b>75</b>

## 1 Introduction

Thank you for purchasing Sonel multimeter. CMP-1015-PV meter is a modern, easy and safe measuring device. Please acquaint yourself with this manual in order to avoid measuring errors and prevent possible problems in operation of the meter.

This manual contains three types of warnings. They are presented as a framed text describing the possible risks for the user and the device. Texts  **WARNING** describe situations, which may endanger user's life or health, when instructions are not followed. Texts  **CAUTION!** begin a description of a situation, which may result in device damage, when instructions are not followed. Indication of possible problems is preceded by symbol .



### **WARNING**

- **CMP-1015-PV meter is designed to measure the current and AC/DC voltage, frequency, resistance, capacitance, as well as to test the circuit continuity and diodes.** Any application that differs from those specified in the present manual may result in a damage to the device and constitute a source of danger for the user.
- **CMP-1015-PV meter must be operated only by appropriately qualified personnel with relevant certificates authorising the personnel to perform works on electric systems.** Unauthorized use of the meter may result in its damage and may be a source of serious hazard to the user.
- **Before operating the device, read thoroughly this manual and observe the safety regulations and guidelines provided by the producer.** Failure to follow instructions specified in this manual may result in a damage to the device and be a source of serious hazard to the user.

## 2 Safety

### 2.1 General rules

In order to provide conditions for correct operation and the correctness of the obtained results, the following recommendations must be observed:

- before using the meter read carefully this manual,
- the meter should be operated only by qualified persons that have passed health and safety training,
- be very careful when measuring voltages exceeding (as per IEC 61010-1:2010/AMD1:2016):

Normal locations	Wet locations
60 V DC	35 V DC
30 V AC RMS	16 V RMS
42.4 V AC of peak value	22.6 V AC of peak value

as they generate a potential risk of electric shock,

- do not exceed the maximum limits of the input signal,
- during the voltage measurements do not switch the device in the current or resistance measuring mode and vice versa,
- when changing ranges, always disconnect the test leads from the tested circuit,
- hold the measuring probes by the spot provided, restricted by a special barrier to avoid accidental contact with exposed metal parts,
- If during the measurement symbol **OL** appears on the screen, it indicates that the measured value exceeds the measurement range,
- It is unacceptable to operate:
  - ⇒ a damaged meter which is completely or partially out of order,
  - ⇒ a device with damaged insulation of test leads,
  - ⇒ a meter stored for an excessive period of time in disadvantageous conditions (e.g. excessive humidity).
- repairs may be carried out only by an authorised service point.



## WARNING

- Never start the measurements if you have wet or damp hands.
- Do not perform measurements in explosive atmosphere (e.g. in the presence of flammable gases, vapours, dusts, etc.). Using the meter in such conditions may result in sparking and cause an explosion.

The limit values of the input signal	
Function	The maximum input value
A DC, A AC	1000 A DC/AC
V DC, V AC	1500 V DC/1000 V AC RMS
Resistance, continuity, diode test, capacitance, frequency, duty cycle	1000 V DC/AC RMS
Temperature	1000 V DC/AC

## 2.2 Safety symbols



This symbol located near another symbol or terminal, indicates that the user should read the further information contained in the manual.



This symbol located near the terminal, indicates that in normal use there is a possibility of dangerous voltages.



Protection class II – double insulation



Terminals with this marking cannot be connected to a circuit where the voltage to ground exceeds the maximum safe voltage of the device.

### 3 Preparing the meter for operation

After purchasing the meter, check whether the content of the package is complete.

Before performing the measurement:

- make sure that the battery level is sufficient for measurements,
- check whether the meter casing and insulation of the test leads are not damaged,
- to ensure consistent measurement results it is recommended to connect **black** lead to **COM** terminal and **red** lead to other terminals,
- when the meter is not in use, set the function switch in **OFF** position.

The device has the **AUTO-OFF function** triggered after 15...60 minutes of user inactivity depending on the settings To turn the meter on again, set the function switch to **OFF** position and then set it at the desired function.



#### WARNING

- Connecting wrong or damaged leads may cause electric shock.
- The meter must not be connected to the voltage source when it is set to current or resistance measurement or to diode test. Failure to observe this precaution may damage the meter!

When using the meter, be sure to:

- discharge capacitors in the tested power sources,
- disconnect the power supply when measuring the resistance and diode tests,
- turn off the meter and disconnect test leads before removing the back cover to replace the rechargeable battery.



## WARNING

**Do not use the meter if the cover of battery compartment is removed.**



It is possible that in certain low ranges of AC or DC voltage, when the meter is not connected to the leads, the screen will show random and variable readings. This is a normal phenomenon, which results from the input sensitivity with high input resistance. When connected to a circuit, the read-out will stabilize and the meter will provide the correct value.

## 4 Functional Description

### 4.1 Measuring terminals and functions



- 1 Non-contact voltage detector**
- 2 Current clamp**
- 3 Flashlight**
- 4 Indicator light of the non-contact voltage detector**
- 5 Clamp-opening trigger**
- 6 LCD display**
- 7 Function buttons**

- **MODE / VFD button**
  - The choice of sub-functions and modes assigned to the selected measurement function
  - Changing the measurement mode in functions: A / V / LoZ / frequency / duty cycle / resistance / diode test / continuity / capacitance / temperature measurement (press shortly)
  - Measurement of current and voltage behind the inverter, frequency converter, in the VFD system (press and hold)
- **MENU / INRUSH button**
  - Displays the menu (press shortly)
  - Displays the starting current (press and hold)
- **Arrow buttons** 
  - The choice of sub-functions and modes assigned to the selected measurement function
  - Function selection in menu
  - Moving around the screen
- **HOLD / REL button**
  - The choice of sub-functions and modes assigned to the selected measurement function
  - HOLD mode – freezing the measurement results on the display (press shortly)
  - REL mode – press and hold:
    - ⇒ Reset display (DC current measurement)
    - ⇒ Displaying the measurement result related to the reference value (other measuring functions)

- **RANGE button**  
Setting the measurement range:
  - automatic (press and hold)
  - manual (press shortly)
- **Button ** – flashlight mode (press shortly)

8

## Turn the rotary switch

Function selection:

- **60A ** – measurement of direct and alternating current up to 60 A
- **600A ** – measurement of direct and alternating current up to 600 A
- **1000A ** – measurement of direct and alternating current up to 1000 A
- **OFF** – the meter is switched off
- **V  AC+DC** – measurement of direct and alternating current, as well as AC and DC voltage components
- **✓ LoZ AC+DC** – low impedance AC voltage measurement, low impedance AC and DC voltage measurement
- **Hz%** – frequency and duty cycle measurement
- **Ω  CAP** – measurement of resistance, diode test, measurement of continuity, capacitance
- **K-Temp °C °F** – temperature measurement

9

## COM measuring terminal

Measuring input, common for all measuring functions excluding current.

10

## Measurement terminal VΩLoZV $\rightarrow$ CAP Hz%K-Temp

Measuring input for measurements other than current measurement.

## 4.2 Display



<b>V</b>	Voltage measurement
<b>A</b>	Current measurement
$\sim$	Alternating signal
$=$	Constant signal
$\approx$	Alternating signal with differentiation of its components: AC and DC
	Voltage exceeds 30 V AC/DC
	Be careful!
	Relative measurement
	Pulse width
<b>VFD</b>	Measurement behind the inverter, frequency converter, in the VFD system
<b>HVDC</b>	DC voltage measurement
	Inrush current
-	Negative read-out value
$\Omega$	Measurement of resistance
$\bullet))$	Continuity test
	Diode test
<b>F</b>	Measurement of capacitance
<b>n / <math>\mu</math> / m / k / M</b>	The prefix of multiple measurement unit
<b>OL</b>	Exceeded measurement range
	Low battery
<b>Auto Range</b>	Automatic range setting
<b>H</b>	<b>HOLD</b> function activated
<b>LoZ</b>	Low-impedance voltage measurement
<b>MAX / MIN</b>	Maximum / Minimum value

### **4.3 Leads**

The manufacturer guarantees the correctness of read-outs only when original test leads are used.



#### **WARNING**

**Connecting wrong leads may cause electric shock or measurement errors.**



- The probes are equipped with additional removable tip guards.
- The probes must be stored in a designated area.

## 5 Measurements

The content of this chapter should be thoroughly read and understood since it describes methods of measurements and basic principles of interpreting measurement results.

### 5.1 Current measurement




#### WARNING:

Disconnect the test leads before measuring current using clamp.

To perform the current measurement:

- set the rotary switch at **60A** / **600A** / **1000A**,
- press **MODE/VFD** button to display the following symbol:
  - ⇒ if you are measuring alternating current,
  - ⇒ if you are measuring direct current,
- use the clamp-opening trigger **5** and attach the clamps on the tested conduit. Only one conduit must be within the testing range of the clamps,
- read the measurement result on the display.

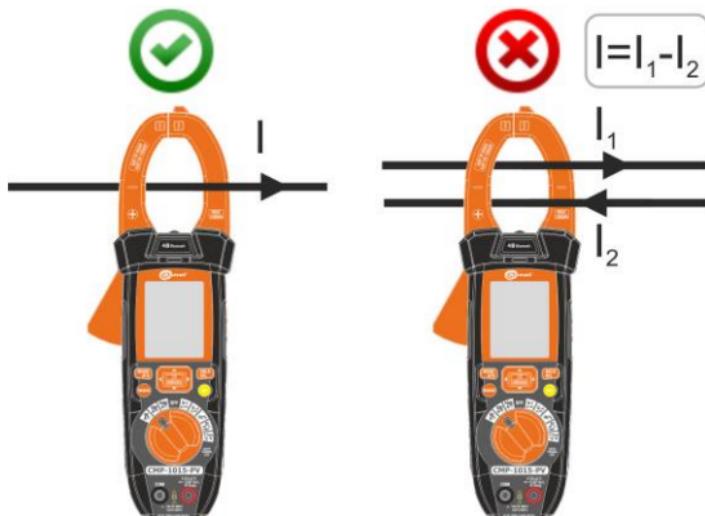



If DC current is measured and the meter is not attached to the tested circuit, but it still indicates a non-zero value, then you must reset it by pressing and holding **HOLD/REL** button.

## 5.2 Non-contact voltage detector



### WARNING

- The detector is designed to detect the presence of a voltage, not for determining its absence.
- Electric shock hazard. Before using the tester, check if its operational by testing it on a known AC voltage (i.e. next applicable socket with live voltages).

To activate the detector:

- set the rotary switch at any position,
- touch the tip of the detector to the tested object.

If the AC voltage is present, the **indicator light will glow red**.



- The wires in the extension cords are often twisted. For best results, move the tip of the detector along the wire to locate the live line.
- The indicator has a high sensitivity. It can be randomly actuated by static electricity or other energy sources. This is normal.
- The type and thickness of the insulation, distance from the power source, shielded cables and other factors may affect the operation of the tester. If you are unsure about the test result, check the presence of voltage in a different way.

### 5.3 Voltage measurement



#### WARNING

- Electric shock hazard. The ends of measuring probes, due to their length, may not reach the live parts inside some network connections of low-voltage electrical equipment, because the contacts are arranged inside the sockets. In such a case, the read-out will be 0 V with the simultaneous presence of voltage in the socket.
- Before acknowledging the absence of voltage in the socket make sure that the ends of the probe touch the metal contacts inside the socket.



#### CAUTION!

Do not measure the voltage when an electric motor located within the circuit is being switched on or off. Resulting voltage spikes may damage the meter.

To perform AC voltage measurement:

- set the rotary switch at **V~ AC+DC**,
- press **MODE/VFD** button to display the following symbol:
  - ⇒  $\sim$ , if an alternating voltage is to be measured,
  - ⇒  $\overline{\overline{V}}$ , if a constant voltage is to be measured,
  - ⇒  $\overline{\overline{V}}$ , if the AC and DC voltage components are measured,
- connect black test lead to **COM** terminal, and red test lead to **VΩLoZV $\cdot$ Hz%K-Temp** terminal,
- contact the tips of test probes to the points of measurement,
- read the measurement result on the display.

## **5.4 LoZ measurement (elimination of interference and induced voltages)**

Measurement function in 'LoZ' mode eliminates the influence or interference voltages or induced voltages, making the measurement more accurate and reliable. These voltages may occur due to capacitive feedback between the live conductors and the unused conductors located in the vicinity:

- set the rotary switch at **VLoZ<sub>AC+DC</sub>**,
- connect black test lead to **COM** terminal, and red test lead to **VΩLoZV** **CAP Hz%K-Temp**,
- contact probe blades to measurement points,
- read the measurement result on the display.

## **5.5 Frequency measurement**

To perform frequency measurement:

- set the rotary switch at **Hz%**,
- connect black test lead to **COM** terminal, and red test lead to **VΩLoZV** **CAP Hz%K-Temp** terminal,
- contact the tips of test probes to the points of measurement,
- read the measurement result on the display.

## **5.6 Measurement % of duty cycle (pulse filling indicator)**

To perform the measurement:

- set the rotary switch at **Hz%** or **V ≈ AC+DC**,
- press **MODE** button, until symbol **%** is shown on the display,
- connect black test lead to **COM** terminal, and red test lead to **VΩLoZV** **CAP Hz%K-Temp** terminal,
- contact the tips of test probes to the points of measurement,
- read the measurement result on the display (pulse width .

## 5.7 Measurement of resistance



### WARNING

Do not perform measurements on the circuit under the voltage. Before the measurement disconnect the power and discharge capacitors.

To perform measurement of resistance:

- set the rotary switch at **Ω** CAP,
- connect black test lead to **COM** terminal, and red test lead to **VΩLoZV** CAP Hz%K-Temp terminal,
- contact the tips of test probes to the points of measurement; the best solution is to disconnect one side of the tested element, to prevent the remaining part of the circuit interfere with the read-out of the resistance value,
- read the measurement result on the display.

## 5.8 Circuit continuity test



### WARNING

Do not perform measurements on the circuit under the voltage. Before the measurement disconnect the power and discharge capacitors.

To perform the continuity test:

- set the rotary switch at **Ω** CAP,
- connect black test lead to **COM** terminal, and red test lead to **VΩLoZV** CAP Hz%K-Temp terminal,
- press **MODE** button, to display **Ω** on the screen,
- contact the tips of test probes to the points of measurement,
- read the measurement result on the display; the beep will be activated when resistance values are below approx. **50 Ω**.

## 5.9 Diode test



### WARNING

Do not perform measurements on the circuit under the voltage. Before the measurement disconnect the power and discharge capacitors. Do not test the diode under voltage.

To perform the diode test:

- set the rotary switch at **Ω** CAP,
- connect black test lead to **COM** terminal, and red test lead to **VΩLoZV** CAP Hz%K-Temp terminal,
- press **MODE** button, to display **V** on the screen,
- contact the tips of test probes to the diode. The red test probe should contact the anode and the black should contact cathode,
- read the test result on the display – the forward voltage is displayed.
  - ⇒ For a typical silicon rectifier diode, it is approx. 0.7 V, and for a germanium diode it is approx. 0.3 V
  - ⇒ For LEDs with a low power, typical voltage value is in the range of 1.2...5.0 V depending on the colour.
  - ⇒ If the diode is polarized in the reverse direction, or there is a break in the circuit, the display will show **OL**.
  - ⇒ When the diode is shorted, the meter will show a value near **0 V**,
- after completing the measurements, remove test leads from the terminals of the meter.

## 5.10 Measurement of capacitance



### WARNING

Risk of electric shock. Disconnect the power supply from the tested capacitor and discharge all capacitors before any starting capacity measurements.

To perform the measurement:

- set the rotary switch at **Ω-H•(•)) CAP**,
- press **MODE** button to display **nF** on the screen,
- connect black test lead to **COM** terminal, and red test lead to **VΩLoZV-H•(•)) CAP Hz%K-Temp** terminal,
- contact the probe tips to the tested capacitor,
- read the measurement result on the display.

## 5.11 Temperature measurement

To perform the measurement:

- set the rotary switch at **K-Temp °C °F**,
- to change the unit, press **MODE**,
- **place the adapter of the temperature probe** in **COM** terminal (black leg) and **VΩLoZV+•••CAP Hz%K-Temp** (red leg):
- **place the temperature probe** in the **adapter**, as shown in the figure:
  - ⇒ thin pin of the probe (marked as **+**) fits to terminal **+**;
  - ⇒ thick pin of the probe (marked as **K**) fits to terminal **-**;
  - ⇒ reversed connection of the probe is mechanically **impossible**,
- contact the head of the temperature probe to the device under test. Maintain the contact of the probe head with the part of the device under test, until the reading stabilizes.
- read the measurement result on the display,
- after completing the measurements, disconnect the probe from the meter.



### CAUTION!

Risk of burns. The temperature probe heats up, adapting to the temperature of tested object.

## 6 Special features

### 6.1 Button HOLD/REL

#### 6.1.1 HOLD function

This function is used to 'freeze' the measurement result on the display. To do this, shortly press **HOLD/REL** button. When the function is enabled, the display shows symbol **HOLD**.

To return to the normal operation mode of the device, press **HOLD/REL** button again.

#### 6.1.2 REL function

This mode enables a measurement relative to a reference value.

- To enable the mode, press and hold **HOLD/REL**. Then, the displayed readout value is taken as the reference value, and the readout will be reset.
- From this moment, the readings will be presented as the ratio of the measured value to the reference value.
- To enable the mode, press **HOLD/REL**.

The displayed main result is the difference between the reference value (read-out at the moment of activating REL mode) and the current read-out. Example: if **the reference value is 20 A**, and the current **reading is 12.5 A**, then the main result on the **display will be -7.5 A**. If the new reading is identical to the reference value, then the result will be zero.



- When the function is activated, the automatic adjustment of the measuring range is not available.
- If the reading is outside the measurement range, symbol **OL** is displayed. In this situation, turn off the function and manually switch to a higher range.
- This function is **not available** for diode test.

## **6.2 VFD function**

To measure the AC current or voltage behind the inverter, frequency converter or in the VFD system:

- set the rotary switch to the voltage or current measurement position,
- press and hold the **MODE/VFD** button until the "VFD" symbol appears.

## **6.3 HVDC function**

To measure the high DC voltage (HVDC) e.g. in a **photovoltaic installation**:

- connect the high-voltage adapter to the device,
- set the rotary switch at **V  $\overline{\text{--}}$  AC+DC**,
- press the **MODE/VFD** button to display the symbol  **$\equiv$** ,
- using the **►** button, select the **HVDC** option.

## **6.4 PEAK function**

PEAK function is intended to measure peak values and it is different from MAX function, which measures maximum values, by the duration of recorded event. In case of PEAK function, it is **1 ms**. This allows user to record very short alternating voltage surges.

The meter will update the display each time a lower negative, or higher positive peak occurs. Auto Power Off feature will be disabled automatically in this mode.

- To activate the mode, use the buttons  to select the **PEAK** option.
- To deactivate the mode, select the **PEAK** option again.



- This function is available only when measuring AC voltage and current.
- While PEAK is active, autoranging is disabled, therefore it is advised to start the function after connecting test leads to the measurement point. Running PEAK before that may cause overrange symbols to appear.

## **6.5 INRUSH function**

The INRUSH function captures the starting current precisely in the beginning of 100-millisecond period when the device is just started. To perform the measurement:

- activate the AC measurement,
- press and hold **MENU/INRUSH** button,
- fasten the clamp on the cord supplying power to the tested object,
- turn ON the tested object,
- read the results.

## **6.6 MAX/MIN function**

- To activate the mode, use the buttons  to select the **MAX** option.
    - ⇒ **Max** symbol – the meter displays the highest value out of existing measurement readings.
    - ⇒ **Min** symbol – the meter displays the lowest value out of existing measurement readings.
  - To deactivate the function, select the **MAX** option again.
-  When the function is activated, the automatic adjustment of the measuring range is not available.  
If the reading is outside the measurement range, symbol **OL** is displayed.

## **6.7 button**

Briefly press , to turn on or off the flashlight mode

## **6.8 MENU button and main menu**

Press the **MENU** button shortly to call up the main menu.

- Use the **▲▼** buttons to select the item.
  - Use the **▶** or **MENU** button to enter the desired item.
  - Use the **◀** button to return to the higher level menu.
- To exit the main menu, use the **◀**, **MODE/VFD**, **RANGE**, **HOLD/REL** buttons.

### **6.8.1 Language**

Here you can set the interface language.

### **6.8.2 Setup**

Here you can enable/disable:

- button sounds,
- Bluetooth function
- display brightness,
- AUTO-OFF time.

### **6.8.3 Wireless communication**

The multimeter is equipped with a wireless data transfer mode for devices with installed **Sonel Multimeter Mobile** software. To enable the mode, turn on the Bluetooth communication. The meter will be visible in the Bluetooth manager of any receiver device as **CMP-1015-PV**.

Details of cooperation with the mobile application are provided in **Sonel Multimeter Mobile** manual.

### **6.8.4 Time/date**

Here you can change the date and time and their format.

### **6.8.5 Information**

Here you can check the meter hardware and firmware version.

### **6.8.6 Factory set**


Here you can restore the meter to factory settings.

### 6.8.7 Recorder and memory of measurement results

The following functions are available here.

- **Start recording** – by selecting this item you switch to the measurement screen and start recording results into the memory. To stop recording, select **Stopped**. To save it to memory, select **SAVE**.
- **Recall** – by selecting this item you go to the memory viewing screen.
  - ⇒ To view a specific registration, press the **▶** button. The results of the recording are displayed in the form of a graph.
  - ⇒ The **◀▶** buttons move the cursor, which displays the unit result.
  - ⇒ The **▲** button (ZOOM function) expands the timeline.

To exit to the registration list press the **MODE/VFD (BACK)** button. To close the graph press the **HOLD/REL (CLOSE)** button.

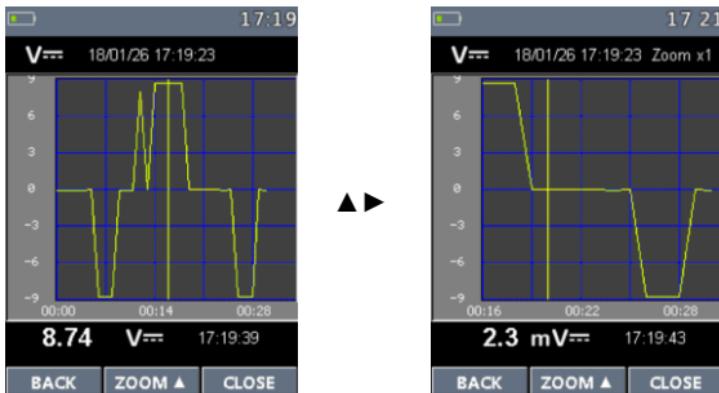

- **Sample interval** – setting the sample interval.
- **Duration** – setting the recording duration.
- **Memory** – displays the number of registrations and the amount of free memory.
- **Delete all recordings** – deletes all recordings.

## 7 Replacing the battery



### WARNING

To avoid electric shock, do not use the meter if the battery compartment cover is not in place or is not properly fastened.

CMP-1015-PV is powered by one Li-Pol 7.4 V 1200 mAh rechargeable battery.

To replace the rechargeable battery:

- set the rotational function selector at OFF,
- **remove test leads from the terminals of the meter.**
- turn the fixing screw of the compartment cover to the position:



- remove the cover,
- remove the rechargeable battery and insert a new one, observing the polarity,
- put on the cover and turn the fixing screw to the position:



- While performing the measurements with the low battery symbol displayed, the user must be aware of additional measurement uncertainties or unstable operation of the device.
- If the meter does not work properly, check the rechargeable battery in order to ensure that it is in proper condition and properly installed in the device.

## **8 Maintenance and care**

The digital multimeter has been designed for many years of reliable use, provided that the following recommendations are observed for its maintenance and care:

- 1. THE METER MUST BE DRY.** Wipe the dampened meter.
- 2. THE METER MUST BE USED AND STORED IN NORMAL TEMPERATURES.** Extreme temperatures may shorten the life of electronic components and distort or melt plastic parts.
- 3. THE METER MUST BE HANDLED CAREFULLY AND GENTLY.** Dropping the meter may damage its electronic elements or the housing.
- 4. THE METER MUST BE KEPT CLEAN.** From time to time wipe the housing with a damp cloth. DO NOT use chemicals, solvents or detergents.
- 5. USE ONLY NEW BATTERIES OF RECOMMENDED SIZE AND TYPE.** Remove the old or discharged batteries from the meter to avoid leakage and damage.
- 6. IF THE METER IS TO BE STORED FOR LONGER THAN 60 DAYS,** remove the batteries and keep them separately.



The electronic system of the meter does not require maintenance.

## **9 Storage**

During the storage of the device, the following recommendations must be observed:

- disconnect the test leads from the meter,
- make sure that the meter and accessories are dry,
- when the device is to be stored for longer time, remove the battery.

## **10 Dismantling and disposal**

Worn-out electric and electronic equipment should be gathered selectively, i.e. it must not be placed with waste of another kind.

Worn-out electronic equipment should be sent to a collection point in accordance with the law of waste electrical and electronic equipment.

Before the equipment is sent to a collection point, do not dismantle any elements.

Observe local regulations concerning disposal of packages, waste batteries and accumulators.

## 11 Technical data

⇒ "m.v." means a standard measured value.

### True RMS measurement for AC current

Range	Resolution	Accuracy
60.00 A	0.01 A	± (2.5% m.v. + 5 digits)
600.0 A	0.1 A	
1000 A	1 A	

- All AC current ranges are specified from 10% to 100% of range
- Frequency range: 50 Hz...60 Hz
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

### DC current measurement

Range	Resolution	Accuracy
60.00 A	0.01 A	± (2.0% m.v. + 8 digits)
600.0 A	0.1 A	
1000 A	1 A	

- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

### True RMS voltage measurement

Range	Resolution	Accuracy
6.000 V	0.001 V	$f = 50 \dots 60 \text{ Hz}$ ± (1.2% m.v. + 5 digits)
60.00 V	0.01 V	
600.0 V	0.1 V	$f = 61 \dots 1000 \text{ Hz}$ ± (2.5% m.v. + 5 digits)
1000 V	1 V	

- All AC voltage ranges are specified from 10% to 100% of range
- Input impedance: 9 MΩ
- PEAK function accuracy: 10% m.v.
- Frequency range: 50 Hz...1000 Hz
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

## DC voltage measurement

Range	Resolution	Accuracy
600.0 mV	0.1 mV	± (0.8% m.v. + 8 digits)
6.000 V	0.001 V	± (0.5% m.v. + 5 digits)
60.00 V	0.01 V	
600.0 V	0.1 V	± (0.8% m.v. + 5 digits)
1500 V	1 V	

- Input impedance: 10 MΩ
- Overload protection: 1500 V DC

## AC+DC voltage measurement

Range	Resolution	Accuracy
6.000 V	0.001 V	± (1.5% m.v. + 20 digits)
60.00 V	0.01 V	
600.0 V	0.1 V	
1000 V	1 V	± (2.5% m.v. + 20 digits)

- Input impedance: 10 MΩ
- Frequency range: 50 Hz...1000 Hz
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

## LoZ measurement

Range	Resolution	Accuracy
6.000 V	0.001 V	± (3.0% m.v. + 40 digits)
60.00 V	0.01 V	
300.0 V	0.1 V	
600.0 V	0.1 V	unspecified
1000 V	1 V	

- All AC voltage ranges are specified from 10% to 100% of range
- Input impedance: 300 kΩ
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

### LoZ AC+DC measurement

Range	Resolution	Accuracy
6.000 V	0.001 V	$\pm (3.5\% \text{ m.v.} + 40 \text{ digits})$
60.00 V	0.01 V	
300.0 V	0.1 V	
600.0 V	0.1 V	unspecified
1000 V	1 V	

- All AC voltage ranges are specified from 10% to 100% of range
- Input impedance: 300 kΩ
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

### Resistance measurement

Range	Resolution	Accuracy
600.0 Ω	0.1 Ω	$\pm (1.0\% \text{ m.v.} + 10 \text{ digits})$
6.000 kΩ	0.001 kΩ	
60.00 kΩ	0.01 kΩ	
600.0 kΩ	0.1 kΩ	$\pm (0.8\% \text{ m.v.} + 5 \text{ digits})$
6.000 MΩ	0.001 MΩ	
60.00 MΩ	0.01 MΩ	
600.0 MΩ	0.1 MΩ	$\pm (2.5\% \text{ m.v.} + 10 \text{ digits})$

- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

### Capacitance measurement

Range	Resolution	Accuracy
60.00 nF	0.01 nF	$\pm (3.0\% \text{ m.v.} + 20 \text{ digits})$
600.0 nF	0.1 nF	
6.000 μF	0.001 μF	
60.00 μF	0.01 μF	$\pm (3.0\% \text{ m.v.} + 8 \text{ digits})$
600.0 μF	0.1 μF	
6000 μF	1 μF	
60.00 mF	0.01 mF	unspecified
100.0 mF	0.1 mF	

- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

## Frequency measurement

Range	Resolution	Accuracy
60.00 Hz	0.01 Hz	$\pm (0.2\% \text{ m.v.} + 5 \text{ digits})$
600.0 Hz	0.1 Hz	
6.000 kHz	0.001 kHz	
60.00 kHz	0.01 kHz	
600.0 kHz	0.1 kHz	
6.000 MHz	0.001 MHz	
10.00 MHz	0.01 MHz	

- Sensitivity:
  - >2 V RMS for 20...80% of duty cycle and <100 kHz
  - >5 V RMS for 20...80% of duty cycle and >100 kHz
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

## Duty cycle measurement

Range	Resolution	Accuracy
10.0...90.0%	0.1%	$\pm (1.2 \% \text{ m.v.} + 8 \text{ digits})$

- Pulse amplitude:  $\pm 5 \text{ V}$
- Pulse width: 0.1 ms...100 ms
- Frequency: 40 Hz...10 kHz
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

## Temperature measurement

Range	Resolution	Accuracy
-40.0...+1000°C	0.1 or 1°C	$\pm (1.5\% \text{ m.v.} + 3^\circ\text{C})$
-40.0...+1832°F	0.1 or 1°F	$\pm (1.0\% \text{ m.v.} + 5.4^\circ\text{F})$

- The accuracy of the temperature probe is not taken into account
- Overload protection: 1000 V DC/AC RMS

## Operating data

a)	measurement category according to IEC 61010-1 .....	CAT IV 600 V (III 1000 V)
b)	type of insulation .....	double, Class II
c)	housing type .....	double-composite
d)	degree of housing protection acc. to EN 60529 .....	IP40
e)	pollution degree .....	2
f)	opening of measurement clamp .....	48 mm (1.9")
g)	power supply of the meter .....	Li-Pol 7.4 V 1200 mAh rechargeable battery
h)	diode test .....	$I = 1.5 \text{ mA}, U_0 < 3.3 \text{ V DC}$
i)	continuity test .....	acoustic signal for $R < 50 \Omega$ measuring current $< 0.5 \text{ mA}$
j)	indication for range exceeding .....	OL symbol
k)	low battery indication .....	symbol 
l)	measurement rate .....	3 measurements per second
m)	INRUSH function	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ sampling time .....</li><li>▪ integration time.....</li></ul> 37.5 Hz (RMS), 2.4576 MHz (clock) 100 ms
n)	VFD function	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ maximum operating voltage .....</li></ul> 1500 V DC / 1000 V AC
o)	HVDC function	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ maximum operating voltage .....</li></ul> specified by the high-voltage adapter
p)	range of the non-contact voltage detector .....	100...1000 V AC (50/60 Hz)
q)	response time for PEAK function .....	1 ms
r)	temperature sensor .....	type K thermocouple
s)	input impedance	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ V AC .....</li><li>▪ V DC .....</li></ul> 9 MΩ 10 MΩ
t)	AC read-out .....	True RMS (A AC and V AC)
u)	AC bandwidth .....	50...1000 Hz
v)	display .....	backlit LCD with bargraph
w)	dimensions .....	273 x 96 x 48 mm
x)	meter weight .....	490 g
y)	operating temperature .....	+5..+40°C
z)	operating humidity .....	< 80%
aa)	storage temperature .....	-20..+60°C
bb)	storage humidity .....	< 80%
cc)	maximum operating altitude .....	2000 m
dd)	Auto-Off function .....	15..60 min
ee)	compliance with the requirements of the following standards .....	EN 61326-1
ff)	quality standard .....	ISO 9001

## **Bluetooth specification**

Version .....	v4.0+EDR
Frequency range .....	2400 MHz...2483.5 MHz (ISM band)
Guard band .....	2 MHz < f < 3.5 MHz
Modulation method .....	GFSK, 1 Mbps, 0.5 gauss
Receiving signal range .....	-82...-20 dBm
Transmission power minimum .....	-18...+4 dBm

## **12 Standard accessories**

The standard set of equipment supplied by the manufacturer includes:

- CMP-1015-PV meter,
- a set of test leads for CMP (CAT IV, M) – **WAPRZCMP2**,
- temperature probe (K type) – **WASONTEMK**,
- adapter for K-type temperature probes – **WAADATEMK**,
- Li-Pol 7.4 V 1200 mAh rechargeable battery – **WAAKU30**,
- battery charger – **WAZASZ25**,
- battery charger power supply – **WAZASZ26**,
- carrying case – **WAWALM3**,
- user manual,
- guarantee card,
- factory calibration certificate.

The current list of accessories can be found on the manufacturer's website.

## **13 Service**

The provider of guarantee and post-guarantee services is:

**SONEL S.A.**

Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

Poland

tel. +48 74 858 38 60

fax +48 74 858 38 09

e-mail: [export@sonel.pl](mailto:export@sonel.pl)

web page: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)



### **CAUTION!**

Service repairs must be performed only by the manufacturer.

## 14 Laboratory services

SONEL Testing and Calibration Laboratory has been accredited by the Polish Center for Accreditation (PCA) - certificate no. AP 173.



AP 173

Laboratory offers calibration for the following instruments that are used for measuring electrical and non-electrical parameters.

- **METERS FOR MEASUREMENTS OF ELECTRICAL PARAMETERS**

- voltage meters,
- current meters (including clamp meters),
- resistance meters,
- insulation resistance meters,
- earth resistance and resistivity meters,
- RCD meters,
- short-circuit loop impedance meters,
- power quality analyzers,
- portable appliance testers (PAT),
- power meters,
- multimeters,
- multifunction meters covering the functions of the above-mentioned instruments,

- **ELECTRICAL STANDARDS**
  - calibrators,
  - resistance standards,
- **METERS FOR MEASUREMENTS OF NON-ELECTRICAL PARAMETERS**
  - pyrometers,
  - thermal imagers,
  - luxmeters.

The Calibration Certificate is a document that presents a relation between the calibration standard of known accuracy and meter indications with associated measurement uncertainties. The calibration standards are normally traceable to the national standard held by the National Metrological Institute.

According to ILAC-G24 „Guidelines for determination of calibration intervals of measuring instruments”, SONEL S.A. recommends periodical metrological inspection of the instruments it manufactures no less frequently than once every 12 months.

For new instruments provided with the Calibration Certificate or Validation Certificate at the factory, re-calibration should be performed within 12 months from the date of purchase, however, no later than 24 months from the date of purchase.



#### **ATTENTION!**

The person performing the measurements should be absolutely sure about the efficiency of the device being used. Measurements made with an inefficient meter can contribute to an incorrect assessment of the effectiveness of health protection and even human life.



# **MANUAL DE USO**

**MEDIDOR DE PINZA DIGITAL  
PARA INSTALACIONES  
FOTOVOLTAICAS**

**CMP-1015-PV**



Versión 1.00 14.03.2022

El multímetro True RMS CMP-1015-PV está diseñado para medir la tensión continua y alterna, corriente continua y alterna, resistencia, capacidad eléctrica, frecuencia, ciclo de trabajo (de llenado), y temperatura y prueba de diodos y de la continuidad.

Las características más importantes del instrumento CMP-1015-PV son:

- **la posibilidad de realizar mediciones en los circuitos de salida de inversores y convertidores de frecuencia,**
- probador de voltaje sin contacto,
- **comunicación inalámbrica Bluetooth** para transmitir los resultados de las mediciones a los dispositivos móviles con Android,
- selección del rango automática y manual,
- la función **REL** permite tomar las mediciones relativas,
- la función **MAX/MIN** permite la visualización del valor máximo, mínimo y medio,
- la función **PEAK** permite la visualización del pico,
- la función **INRUSH** permite tener el valor preciso de la corriente de arranque en el período inicial de 100 milisegundos después de encender el aparato.
- función **HOLD** que retiene la lectura en la pantalla del medidor,
- linterna incorporada permite iluminar el lugar de medición,
- señalización sonora de la continuidad del circuito,
- desactivación automática del dispositivo sin usar,
- pantalla LCD gráfica (lectura 6000).

# ÍNDICE

<b>1</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>81</b>
<b>2</b>	<b>Seguridad .....</b>	<b>82</b>
2.1	Normas generales .....	82
2.2	Símbolos de seguridad .....	83
<b>3</b>	<b>Preparación del medidor para el trabajo .....</b>	<b>84</b>
<b>4</b>	<b>Descripción funcional .....</b>	<b>86</b>
4.1	Tomas y funciones de medición .....	86
4.2	Pantalla .....	89
4.3	Cables .....	90
<b>5</b>	<b>Mediciones .....</b>	<b>91</b>
5.1	Medición de corriente .....	91
5.2	Probador de voltaje sin contacto .....	92
5.3	Medición de la tensión .....	93
5.4	Medición LoZ (eliminación de tensiones de interferencia e inducidas) .....	94
5.5	Medición de frecuencia .....	94
5.6	Medición % del ciclo de trabajo (coeficiente de relleno de impulso) .....	94
5.7	Medición de resistencia .....	95
5.8	Prueba de continuidad del circuito .....	95
5.9	Prueba de diodo .....	96
5.10	Medición de la capacidad .....	97
5.11	Medición de la temperatura .....	98
<b>6</b>	<b>Funciones especiales .....</b>	<b>99</b>
6.1	Botón HOLD/REL .....	99
6.1.1	Función HOLD .....	99
6.1.2	Función REL .....	99
6.2	Función VFD .....	100
6.3	Función HVDC .....	100
6.4	Función PEAK .....	100
6.5	Función INRUSH .....	101
6.6	Función MAX/MIN .....	101
6.7	Botón  .....	101

<b>6.8 Botón MENU y menú de inicio .....</b>	<b>101</b>
6.8.1 Idioma .....	102
6.8.2 Config .....	102
6.8.3 Comunicación inalámbrica .....	102
6.8.4 Fecha/Hora .....	102
6.8.5 Información .....	102
6.8.6 Conf. defecto.....	102
6.8.7 Registro y memoria de los resultados de mediciones	103
<b>7 Cambio de baterías.....</b>	<b>104</b>
<b>8 Mantenimiento y conservación .....</b>	<b>105</b>
<b>9 Almacenamiento .....</b>	<b>106</b>
<b>10 Desmontaje y utilización .....</b>	<b>106</b>
<b>11 Datos técnicos .....</b>	<b>107</b>
<b>12 Accesorios estándar.....</b>	<b>112</b>
<b>13 Servicio.....</b>	<b>112</b>

# 1 Introducción

Gracias por comprar el multímetro de la marca Sonel. El medidor CMP-1015-PV es un instrumento de medición moderno, de alta calidad, fácil y seguro de usar. Lea estas instrucciones para evitar errores de medición y prevenir posibles problemas relacionados con el funcionamiento del medidor.

En este manual se utilizan tres tipos de avisos. Se trata de textos en el marco que describen los posibles riesgos tanto para el usuario como para el medidor. Los textos  **ADVERTENCIA** describen las situaciones en las que puede haber un peligro para la vida o la salud, si no cumple con las instrucciones. La palabra  **¡ATENCIÓN!** da comienzo a la descripción de la situación en la que el incumplimiento de las instrucciones puede dañar el dispositivo. Las indicaciones de posibles problemas son precedidas por el símbolo .



## ADVERTENCIA

- El medidor CMP-1015-PV está diseñado para medir la tensión continua y alterna, frecuencia, resistencia, capacidad, así como las pruebas de diodos y continuidad. El uso del instrumento distinto del especificado en este manual de instrucciones, puede causar daño y ser fuente de un grave peligro para el usuario.
- El medidor CMP-1015-PV puede ser utilizado sólo por las personas cualificadas que estén facultadas para trabajar con las instalaciones eléctricas. El uso del medidor por personas no autorizadas puede dañar el dispositivo y ser fuente de un grave peligro para el usuario.
- Antes de utilizar el instrumento debe leer cuidadosamente este manual de instrucciones y seguir las normas de seguridad y las recomendaciones del fabricante. El incumplimiento de las recomendaciones especificadas puede dañar el instrumento y ser fuente de un grave peligro para el usuario.

## 2 Seguridad

### 2.1 Normas generales

Para garantizar el servicio adecuado y la exactitud de los resultados obtenidos hay que seguir las siguientes precauciones:

- antes de utilizar el medidor debe leer atentamente el presente manual de instrucciones,
- el instrumento debe ser utilizado únicamente por el personal adecuadamente cualificado y formado en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
- se debe tener precaución al medir tensiones superiores a (según la norma IEC 61010-1:2010/AMD1:2016):

Condiciones normales	Condiciones húmedas
60 V DC	35 V DC
30 V AC RMS	16 V RMS
42,4 V AC del pico	22,6 V AC del pico

ya que plantean un riesgo de descarga eléctrica,

- no exceda los límites máximos de la señal de entrada,
- durante las mediciones de tensión no se debe cambiar el instrumento en el modo de medición de corriente o resistencia,
- al cambiar los rangos debe desconectar siempre los cables de medición del circuito medido,
- las sondas deben conservarse en un espacio especial con barrera para evitar el contacto accidental de las piezas metálicas,
- si durante la medición aparece el símbolo **OL** en la pantalla, esto significa que el valor medido excede el rango de medición,
- es inaceptable el uso de:
  - ⇒ el medidor que ha sido dañado y está total o parcialmente estropeado
  - ⇒ los cables con aislamiento dañado
  - ⇒ el medidor guardado demasiado tiempo en malas condiciones (p. ej. húmedas)
- las reparaciones pueden ser realizadas sólo por el servicio autorizado.



## ADVERTENCIA

- No se puede medir si el usuario tiene las manos mojadas o húmedas.
- No tome mediciones en atmósfera explosiva (por ejemplo, en la presencia de gases inflamables, vapores, polvo, etc.). El uso del medidor en estas condiciones puede causar chispas y provocar una explosión.

Valores límites de señal de entrada	
Función	Valor máximo de entrada
A DC, A AC	1000 A DC/AC
V DC, V AC	1500 V DC/1000 V AC RMS
Resistencia, continuidad, prueba de diodo, capacidad, frecuencia, ciclo de trabajo	1000 V DC/AC RMS
Temperatura	1000 V DC/AC

## 2.2 Símbolos de seguridad



Este símbolo, situado cerca de otro símbolo o un enchufe, indica que el usuario debe consultar más información en el manual de instrucciones.



Este símbolo, situado cerca del enchufe, sugiere que en condiciones normales de uso, existe la posibilidad de tensiones peligrosas.



clase de protección II – aislamiento doble.



Las tomas con este símbolo no se pueden conectar al circuito donde el voltaje respecto a la tensión de tierra excede el voltaje máximo seguro para el dispositivo.

### 3 Preparación del medidor para el trabajo

Después de comprar el medidor, hay que comprobar la integridad del contenido del paquete.

Antes de realizar la medición hay que:

- asegurarse si el estado de la batería permite las mediciones,
- comprobar si la carcasa del medidor y el aislamiento de los cables de medición no están dañados,
- para asegurar la interpretación única de los resultados de la medición, se recomienda conectar al enchufe **COM** conectar el cable **negro**, el cable **rojo** a los otros enchufes,
- ajustar el commutador de función en **OFF** (apagado) cuando no se utiliza el medidor.

El instrumento está equipado con la función del **apagado automático** después de 15...60 minutos de inactividad dependiendo de los ajustes. Para volver a encender el medidor, ajustar el commutador de función en **OFF**, y luego poner la función deseada.



#### ADVERTENCIA

- La conexión de los cables incorrectos o dañados puede causar descarga de corriente.
- El medidor no debe estar conectado a la fuente de tensión cuando se establece la medición de corriente, resistencia o prueba de diodo. ¡El incumplimiento con esta recomendación puede dañar el medidor!

Al utilizar el medidor, asegurarse de:

- descargar los condensadores en las fuentes de alimentación examinadas,
- desconectar la alimentación cuando se mide la resistencia y se prueban los diodos,
- apagar el medidor y desconectar los cables de medición antes de desmontar la tapa posterior para reemplazar la batería recargable.



## ADVERTENCIA

**No utilizar el medidor si la tapa de la batería recargable está desmontada.**



Existe la posibilidad de que en ciertos rangos bajos de la tensión continua o alterna, cuando los cables de medición no están conectados al medidor, aparecerán lecturas aleatorias y variables en la pantalla. Este es un fenómeno normal que resulta de la sensibilidad de entrada con elevada resistencia de entrada. La lectura se estabilizará y el medidor dará el valor correcto después de conectarlo a un circuito.

## 4 Descripción funcional

### 4.1 Tomas y funciones de medición



- 1 Probador de voltaje sin contacto**
- 2 Pinza de corriente**
- 3 Linterna**
- 4 Luz indicadora de tensión sin contacto**
- 5 Gatillo de apertura de pinza**
- 6 Pantalla LCD**

## **7 Botones de función**

- **Botón MODE / VFD**
  - Selección de sub-funciones y modos asignados a la función de medición seleccionada
  - Cambio del modo de medición en funciones: A / V / LoZ / frecuencia / ciclo de trabajo / resistencia / prueba de diodo /continuidad / capacidad / medición de temperatura (pulsar brevemente)
  - Medición de corriente y tensión detrás del inversor, convertidor de frecuencia, en el sistema VFD (pulsar y mantener pulsado)
- **Botón MENU / INRUSH**
  - Mostrar el menú (pulsar brevemente)
  - Muestra la corriente de arranque (pulsar y mantener pulsado)
- **Botones de flechas ↗↖**
  - Selección de sub-funciones y modos asignados a la función de medición seleccionada
  - Selección de función en el menú
  - Moverse por la pantalla
- **Botón HOLD / REL**
  - Selección de sub-funciones y modos asignados a la función de medición seleccionada
  - Modo HOLD – mantener el resultado de medición en la pantalla (pulsar brevemente)
  - Modo REL – pulsar y mantener pulsado:
    - ⇒ Restablecimiento de la indicación (medición de la corriente continua)

⇒ Visualización de la medición respecto al valor de referencia  
(otras funciones de medición)

- **Botón RANGE**

Ajuste del rango de medición:

- automático (pulsar y mantener pulsado)
- manual (pulsar brevemente)

- **Botón ━━ ┈ ┈** – modo de linterna (pulsar brevemente)

**8**

## Conmutador rotativo

Selección de función:

- **60A └** – medición de corriente continua y alterna de hasta 60 A
- **600A └** – medición de corriente continua y alterna de hasta 600 A
- **1000A └** – medición de corriente continua y alterna de hasta 1000 A
- **OFF** – medidor apagado
- **V └ AC+DC** – medición de tensión continua y alterna, así como componentes de tensión en AC y DC
- **━ LoZ AC+DC** – medición de baja impedancia de tensión alterna, medición de baja impedancia de componentes de tensión alterna en AC y DC
- **Hz%medición de frecuencia y del ciclo de trabajo**
- **ΩCAP ─→(●)]]** – medición de resistencia, prueba de diodos, continuidad, capacidad
- **K-Temp °C °F** – medición de temperatura

**9**

## Toma de medición COM


Entrada de medición común para todas las funciones de medición.

**10**

## Toma de medición VΩLoZV ─→(●)]] CAP Hz%K-Temp

Entrada de medición para las otras mediciones aparte de la medición de corriente.

## 4.2 Pantalla

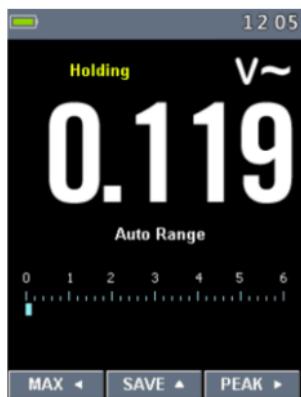

<b>V</b>	Medición de tensión
<b>A</b>	Medición de corriente
$\sim$	Señal alterna
$=$	Señal continua
$\approx$	Señal alterna con distinción de sus componentes: AC y DC
$\text{⚡}$	La tensión excede 30 V AC/DC
$\text{⚠}$	¡Tener cuidado!
$\triangle$	Medición relativa
$\text{─}$	Anchura del impulso
<b>VFD</b>	Medición detrás del inversor, convertidor de frecuencia, en el sistema VFD
<b>HVDC</b>	Medición de alta tensión en DC
$\text{----}$	Corriente de irrupción
$-$	Valor negativo de la lectura
$\Omega$	Medición de resistencia
$\bullet \text{---}$	Prueba de continuidad
$\text{----} \bullet$	Prueba de diodo
<b>F</b>	Medición de capacidad
<b>n / μ / m / k / M</b>	Prefijo de múltiples de la unidad de medición
<b>OL</b>	Rango de medición excedido
$\text{----}$	Batería descargada
<b>Auto Range</b>	Ajuste automático de rango
<b>H</b>	Función <b>HOLD</b> activada
<b>LoZ</b>	Medición de tensión de baja impedancia
<b>MAX / MIN</b>	Valor máximo / mínimo

### **4.3 Cables**

El fabricante garantiza la exactitud de las indicaciones sólo si se utilizan los cables proporcionados por él.



#### **ADVERTENCIA**

**La conexión de los cables incorrectos puede causar descarga de corriente o se pueden producir errores de medición.**



- Las sondas están equipadas con unos protectores adicionales y extraíbles de puntas.
- Las sondas deben ser almacenadas en un lugar destinado para este fin.

## 5 Mediciones

Por favor, lea cuidadosamente el contenido de este capítulo, ya que se ha descrito la forma de tomar las medidas y los principios básicos de interpretación de los resultados.

### 5.1 Medición de corriente




#### ADVERTENCIA

Antes de medir la corriente con la pinza hay que desconectar los cables de medición.

Para realizar la medición de la corriente hay que:

- poner el conmutador rotativo en posición **60A~ / 600A~ / 1000A~ A**,
- pulsar el botón **MODE/VFD** para visualizar en la pantalla el símbolo:
  - ⇒  $\sim$ , si se mide la corriente alterna,
  - ⇒  $=$ , si se mide la corriente continua,
- usando el gatillo **5** poner la pina en el conducto examinado. En sus mordazas debe haber un solo conductor,
- leer el resultado de la medición en la pantalla.

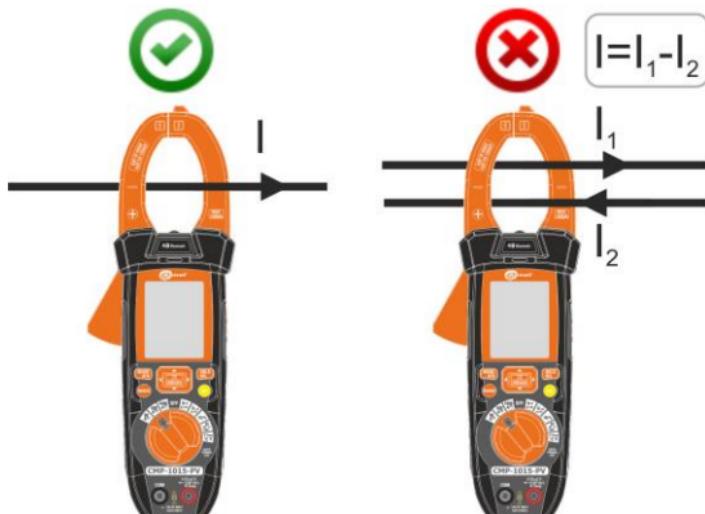



Si se mide la corriente continua y el medidor no está puesto en el circuito examinado, pero indica una medición del valor distinto de cero, hay que ponerlo a cero presionando y manteniendo presionado el botón **HOLD/REL**.

## 5.2 Probador de voltaje sin contacto



### ADVERTENCIA

- El indicador sirve para detectar la presencia de tensión, y no para determinar su ausencia.
- Peligro de descarga eléctrica. Antes de usar el probador, comprobar si funciona correctamente en la tensión alterna conocida (es decir, el siguiente enchufe aplicable con persencia de tensiones).

Para activar el indicador hay que:

- poner el conmutador rotativo en cualquier posición,
- poner la punta del indicador al objeto examinado.

Si la tensión alterna está presente, la luz indicadora **se ilumina en rojo**.



- Los cables en los cables de extensión están retorcidos a menudo. Para recibir el mejor resultado, mueva el extremo del indicador a lo largo del conducto para localizar la línea bajo tensión.
- El indicador tiene una alta sensibilidad. Puede ser conducido al azar por la electricidad estática u otras fuentes de energía. Es un fenómeno normal.
- El tipo y grosor de aislamiento, la distancia de la fuente de alimentación, los cables apantallados y otros factores pueden afectar la eficacia del probador. Si no está seguro acerca del resultado de la prueba, compruebe la presencia de tensión de otra forma.

### 5.3 Medición de la tensión



#### ADVERTENCIA

- Peligro de descarga eléctrica. Las puntas de las sondas de medición pueden no ser lo suficientemente largas para llegar a los elementos bajo tensión de algunas conexiones de baja tensión para los aparatos eléctricos, ya que los contactos están colocados profundamente en los enchufes. En este caso, la lectura será 0 V mientras hay tensión en la toma.
- Antes de afirmar la ausencia de tensión en la toma hay que asegurarse de que las puntas de la sonda tocan los contactos de metal dentro de la toma.



#### ¡ATENCIÓN!

No se puede medir la tensión cuando estamos encendiendo o apagando el motor eléctrico en el circuito. Esto se debe a los picos de voltaje que pueden dañar el medidor.

Para realizar la medición de la tensión alterna hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **V** 
- pulsar el botón **MODE/VFD** para visualizar en la pantalla el símbolo:
  - ⇒  , si se mide la tensión alterna,
  - ⇒  , si se mide la tensión continua,
  - ⇒  , si se miden los componentes de la tensión en AC y DC,
- conectar el cable negro de medición a la toma **COM**, el cable rojo a la toma **VΩLoZV CAP Hz%K-Temp**,
- poner las puntas de las sondas en los puntos de la medición,
- leer el resultado de la medición en la pantalla.

## **5.4 Medición LoZ (eliminación de tensiones de interferencia e inducidas)**

La función de medición en modo LoZ permite eliminar las tensiones de interferencia o inducidas en la medición, por lo que es más precisa y fiable. Estas tensiones pueden producirse debido al acoplamiento capacitivo entre los conductores bajo tensión y los conductores no utilizados que están cerca.

Para realizar la medición hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **VL<sub>LoZ</sub> AC+DC**,
- conectar el cable negro de medición a la toma **COM**, el cable rojo a la toma **VΩLoZV → •)) CAP Hz%K-Temp**,
- conectar las puntas de sondas a los puntos de medición,
- leer el resultado de la medición en la pantalla.

## **5.5 Medición de frecuencia**

Para realizar la medición de frecuencia hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **Hz%**,
- conectar el cable negro de medición a la toma **COM**, el cable rojo a la toma **VΩLoZV → •)) CAP Hz%K-Temp**,
- poner las puntas de las sondas en los puntos de la medición,
- leer el resultado de la medición en la pantalla.

## **5.6 Medición % del ciclo de trabajo (coeficiente de relleno de impulso)**

Para realizar la medición hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **Hz% o V**  $\overline{\square}$  **AC+DC**,
- pulsar brevemente el botón **MODE** hasta que el símbolo **%** aparezca en la pantalla,
- conectar el cable negro de medición a la toma **COM**, el cable rojo a la toma **VΩLoZV → •)) CAP Hz%K-Temp**,
- poner las puntas de las sondas en los puntos de la medición,
- leer el resultado de la medición en la pantalla (ancho de impulso **JL**).

## **5.7 Medición de resistencia**



### **ADVERTENCIA**

**No realice mediciones en el circuito que esté bajo tensión. Antes de la medición desconectar la tensión y descargar los condensadores.**

Para realizar la medición de la resistencia hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición  **$\Omega \bullet \parallel \parallel$  CAP**,
- conectar el cable negro de medición a la toma **COM**, el cable rojo a la toma **V $\bullet$  Lo ZV  $\bullet \parallel \parallel$  CAP Hz%K-Temp**,
- poner las puntas de las sondas en los puntos de medición; es mejor desconectar un lado del elemento de prueba para que el resto del circuito no distorsione la lectura de la resistencia,
- leer el resultado de la medición en la pantalla.

## **5.8 Prueba de continuidad del circuito**



### **ADVERTENCIA**

**No realice mediciones en el circuito que esté bajo tensión. Antes de la medición desconectar la tensión y descargar los condensadores.**

Para llevar a cabo una prueba de continuidad del circuito se debe:

- poner el conmutador rotativo en la posición  **$\Omega \bullet \parallel \parallel$  CAP**,
- conectar el cable negro de medición a la toma **COM**, el cable rojo a la toma **V $\bullet$  Lo ZV  $\bullet \parallel \parallel$  CAP Hz%K-Temp**,
- pulsar el botón **MODE**, para mostrar  **$\Omega \bullet \parallel \parallel$**  en la pantalla,
- poner las puntas de las sondas en los puntos de la medición,
- leer el resultado de la medición en la pantalla; la señal sonora se produce cuando los valores de resistencia son inferiores a **50  $\Omega$** .

## 5.9 Prueba de diodo



### ADVERTENCIA

No realice mediciones en el circuito que esté bajo tensión. Antes de la medición desconectar la tensión y descargar los condensadores. No examinar el diodo que está bajo tensión.

Para probar los diodos se debe:

- poner el conmutador rotativo en la posición **Ω** CAP,
- conectar el cable negro de medición a la toma **COM**, el cable rojo a la toma **VΩLoZV** CAP Hz%K-Temp,
- pulsar el botón **MODE**, para mostrar **V** en la pantalla,
- poner las puntas de sondas al diodo. La sonda roja debe ser puesta al ánodo y la sonda negra al cátodo,
- leer el resultado de la prueba en la pantalla – se mostrará la tensión directa.
  - ⇒ Para un diodo rectificador típico de silicio es de aprox. 0,7 V, y para el diodo de germanio es de aprox. 0,3 V.
  - ⇒ Para los LEDs de poca potencia, la tensión típica está en el rango entre 1,2...5,0 V en función del color.
  - ⇒ Si el diodo está polarizado en la dirección inversa, o hay una ruptura en el circuito, en la pantalla aparecerá **OL**.
  - ⇒ En caso del LED compacto, el medidor indicará el valor cercano a **0 V**,
- al terminar las mediciones quitar los cables de los enchufes de medición del medidor.

## **5.10 Medición de la capacidad**



### **ADVERTENCIA**

No realice mediciones en el circuito que esté bajo tensión. Antes de la medición desconectar la tensión y descargar los condensadores.

Para realizar la medición hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **Ω→•)) CAP**,
- pulsar el botón **MODE** para mostrar **nF** en la pantalla,
- conectar el cable negro de medición a la toma **COM**, el cable rojo a la toma **VΩLoZV→•)) CAP Hz%K-Temp**,
- poner las puntas de las sondas al condensador bajo prueba,
- leer el resultado de la medición en la pantalla.

## 5.11 Medición de la temperatura

Para realizar la medición hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición **K-Temp °C °F**,
- para cambiar la unidad, pulsar **MODE**,
- el adaptador de la sonda de temperatura poner en la toma **COM** (pie negro) y **VΩLoZV $\rightarrow$ •)) CAP Hz%K-Temp** (pie rojo);
- **sonda de temperatura** poner en el **adaptador** según la figura:
  - ⇒ el pin delgado de la sonda marcado con **+** es adecuado para la toma **+**;
  - ⇒ el pin gordo de la sonda marcado con **K** es adecuado para la toma **-**;
  - ⇒ la conexión al revés de la sonda es mecánicamente **imposible**,
- poner el cabezal de la sonda de temperatura al instrumento de prueba. El contacto del cabezal con la parte medida del dispositivo bajo prueba se debe mantener hasta que la lectura sea estable,
- leer el resultado de la medición en la pantalla,
- después de terminar la medición, desconectar la sonda del medidor.



### ¡ATENCIÓN!

Riesgo de quemaduras. La sonda de temperatura se calienta, ya que coge la temperatura del objeto examinado.

## 6 Funciones especiales

### 6.1 Botón HOLD/REL

#### 6.1.1 Función HOLD

Esta función sirve para mantener el resultado de medición en la pantalla. Para ello, pulsar brevemente el botón **HOLD/REL**. Cuando la función está activada, en la pantalla aparece el símbolo **HOLD**.

Para volver al modo normal de funcionamiento del instrumento, volver a pulsar el botón **HOLD/REL**.

#### 6.1.2 Función REL

El modo permite realizar medición respecto al valor de referencia.

- Para activar el modo, pulsar y mantener pulsado el botón **HOLD/REL**. El valor de lectura mostrado se toma como el valor de referencia.
- Desde ese momento, las lecturas serán presentadas como la relación del valor medido al valor de referencia.
- Para desactivar el modo, pulsar el botón **HOLD/REL**.

El resultado principal mostrado es la diferencia del valor de referencia (lectura en el momento de activar el modo REL) y la lectura actual. Ejemplo: si el **valor de referencia es 20 A**, y la **lectura actual es 12,5 A**, entonces el resultado principal en la pantalla **tendrá el valor -7,5 A**. Si la nueva lectura es idéntica al valor de referencia, el resultado principal será cero.



- Cuando la función esta activa, el ajuste automático del rango de medición no está disponible.
- Si la lectura excede del rango de medición, se muestra el símbolo **OL**. En esta situación, hay que desactivar la función y cambiar manualmente al rango más alto.
- Esta función **no está disponible** para la prueba de diodos.

## 6.2 Función VFD

Para medir la corriente o tensión de AC detrás del inversor, convertidor de frecuencia o en el sistema VFD, hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición de medición de tensión o corriente,
- pulsar y mantener pulsado el botón **MODE/VFD** hasta que aparezca el símbolo "VFD".

## 6.3 Función HVDC

Para medir la DC en alta tensión (HVDC) por ej. en **instalaciones fotovoltaicas** hay que:

- conectar el adaptador de alto voltaje al dispositivo,
- poner el conmutador rotativo en la posición **V $\equiv$  AC+DC**,
- pulsar el botón **MODE/VFD** para visualizar en la pantalla el símbolo  $\equiv$ ,
- con el botón **►** seleccionar la opción **HVDC**.

## 6.4 Función PEAK

La función de medición del valor pico PEAK es diferente de la función de medición del valor máximo MAX por el tiempo del evento registrado. En caso de la función PEAK es **1 ms**. Esto permite registrar unos saltos muy cortos de la tensión alterna.

El medidor actualizará los datos mostrados en la pantalla cuando aparezca un valor de pico más negativo o positivo. La función del apagado automático de la alimentación se desactivará en este modo.

- Para activar el modo, con los botones  seleccionar la opción **PEAK**.
- Para activar el modo, volver a seleccionar la opción **PEAK**.



- Esta función sólo está disponible para la medición de la tensión y corriente AC.
- Mientras la función PEAK está activa, la selección automática de rango no funciona, por lo tanto, se recomienda ejecutar la función solo después de conectar los cables al punto de medición. La activación de la función PEAK antes de conectar el medidor al punto de medición puede provocar la visualización de los símbolos de rango excesivo.

## 6.5 Función INRUSH

La función INRUSH permite tener el valor preciso de la corriente de arranque en el período inicial de aprox. 100 milisegundos después de encender el dispositivo examinado. Para realizar la medición:

- activar la medición de la corriente alterna,
- pulsar brevemente el botón **MENU/INRUSH**,
- poner la pina en el conducto que alimenta el objeto examinado,
- encender el objeto,
- leer el resultado.

## 6.6 Función MAX/MIN

- Para activar el modo, con los botones seleccionar la opción **MAX**.
    - ⇒ Símbolo **Max** – el medidor muestra el valor más alto de todas las lecturas de medición.
    - ⇒ Símbolo **Min** – el medidor muestra el valor más bajo de todas las lecturas de medición.
  - Para desactivar la función, volver a seleccionar la opción **MAX**.
- Cuando la función esta activa, el ajuste automático del rango de medición no está disponible.  
• Si la lectura excede del rango de medición, se muestra el símbolo **OL**.

## 6.7 Botón

Pulsar brevemente el botón , para encender o apagar la interna.

## 6.8 Botón **MENU** y menú de inicio

Pulse brevemente el botón **MENU** para abrir el menú de inicio.

- Marcar la posición con los botones .
- Con el botón o **MENU** se entra en la posición deseada.
- Con el botón se vuelve al menú de nivel superior.

La salida del menú de inicio se realiza mediante los botones , **MODE/VFD**, **RANGE**, **HOLD/REL**.

### **6.8.1 Idioma**

Aquí se puede configurar el idioma de la interfaz.

### **6.8.2 Config**

Aquí se puede activar/desactivar:

- sonidos de botones,
- comunicación Bluetooth
- brillo de la pantalla,
- tiempo hasta el apagado automático.

### **6.8.3 Comunicación inalámbrica**

El multímetro está equipado con un modo de transferencia de datos inalámbrica a los dispositivos con el software **Sonel Multimeter Mobile** instalado. Para activar el modo, hay que encender Bluetooth. El medidor será visible en el administrador de dispositivos Bluetooth de cualquier dispositivo receptor bajo el nombre **CMP-1015-PV**.

Los detalles de la colaboración con la aplicación de análisis se pueden encontrar en el manual **Sonel Multimeter Mobile**.

### **6.8.4 Fecha/Hora**

Aquí se puede cambiar la fecha, la hora y su formato.

### **6.8.5 Información**

Aquí se pueden consultar las versiones de hardware y firmware del medidor.


### **6.8.6 Conf. defecto**

Aquí se puede restaurar el medidor a la configuración de fábrica.

## 6.8.7 Registro y memoria de los resultados de mediciones

Las siguientes funciones están disponibles aquí.

- **Inicio de registro** – al seleccionar este elemento se pasa a la pantalla de medición y el inicio de registro de los resultados en la memoria. Para completar el registro, seleccionar la posición **Detenido**. Para guardarlo en la memoria, seleccionar **GUAR**.
  - **Rellamar** – al seleccionar este elemento, se pasa a la pantalla de visualización de la memoria.
    - ⇒ Para ver un registro en particular, pulsar el botón ► . Los resultados que lo componen forman un gráfico.
    - ⇒ Los botones ◀► mueven el cursor que muestra el resultado individual.
    - ⇒ El botón ▲ (función ZOOM) amplía el eje de tiempo.
- Ir a la lista de registro con el botón **MODE/VFD** (VOLVER). Cerrar el gráfico con el botón **HOLD/REL** (CERRAR).

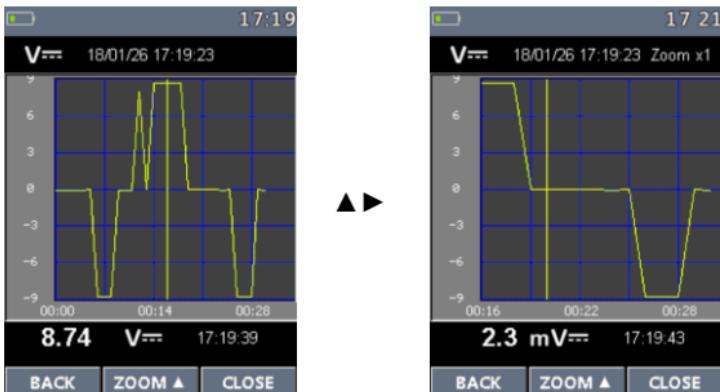

- **Interv. muestra** – ajustes del intervalo de muestreo.
- **Duración** – ajustes de duración del registro.
- **Memoria** – muestra el número de registros y la cantidad de memoria libre.
- **Borrar todos registros** – borrar todos los registros.

## 7 Cambio de baterías



### ADVERTENCIA

Para evitar una descarga eléctrica, no utilizar el medidor si la tapa de los baterías no está en su lugar y no está fijada de forma segura.

El medidor CMP-1015-PV es alimentado por batería recargable Li-Pol 7,4 V 1200 mAh.

Para reemplazar la batería recargable hay que:

- poner el conmutador rotativo en la posición OFF,
- **sacar los cables de las tomas de medición del medidor,**
- poner el tornillo. que fija la tapa del compartimento, en la posición:



- retirar la tapa,
- retirar la batería e insertar una nueva respetando la polaridad,
- poner la tapa y poner el tornillo de fijación en la posición:



- Haciendo mediciones en el mostrado mnemónico de la batería descargada hay que tener en cuenta las incertidumbres adicionales de medición no especificadas o el funcionamiento inestable del instrumento.
- Si el medidor no funciona correctamente, verificar la batería para asegurarse de que esté en buenas condiciones y correctamente instalada en el dispositivo.

## **8 Mantenimiento y conservación**

El multímetro digital está diseñado para que sirva muchos años, siempre y cuando se cumplan las siguientes recomendaciones para su mantenimiento y conservación:

- 1. EL MEDIDOR DEBE ESTAR SECO.** Secar el medidor húmedo.
- 2. EL MEDIDOR SE USA Y GUARDA A UNA TEMPERATURA NORMAL.** Las temperaturas extremas pueden acortar la vida útil de los componentes electrónicos del medidor y deformar o derretir algunos elementos plásticos.
- 3. EL MEDIDOR DEBE SER MANEJADO CON CUIDADO Y DELICADEZA.** La caída del medidor puede causar daños de los componentes electrónicos o de la carcasa.
- 4. EL MEDIDOR DEBE SER MANTENIDO LIMPIO.** De vez en cuando debe limpiar la carcasa con un paño húmedo. NO use productos químicos, disolventes ni detergentes.
- 5. UTILIZAR SOLAMENTE LAS PILAS NUEVAS DEL TAMAÑO Y TIPO RECOMENDADO.** Retirar del medidor las pilas viejas o gastadas para evitar fugas y daños del instrumento.
- 6. SI ESTÁ PREVISTO ALMACENAR EL MEDIDOR DURANTE MÁS DE 60 DÍAS,** retirar las pilas y guardarlas por separado.



El sistema electrónico del medidor no requiere mantenimiento.

## **9 Almacenamiento**

Durante el almacenamiento del instrumento, hay que seguir las siguientes instrucciones:

- desconectar los cables del medidor,
- asegurarse de que el medidor y los accesorios estén secos,
- durante un almacenamiento prolongado se debe retirar la pila.

## **10 Desmontaje y utilización**

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos por separado, es decir, no se depositan con los residuos de otro tipo.

Los residuos de dispositivos electrónicos deben ser llevados al punto limpio conforme con la Ley sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Antes de enviar el equipo a un punto de recolección no intente desmontar ninguna pieza del equipo.

Hay que seguir las normativas locales en cuanto a la eliminación de envases, pilas usadas y baterías.

## 11 Datos técnicos

⇒ "v.m" significa el valor de medición patrón.

### Medición de la corriente alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
60,00 A	0,01 A	$\pm (2,5\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
600,0 A	0,1 A	
1000 A	1 A	

- Todos los rangos de corriente de AC especificados desde el 10% al 100% del rango
- Rango de frecuencia: 50 Hz...400 Hz
- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

### Medición de la corriente continua

Rango	Resolución	Precisión
60,00 A	0,01 A	$\pm (2,0\% \text{ v.m.} + 8 \text{ dígitos})$
600,0 A	0,1 A	
1000 A	1 A	

- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

### Medición de la tensión alterna (True RMS)

Rango	Resolución	Precisión
6,000 V	0,001 V	$f = 50 \dots 60 \text{ Hz}$ $\pm (1,2\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
60,00 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	
1000 V	1 V	$f = 61 \dots 1000 \text{ Hz}$ $\pm (2,5\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$

- Todos los rangos de voltaje de AC especificados desde el 10% al 100% del rango
- Impedancia de entrada: 9 MΩ
- Precisión de la función PEAK: 10% v.m.
- Rango de frecuencia: 50 Hz...1000 Hz
- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

## Medición de la tensión continua

Rango	Resolución	Precisión
600,0 mV	0,1 mV	± (0,8% v.m. + 8 dígitos)
6,000 V	0,001 V	± (0,5% v.m. + 5 dígitos)
60,00 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	± (0,8% v.m. + 5 dígitos)
1500 V	1 V	

- Impedancia de entrada: 10 MΩ
- Protección contra sobrecarga de 1500 V DC

## Medición de la tensión AC+DC

Rango	Resolución	Precisión
6,000 V	0,001 V	± (1,5% v.m. + 20 dígitos)
60,00 V	0,01 V	
600,0 V	0,1 V	
1000 V	1 V	± (2,5% v.m. + 20 dígitos)

- Impedancia de entrada: 10 MΩ
- Rango de frecuencia: 50 Hz...1000 Hz
- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

## Medición de LoZ

Rango	Resolución	Precisión
6,000 V	0,001 V	± (3,0% v.m. + 40 dígitos)
60,00 V	0,01 V	
300,0 V	0,1 V	
600,0 V	0,1 V	no especificado
1000 V	1 V	

- Todos los rangos de corriente de AC especificados desde el 10% al 100% del rango
- Impedancia de entrada: 300 kΩ
- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

## Medición de LoZ AC+DC

Rango	Resolución	Precisión
6,000 V	0,001 V	$\pm (3,5\% \text{ v.m.} + 40 \text{ dígitos})$
60,00 V	0,01 V	
300,0 V	0,1 V	
600,0 V	0,1 V	no especificado
1000 V	1 V	

- Todos los rangos de corriente de AC especificados desde el 10% al 100% del rango
- Impedancia de entrada: 300 kΩ
- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

## Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
600,0 Ω	0,1 Ω	$\pm (1,0\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
6,000 kΩ	0,001 kΩ	
60,00 kΩ	0,01 kΩ	
600,0 kΩ	0,1 kΩ	$\pm (0,8\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
6,000 MΩ	0,001 MΩ	
60,00 MΩ	0,01 MΩ	

- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

## Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
60,00 nF	0,01 nF	$\pm (3,0\% \text{ v.m.} + 20 \text{ dígitos})$
600,0 nF	0,1 nF	
6,000 μF	0,001 μF	
60,00 μF	0,01 μF	$\pm (3,0\% \text{ v.m.} + 8 \text{ dígitos})$
600,0 μF	0,1 μF	
6000 μF	1 μF	
60,00 mF	0,01 mF	no especificado
100,0 mF	0,1 mF	

- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

## Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
60,00 Hz	0,01 Hz	$\pm (0,2\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$
600,0 Hz	0,1 Hz	
6,000 kHz	0,001 kHz	
60,00 kHz	0,01 kHz	
600,0 kHz	0,1 kHz	
6,000 MHz	0,001 MHz	
10,00 MHz	0,01 MHz	

- Sensibilidad:
  - >2 V RMS para 20...80% del ciclo de trabajo y <100 kHz
  - >5 V RMS para 20...80% del ciclo de trabajo y >100 kHz
- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

## Medición del ciclo de trabajo (llenado)

Rango	Resolución	Precisión
10,0 ... 90,0%	0,1%	$\pm (1,2 \% \text{ v.m.} + 8 \text{ dígitos})$

- Amplitud de impulso:  $\pm 5 \text{ V}$
- Ancho de impulso: 0,1 ms...100 ms
- Frecuencia: 40 Hz...10 kHz
- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

## Medición de la temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-40,0...+1000°C	0,1 o 1°C	$\pm (1,5 \% \text{ v.m.} + 3^\circ\text{C})$
-40,0...+1832°F	0,1 o 1°F	$\pm (1,0 \% \text{ v.m.} + 5,4^\circ\text{F})$

- Precisión de la sonda de temperatura no incluida
- Protección contra sobrecarga de 1000 V DC/AC RMS

## Datos de uso

a)	categoría de medición según EN 61010-1 .....	CAT IV 600 V (III 1000 V)
b)	tipo de aislamiento .....	doble, clase II
c)	tipo de carcasa .....	dos compuestos
d)	grado de protección de la carcasa según EN 60529 .....	IP40
e)	grado de contaminación .....	2
f)	apertura de las mordazas de pinza.....	48 mm (1,9")
g)	fuente de alimentación del medidor .....	batería recargable Li-Pol 7,4 V 1200 mAh
h)	prueba de diodo .....	$I = 1,5 \text{ mA}, U_0 < 3,3 \text{ V DC}$
i)	prueba de continuidad .....	señal acústica para $R < 50 \Omega$ corriente de medición $< 0,5 \text{ mA}$
j)	indicación de exceder el rango .....	símbolo OL
k)	señalización de la pila gastada .....	símbolo
l)	frecuencia de las mediciones .....	3 lecturas por segundo
m)	función INRUSH	
	▪ tiempo de muestreo .....	37,5 Hz (RMS), 2,4576 MHz (reloj)
	▪ tiempo de integración.....	100 ms
n)	función VFD	
	▪ tensión máxima de trabajo.....	1500 V DC / 1000 V AC
o)	función HVDC	
	▪tensión máxima de trabajo.....	determinada por el adaptador de alta tensión
p)	rango del indicador de tensión sin contacto .....	100...1000 V AC (50/60 Hz)
q)	tiempo de respuesta para la función PEAK .....	1 ms
r)	sensor de temperatura .....	sonda termoeléctrica tipo K
s)	impedancia de entrada	
	▪ V AC .....	9 MΩ
	▪ V DC .....	10 MΩ
t)	lectura AC .....	True RMS (A AC y V AC)
u)	banda AC .....	50...1000 Hz
v)	pantalla .....	LCD, retroiluminada, con escala
w)	dimensión.....	273 x 96 x 48 mm
x)	peso del medidor .....	490 g
y)	temperatura de trabajo .....	+5..+40°C
z)	humedad de trabajo.....	< 80%
aa)	temperatura de almacenamiento .....	-20...+60°C
bb)	humedad de almacenamiento.....	< 80%
cc)	máx. altura de trabajo.....	2000 m
dd)	tiempo de inactividad hasta el apagado automático .....	15..60 min
ee)	cumple con los requisitos de las normas .....	EN 61326-1
ff)	norma de calidad .....	ISO 9001

## Especificación Bluetooth

Versión .....	v4.0+EDR
Rango de frecuencia.....	2400 MHz...2483,5 MHz (banda ISM)
Banda de guarda.....	2 MHz < f < 3,5 MHz
Método de modulación.....	GFSK, 1 Mbps, 0,5 gauss
Rango de señal de recepción .....	-82...-20 dBm
Potencia de transmisión mínima.....	-18...+4 dBm

## 12 Accesorios estándar

El kit estándar suministrado por el fabricante incluye:

- medidor CMP-1015-PV,
- un conjunto de cables de medición para CMP (CAT IV, M) – **WAPRZCMP2**,
- sonda para medir la temperatura (tipo K) – **WASONTEMK**,
- adaptador tipo K de la sonda de temperatura – **WAADATEMK**,
- batería recargable Li-Pol 7,4 V 1200 mAh – **WAAKU30**,
- cargador – **WAZASZ25**,
- alimentador del cargador – **WAZASZ26**,
- maletín – **WAWALM3**,
- manual de uso,
- tarjeta de garantía,
- certificado de calibración de fábrica.

La lista actual de accesorios se puede encontrar en el sitio web del fabricante.

## 13 Servicio

El servicio de garantía y postgarantía lo presta:

**SONEL S.A.**  
Wokulskiego 11  
58-100 Świdnica  
Polonia  
tel. +48 74 858 38 60  
fax +48 74 858 38 09  
e-mail: [export@sonel.pl](mailto:export@sonel.pl)  
internet: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)



### ¡ATENCIÓN!

Para el servicio de reparaciones sólo está autorizado el fabricante.



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ  
ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

**CMP-1015-PV**




Версия 1.00 14.03.2022

Мультиметр True RMS CMP-1015-PV предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты, рабочего цикла (заполнения) и температуры, а также тестирования диодов и непрерывности цепи.

Наиболее важные характеристики прибора CMP-1015-PV:

- **возможность проведения измерений в выходных цепях инверторов и преобразователей частоты,**
- бесконтактный индикатор напряжения,
- беспроводная связь по **Bluetooth** для передачи результатов измерений на мобильные устройства с системой Android,
- автоматическое и ручное изменение диапазонов,
- функция **REL**, позволяющая выполнять относительные измерения,
- функция **MAX/MIN**, позволяющая отображать максимальные и минимальные значения,
- функция **PEAK**, позволяющая отображать пиковые значения,
- функция **INRUSH**, позволяющая точное измерение значения пускового и начального тока, в 106-миллисекундном периоде сразу после включения устройства,
- функция **HOLD**, задерживающая показания на ЖКИ измерителя,
- встроенный фонарик для освещения места измерения,
- звуковая сигнализация при teste непрерывности цепи,
- автоматическое выключение неиспользуемого прибора,
- графический ЖК-дисплей (показания до 6000).

## СОДЕРЖАНИЕ
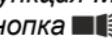
<b>1 Введение .....</b>	<b>117</b>
<b>2 Безопасность .....</b>	<b>118</b>
2.1 Общие правила.....	118
2.2 Символы безопасности.....	119
<b>3 Подготовка измерителя к работе .....</b>	<b>120</b>
<b>4 Описание функций .....</b>	<b>122</b>
4.1 Разъемы и функции измерения .....	122
4.2 Дисплей.....	125
4.3 Провода.....	126
<b>5 Измерения .....</b>	<b>127</b>
5.1 Измерение тока .....	127
5.2 Бесконтактный индикатор напряжения .....	128
5.3 Измерение напряжения.....	129
5.4 Измерение LoZ (устранение помех и индуцированных напряжений).....	130
5.5 Измерение частоты.....	130
5.6 Измерение % рабочего цикла (коэффициента заполнения импульса) .....	130
5.7 Измерение сопротивления.....	131
5.8 Тест непрерывности цепи.....	131
5.9 Тест диода .....	132
5.10 Измерение емкости .....	133
5.11 Измерение температуры .....	134
<b>6 Специальные функции .....</b>	<b>135</b>
6.1 Кнопка <i>HOLD/REL</i> .....	135
6.1.1 Функция <i>HOLD</i> .....	135
6.1.2 Функция <i>REL</i> .....	135
6.2 Функция <i>VFD</i> .....	136
6.3 Функция <i>HVDC</i> .....	136
6.4 Функция <i>PEAK</i> .....	136
6.5 Функция <i>INRUSH</i> .....	137
6.6 Функция <i>MAX/MIN</i> .....	137
6.7 Кнопка  .....	137
6.8 Кнопка <i>МЕНЮ</i> и основное меню.....	137

6.8.1	Язык ( <i>Language</i> ) .....	138
6.8.2	Настройки ( <i>Setup</i> ) .....	138
6.8.3	Беспроводная связь .....	138
6.8.4	Время и дата ( <i>Time/date</i> ) .....	138
6.8.5	Сведения ( <i>Information</i> ).....	138
6.8.6	Заводские настройки ( <i>Factory set</i> ).....	138
6.8.7	Регистратор и память результатов измерений	139
<b>7</b>	<b>Замена аккумулятора.....</b>	<b>140</b>
<b>8</b>	<b>Уход и обслуживание.....</b>	<b>141</b>
<b>9</b>	<b>Хранение.....</b>	<b>142</b>
<b>10</b>	<b>Разборка и утилизация.....</b>	<b>142</b>
<b>11</b>	<b>Технические данные.....</b>	<b>143</b>
<b>12</b>	<b>Стандартные аксессуары .....</b>	<b>148</b>
<b>13</b>	<b>Производитель .....</b>	<b>148</b>

# 1 Введение

Благодарим за покупку мультиметра компании Sonel. Измеритель СМР-1015-PV – это современный, высококачественный измерительный прибор, простой и безопасный в использовании. Прочтение данного руководства позволит избежать ошибок при измерениях и предотвратить возможные проблемы при эксплуатации измерителя.

В настоящем руководстве используются три вида предупреждений. Это тексты в рамках, описывающие возможные угрозы, как для пользователя, так и измерителя. Тексты

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** описывают ситуации, в которых может возникнуть опасность для жизни или здоровья, если не соблюдать данное руководство. Текст  **ВНИМАНИЕ!** описывает ситуацию, в которой несоблюдение руководства по эксплуатации может привести к повреждению прибора. Указания на возможные проблемы обозначены символом .

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Измеритель СМР-1015-PV предназначен для измерений постоянного и переменного тока и напряжения, частоты, сопротивления, емкости, тестирования диодов и непрерывности цепи. Любое другое применение, кроме указанного в руководстве, может привести к повреждению прибора и создать серьезную опасность для пользователя.
- Прибором СМР-1015-PV могут пользоваться только квалифицированные сотрудники с соответствующим допуском для работы с электрооборудованием. Использование измерителя посторонними лицами может привести к повреждению прибора и стать источником опасности для пользователя.
- Перед эксплуатацией прибора необходимо внимательно прочитать данное руководство, а также соблюдать правила ТБ и рекомендации производителя. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению прибора и стать источником серьезной опасности для пользователя.

## 2 Безопасность

### 2.1 Общие правила

Для обеспечения правильной работы и достоверности полученных результатов соблюдайте рекомендации ниже:

- перед началом эксплуатации измерителя необходимо внимательно прочитать настояще руководство,
- прибор должны эксплуатировать люди с соответствующей квалификацией и обученные правилам ТБ и охране труда,
- необходимо соблюдать большую осторожность при измерении напряжений, превышающих (согласно стандарту PN-EN 61010-1:2010/AMD1:2016):

Нормальные условия	Повышенная влажность
60 В постоянное напряжение	35 В постоянное напряжение
30 В переменное напряжение RMS	16 В переменное напряжение RMS
42,4 В пиковое значение переменного напряжения	22,6 В пиковое значение переменного напряжения

представляющих потенциальную опасность поражения током,

- нельзя превышать лимиты входных сигналов,
- в процессе измерений напряжения нельзя переключать прибор в режим измерения тока или сопротивления и наоборот,
- в случае изменения диапазона всегда необходимо отсоединить измерительные провода от тестируемой цепи,
- следует держивать измерительные щупы только за предназначенные для этого места, ограниченные специальным барьером, во избежание случайного прикосновения к незащищенным металлическим частям,
- если при измерении на экране появился символ **OL** – это означает, что значение превысило измерительный диапазон,
- недопустимо использование:
  - ⇒ измерителя, который был поврежден и полностью или частично неисправен,
  - ⇒ проводов с поврежденной изоляцией,
  - ⇒ измерителя, слишком долго хранившегося в плохих условиях (например, намокшего)
- ремонт прибора может быть выполнен только на авторизованном сервисе.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда нельзя проводить измерения, если у пользователя мокрые или влажные руки.
- Нельзя выполнять измерения во взрывоопасной среде (присутствие горючих газов, паров, пыли, и т.д.). Использование измерителя в таких условиях может вызвать искрение и взрывы.

Предельные значения входного сигнала	
Функция измерения	Максимальное входное значение
A DC, A AC	1000 А постоянный/переменный ток
V DC, V AC	1500 В постоянное напряжение/ 1000 В переменное напряжение RMS
Сопротивление, непрерывность цепи, тест диода, емкость, частота, рабочий цикл	1000 В постоянное напряжение / переменное напряжение RMS
Температура	1000 В постоянное /переменное напряжение

## 2.2 Символы безопасности



Этот символ, расположенный возле другого символа или гнезда показывает, что пользователь должен ознакомиться с дополнительной информацией из данного руководства.



Данный символ, помещенный возле гнезда, указывает, что в условиях нормальной эксплуатации существует возможность возникновения опасного напряжения.



II класс защиты – двойная изоляция



Гнезда с такой маркировкой нельзя подключать к цепи, напряжение в которой относительно земли превышает максимальное безопасное напряжение.

### 3 Подготовка измерителя к работе

После покупки измерителя следует проверить комплектность содержимого упаковки.

Прежде чем проводить измерения, необходимо:

- убедиться, что состояние батарейки позволяет выполнять измерения,
- проверить, не поврежден ли корпус прибора и изоляция измерительных проводов,
- для обеспечения однозначности результатов измерений, рекомендуется подключать **черный** провод в гнездо **COM**, а к остальным гнездам – **красный** провод,
- если измеритель не используется, необходимо установить переключатель функций в положение **OFF** (выключен).

Прибор оснащен функцией **автоматического выключения** после 15...60 минут его бездействия в зависимости от настроек. Чтобы снова включить измеритель, необходимо перевести поворотный переключатель в положение **OFF**, а затем установить на требуемую функцию.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Подключение к прибору не соответствующих или поврежденных проводов угрожает опасностью поражения электрическим током.
- Нельзя подключать измеритель к источнику напряжения, когда установлен режим измерения тока, сопротивления или тест диода. Несоблюдение этой рекомендации может повредить прибор!

При использовании измерителя не забывайте:

- разрядить конденсаторы в тестируемых источниках питания,
- отключить питание цепи при измерении сопротивления и тестировании диодов,

- выключить прибор и отключить от него измерительные провода перед снятием задней крышки для замены аккумулятора



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Нельзя использовать измеритель, если отсутствует крышка отсека аккумулятора**



Существует возможность, что в некоторых низких диапазонах переменного или постоянного напряжения, когда к прибору не подключены измерительные провода, на его экране появятся случайные и меняющиеся показания. Это нормальное явление, которое следует из высокой чувствительности входа с большим входным сопротивлением. После подключения к цепи, показания стабилизируются и измеритель покажет правильное значение.

## 4 Описание функций

### 4.1 Разъемы и функции измерения



- 1 Бесконтактный индикатор напряжения**
- 2 Токоизмерительные клещи**
- 3 Фонарик**
- 4 Светодиод бесконтактного индикатора напряжения**
- 5 Курок для открывания губок клещей**
- 6 ЖК дисплей**
- 7 Функциональные клавиши**
  - **Кнопка MODE / VFD**
    - Выбор подфункции и режимов для данной измерительной функции
    - Изменение режима в функциях: Ток / Напряжение / LoZ / Частота / Рабочий цикл / Сопротивление / Тест диода / Непрерывность / Емкость / Температура (короткое нажатие)
    - Измерение тока и напряжения за инвертором, частотным преобразователем, в цепи VFD (нажать и удерживать)
  - **Кнопка MENU / INRUSH**
    - Отображает меню (короткое нажатие)
    - Отображает пусковой ток (нажать и удерживать)
  - **Кнопки со стрелками** 
    - Выбор подфункции и режимов для данной измерительной функции
    - Выбор функции в меню
    - Навигация по экрану
  - **Кнопка HOLD / REL**
    - Выбор подфункции и режимов для данной измерительной функции
    - Режим HOLD – задержка результата измерения на экране дисплея (короткое нажатие)
    - Режим REL (нажать и удерживать):
      - ⇒ Обнуление показания (измерение постоянного тока)
      - ⇒ Отображение результата измерения относительно опорного значения (остальные функции измерения)

- Кнопка RANGE

Установка диапазона измерения:

- Автоматическая (нажать и удерживать)

- Ручная (нажать коротко)

- Кнопка – режим фонарика (нажать коротко)

8

## Поворотный переключатель

Выбор функции:

- **60A** – измерение постоянного и переменного тока до 60 А
- **600A** – измерение постоянного и переменного тока до 600 А
- **1000A** – измерение постоянного и переменного тока до 1000 А
- **OFF** – измеритель выключен
- **V AC+DC** – измерение постоянного напряжения DC, переменного напряжения AC, а также составляющих AC и DC переменного напряжения
- **~ LoZ AC+DC** – низкоимпедансное измерение переменного напряжения, низкоимпедансное измерение составляющих AC и DC переменного напряжения
- **Hz%** – измерение частоты и рабочего цикла
- **Ω CAP** – измерение сопротивления, тест диода, измерение непрерывности, емкости
- **K-Temp °C °F** – измерение температуры

9

## Измерительное гнездо COM


Общий измерительный вход для всех измерительных функций, кроме измерения тока.

10

## Измерительное гнездо VΩLoZV CAP Hz%K-Temp

Измерительный вход для всех измерений, кроме измерения тока.

## 4.2 Дисплей

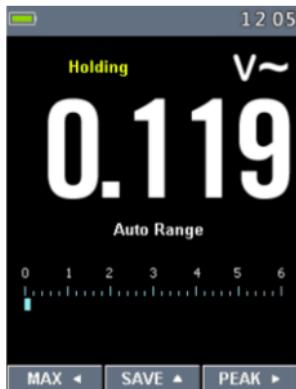

<b>V</b>	Измерение напряжения
<b>A</b>	Измерение тока
<b>~</b>	Переменный сигнал
<b>==</b>	Постоянный сигнал
<b>~~</b>	Переменный сигнал с отображением его составляющих: переменной AC и постоянной DC
<b>⚡</b>	Переменное/постоянное напряжение больше 30 В
<b>⚠</b>	Будьте осторожны!
<b>△</b>	Относительное измерение
<b>■</b>	Ширина импульса
<b>VFD</b>	Измерение за инвертором, преобразователем частоты, в цепи VFD
<b>HVDC</b>	Измерение высоковольтного постоянного напряжения
<b>⎓</b>	Пусковой ток
<b>-</b>	Отрицательное значение показания
<b>Ω</b>	Измерение сопротивления
<b>●)) </b>	Тест непрерывности
<b>▶</b>	Тест диода
<b>F</b>	Измерение емкости
<b>n / μ / m / k / M</b>	Приставка кратности единицы измерения
<b>OL</b>	Превышен диапазон измерения
<b>████</b>	Аккумулятор разряжен
<b>Auto Range</b>	Автоматическая установка диапазона
<b>H</b>	Включена функция HOLD
<b>LoZ</b>	Низкоимпедансное измерение напряжения
<b>MAX / MIN</b>	Максимальное / минимальное значение

### **4.3 Провода**

Производитель гарантирует правильность измерений только при использовании поставляемых им проводов.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Подключение не оригинальных проводов создает риск поражения электрическим током или возможность появления ошибок измерения.



- Измерительные щупы оборудованы дополнительной съемной защитой своего острия.
- Щупы необходимо хранить только в предназначенном для них месте.

## 5 Измерения

Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием данного раздела, так как в нем описаны способы выполнения измерений и основные правила интерпретации результатов.

### 5.1 Измерение тока




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед измерением тока с помощью клещей необходимо отключить измерительные провода.

Для выполнения измерения тока, необходимо:

- перевести поворотный переключатель в положение **60A~ / 600A~ / 1000~ A**,
- нажать кнопку **MODE/VFD** для отображения на дисплее символа:
  - ⇒  $\sim$ , если будет измеряться переменный ток,
  - ⇒  $=$ , если будет измеряться постоянный ток,
- с помощью курка **5** замкнуть клещи на тестируемом проводе. В центре губок должен находиться только один провод,
- считать результат измерения на экране дисплея.

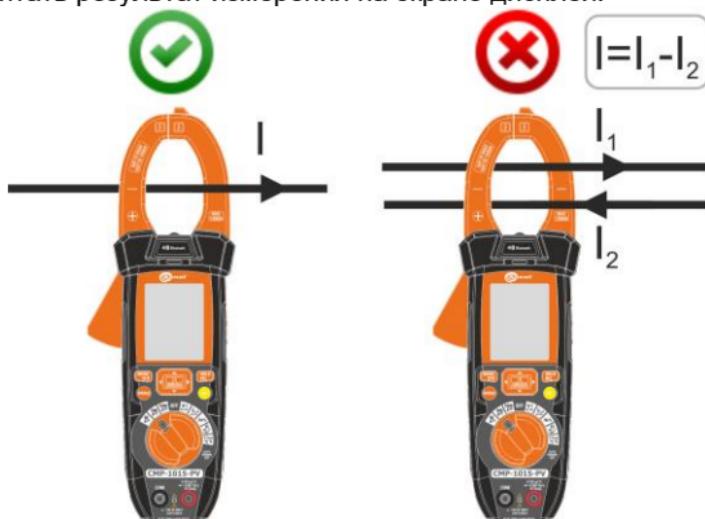



При измерении постоянного тока, если клещи еще не замкнуты вокруг тестируемого провода, но несмотря на это отображают ненулевое значение, необходимо обнулить показания измерителя путем нажатия и удерживания кнопки **HOLD/REL**.

## 5.2 Бесконтактный индикатор напряжения



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Индикатор используется для обнаружения наличия напряжения, а не для подтверждения его отсутствия.
- Существует опасность поражения электрическим током. Прежде чем использовать индикатор, необходимо подтвердить его работоспособность, проверив на известном переменном напряжении (например, на ближайшей доступной розетке с напряжением).

Для включения индикатора необходимо:

- переключить поворотный переключатель в любое положение,
- приложить наконечник индикатора к тестируемому объекту.

Если на объекте присутствует переменное напряжение, то светодиод индикатора **засветится красным цветом**.



- Провода в удлинителях часто бывают скрученные. Для получения хорошего результата, необходимо передвигать наконечник индикатора вдоль провода, чтобы найти линию, находящуюся под напряжением.
- Индикатор имеет высокую чувствительность. Он может случайно сработать от электростатического заряда или других источников энергии. Это нормальное явление.
- Тип и толщина изоляции, расстояние от источника напряжения, экранированные провода и другие факторы могут повлиять на эффективность работы индикатора. При отсутствии полной уверенности в результате теста, необходимо подтвердить присутствие напряжения другим способом.

## 5.3 Измерение напряжения



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Существует опасность поражения электрическим током. Концы измерительных щупов из-за своих размеров, могут не доставать до элементов, находящихся под напряжением внутри некоторых гнезд в соединителях сети низкого напряжения для электрических устройств, так как эти контакты находятся в глубине розеток. При такой ситуации, показания индикатора будут 0 В, хотя в этот момент времени будет присутствовать напряжение в розетке.
- Перед принятием решения об отсутствии в розетке напряжения, необходимо убедиться, что концы измерительных щупов надежно соприкасаются с контактами внутри розетки.



### ВНИМАНИЕ!

Не измеряйте напряжение в момент включения или выключения, находящегося в цепи электрического двигателя. Возникающие вследствие коммутации скачки напряжения, могут повредить измеритель.

Для измерения переменного напряжения необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение **V~ AC+DC,**
- нажать кнопку **MODE/VFD** для отображения на дисплее символа:
  - ⇒ **~,** если измеряется переменное напряжение AC,
  - ⇒ **==,** если измеряется постоянное напряжение DC,
  - ⇒ **==~,** если измеряются составляющие AC и DC напряжения,
- подключить черный измерительный провод к гнезду **C0M**, а красный к гнезду **VΩLoZV+•○)) CAP Hz%K-Temp,**
- приложить острия щупов к точкам измерения,
- считать на дисплее результат измерения.

## **5.4 Измерение LoZ (устранение помех и индуцированных напряжений)**

Функция измерения в режиме Low Z позволяет исключить влияние помех и индуцированных напряжений на измерение, что делает его более точным и надежным. Эти напряжения могут возникать в результате емкостной связи между проводами под напряжением и неиспользуемыми проводами, находящимися вблизи.

Чтобы выполнить измерение, необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение **V<sub>LoZ</sub><sub>AC+DC</sub>**,
- подключить черный измерительный провод в гнездо **COM**, а красный в гнездо **VΩLoZV→•)) CAP Hz%K-Temp**,
- приставить острия щупов к точкам измерения,
- считать результат измерения на дисплее.

## **5.5 Измерение частоты**

Для измерения частоты необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение **Hz%**,
- подключить черный измерительный провод к гнезду **COM**, а красный к гнезду **VΩLoZV→•)) CAP Hz%K-Temp**,
- приложить острия щупов к точкам измерения,
- считать на дисплее результат измерения.

## **5.6 Измерение % рабочего цикла (коэффициента заполнения импульса)**

Чтобы выполнить измерение необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение **Hz%** или **V<sub>w</sub><sub>AC+DC</sub>**,
- нажимать кнопку **MODE**, пока не высветится символ **%** на дисплее,
- подключить черный измерительный провод к гнезду **COM**, а красный к гнезду **VΩLoZV→•)) CAP Hz%K-Temp**,
- приложить острия щупов к точкам измерения,
- считать на дисплее результат измерения (ширина импульса **█**).

## 5.7 Измерение сопротивления



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя выполнять измерения в цепи под напряжением. Перед началом измерения отключите напряжение и разрядите конденсаторы.

Для измерения сопротивления необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение  $\Omega \rightarrow \bullet \cap \parallel \parallel \parallel$  CAP,
- подключить черный измерительный провод к гнезду COM, а красный к гнезду V $\Omega$ LoZV $\rightarrow \bullet \cap \parallel \parallel \parallel$  CAP Hz%K-Temp,
- приложить остряя щупов к точкам измерения; лучше всего отсоединить тестируемый элемент от цепи с одной стороны, чтобы остальная часть схемы не создавала помех измеряемому сопротивлению,
- считать на дисплее результат измерения.

## 5.8 Тест непрерывности цепи



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя выполнять измерения в цепи под напряжением. Перед началом измерения отключите напряжение и разрядите конденсаторы.

Чтобы провести тест непрерывности цепи, необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение  $\Omega \rightarrow \bullet \cap \parallel \parallel \parallel$  CAP,
- подключить черный измерительный провод к гнезду COM, а красный к гнезду V $\Omega$ LoZV $\rightarrow \bullet \cap \parallel \parallel \parallel$  CAP Hz%K-Temp,
- нажать кнопку MODE для отображения на дисплее  $\Omega \bullet \parallel \parallel \parallel$ ,
- приложить остряя щупов к точкам измерения,
- считать на дисплее результат измерения; звуковой сигнал появится при значении сопротивления меньше 50 Ом.

## 5.9 Тест диода



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя выполнять измерения в цепи под напряжением. Перед началом измерения отключите напряжение и разрядите конденсаторы. Нельзя тестировать диоды, находящиеся под напряжением.

Чтобы провести тест диода, необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение **Ω** CAP,
- подключить черный измерительный провод к гнезду **C0M**, а красный к гнезду **VΩLoZV** CAP Hz%K-Temp,
- нажать кнопку **MODE**, для отображения на дисплее **V**,
- приложить острия щупов к выводам диода. Красный щуп должен быть приложен к аноду, а черный щуп к катоду диода,
- считать на дисплее результат измерения – значение падения напряжения на диоде в прямом направлении.
  - ⇒ Для типичного кремниевого выпрямительного диода оно будет примерно 0,7 В, а для германиевого диода 0,3 В.
  - ⇒ Для светодиодов малой мощности типичное значение данного напряжения находится в диапазоне 1,2...5,0 В в зависимости от цвета свечения.
  - ⇒ Если диод смещен в обратном направлении (заперт) или в цепи разрыв, то на дисплее отображается символ **OL**.
  - ⇒ В случае короткозамкнутого диода, измеритель покажет значение близкое к **0 В**,
- после завершения измерений необходимо извлечь провода из измерительных гнезд прибора.

## 5.10 Измерение емкости



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует опасность поражения электрическим током. Необходимо отключить напряжение от измеряемого конденсатора и разрядить все конденсаторы перед любыми измерениями емкости.

Чтобы выполнить измерение необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение **Ω-||-•)) CAP**,
- нажать кнопку **MODE** для отображения **nF** на дисплее,
- подключить черный измерительный провод к гнезду **COM**, а красный к гнезду **VΩLoZV-||-•)) CAP Hz%K-Temp**,
- приложить острия щупов к выводам тестируемого конденсатора,
- считать на дисплее результат измерения.

## 5.11 Измерение температуры

Чтобы выполнить измерение необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение **K-Temp °C °F**,
- для изменения единицы измерения нажать кнопку **MODE**,
- адаптер температурного зонда вставить в гнезда **COM** (черная ножка) и **VΩLoZV** (красная ножка)) **CAP Hz%K-Temp** (красная ножка):
- температурный зонд вставить в адаптер в соответствии с рисунком:
  - ⇒ тонкий штырь зонда с меткой **+** подходит к гнезду **+**;
  - ⇒ тонкий штырь зонда с меткой **K** подходит к гнезду **-**;
  - ⇒ подключение зонда наоборот механически **невозможно**,
- приложить головку температурного зонда к тестируемому устройству. Поддерживать плотный контакт головки с измеряемой частью тестируемого устройства, пока не стабилизируются показания температуры,
- считать на дисплее результат измерения,
- после окончания измерений отключить зонд от измерителя.



### ВНИМАНИЕ!

Берегитесь ожога. Температурный зонд нагревается, принимая температуру измеряемого объекта.

## 6 Специальные функции

### 6.1 Кнопка **HOLD/REL**

#### 6.1.1 Функция **HOLD**

Функция используется для задержки результата измерения на дисплее. С этой целью кратковременно нажмите кнопку **HOLD/REL**. Когда функция включена, на дисплее отображается символ **HOLD**.

Чтобы вернуться в нормальный режим функционирования измерителя, снова нажмите кнопку **HOLD/REL**.

#### 6.1.2 Функция **REL**

Режим позволяет выполнить измерение относительно опорного значения.

- Для включения режима нажмите и удерживайте кнопку **HOLD/REL**. Отображаемое при этом показание будет принято как опорное значение, а само показание – обнулено.
- С этого момента, отображение результатов измерения будут осуществляться относительно принятого опорного значения.
- Для выключения режима нажмите кнопку **HOLD/REL**.

Отображаемый основной результат – это разность опорного значения (показания в момент включения режима REL) и текущего показания. Например: если **опорное значение 20 А**, а текущее **показание равно 12,5 А**, то основной результат на дисплее **будет иметь значение -7,5 А**. Если новое показание будет одинаковым с опорным значением, то на дисплее основной результат покажет ноль.



- Когда данная функция активна, то автоматический выбор измерительного диапазона недоступен.
- Если показание превышает диапазон измерения, то отображается символ **OL**. В такой ситуации необходимо выключить функцию и вручную переключить диапазон на более высокий.
- Функция **недоступна** для тестирования диода.

## 6.2 Функция VFD

Для измерение переменного тока или напряжения за инвертором необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение измерения напряжения или тока,
- нажать и удерживать кнопку **MODE/VFD**, пока на экране не появится символ „VFD”).

## 6.3 Функция HVDC

Для измерения высокого постоянного напряжения (HVDC), например, в **фотоэлектрической установке**, необходимо:

- подключить к прибору высоковольтный адаптер,
- установить поворотный переключатель в положение **V $\approx$  AC+DC**,
- нажать кнопку **MODE/VFD** для отображения на экране символа  $\equiv\equiv$ ,
- с помощью кнопки **▶** выбрать пункт **HVDC**.

## 6.4 Функция PEAK

Функция измерения пикового значения PEAK отличается от функции измерения максимального значения MAX временем возникновения зарегистрированного события. Для функции PEAK это время составляет примерно **1 мс**, что позволяет зарегистрировать очень короткие скачки переменного напряжения.

Измеритель обновляет отображаемые данные каждый раз, когда появляется более низкое отрицательное или более высокое положительное пиковое значение. Функция автоматического выключения питания в этом режиме деактивирована.

- Для включения режима, кнопками  выберите пункт **PEAK**.
- Для выключения режима, снова выберите пункт **PEAK**.



- Функция доступна только во время измерения переменного напряжения и тока.
- При активной функции PEAK не работает автоматический выбор диапазонов, поэтому рекомендуется запускать функцию только после подключения проводов к точке измерения. Включение функции PEAK до момента подключения прибора к точке измерения может привести к отображению символа превышения диапазона.

## 6.5 Функция INRUSH

Функция INRUSH позволяет точно зафиксировать значение пускового тока начального 106-ти миллисекундного периода, сразу после включения тестируемого устройства. Для выполнения измерения необходимо:

- включить измерение переменного тока,
- кратковременно нажать кнопку **MENU/INRUSH**,
- замкнуть клещи на кабеле, питающем тестируемый объект,
- включить объект,
- считать результат.

## 6.6 Функция MAX/MIN

- Для включения режима, кнопками  выберите пункт **MAX**.
    - ⇒ Символ **Max** – измеритель отображает самое большое значение из всех показаний до текущего момента.
    - ⇒ Символ **Min** – измеритель отображает самое маленькое значение из всех показаний до текущего момента.
  - Для выключения режима, снова выберите пункт **MAX**.
-  • Когда данная функция активна, то автоматический выбор измерительного диапазона недоступен.
- Если показание превышает диапазон измерения, то отображается символ **OL**.

## 6.7 Кнопка

Коротко нажмите на кнопку , чтобы включить или выключить режим фонарика.

## 6.8 Кнопка МЕНЮ и основное меню

Для вызова основного меню коротко нажмите на кнопку **МЕНЮ**

- С помощью кнопок **▲ ▼** можно выделить нужный пункт.
- Нажимая кнопку **►** или **МЕНЮ**, можно войти в данный пункт.
- Нажатие кнопки **◀** возвращает на верхний уровень меню.

Выход из основного меню осуществляется с помощью кнопок: **◀, MODE/VFD, RANGE, HOLD/REL**.

## **6.8.1 Язык (Language)**

Здесь можно установить язык интерфейса.

## **6.8.2 Настройки (Setup)**

Здесь можно включить/выключить и настроить:

- звуки кнопок,
- соединение по Bluetooth
- яркость дисплея,
- время до автоматического выключения.

## **6.8.3 Беспроводная связь**

Мультиметр оснащен режимом беспроводной передачи данных в устройства с установленным мобильным приложением **Sonel Multimeter Mobile**. Для включения этого режима, необходимо включить соединение по Bluetooth. Измеритель будет виден в менеджере устройств Bluetooth, как принимающее устройство под именем **CMP-1015-PV**.

Более подробная информация о работе с мобильным приложением находится в руководстве пользователя **Sonel Multimeter Mobile**.

## **6.8.4 Время и дата (Time/date)**

Здесь можно изменить дату, время и его формат.

## **6.8.5 Сведения (Information)**

Здесь можно проверить версию аппаратного и программного обеспечения измерителя.


## **6.8.6 Заводские настройки (Factory set)**

Здесь можно восстановить заводские настройки измерителя.

## 6.8.7 Регистратор и память результатов измерений

Здесь доступны следующие функции:

- **Start recording (Начать запись)** – выбор данного пункта вызывает переход к экрану измерения и началу записи результатов в память. Чтобы остановить запись, выберите пункт **Stopped (Остановить)**. Для сохранения регистрации в памяти, выбрать **SAVE**.
  - **Recall (Воспроизвести)** – выбор этого пункта вызывает переход к экрану просмотра памяти.
    - ⇒ Для просмотра зарегистрированных данных нажмите ► . Результаты измерения сформируют график.
    - ⇒ Кнопки ◀▶ перемещают курсор для отображения единичного результата.
    - ⇒ Кнопка ▲ (функция ZOOM) расширяет временную шкалу.
- Для выхода в таблицу регистрации нажать **MODE/VFD** (НАЗАД). Закрытие графика кнопкой **HOLD/REL** (ЗАКРЫТЬ).

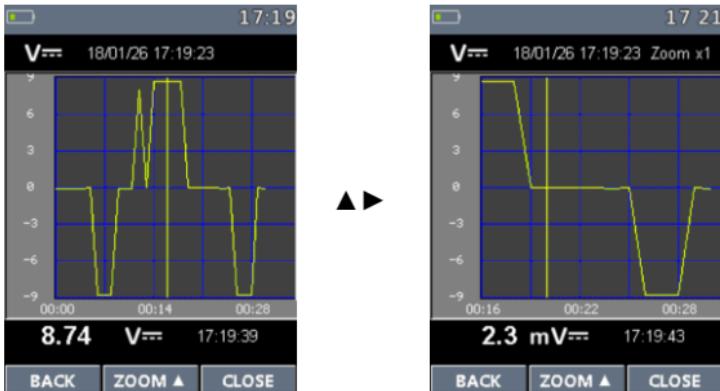

- **Sample interval (Дискретизация)** – интервал дискретизации.
- **Duration (Длительность)** – настройка времени регистрации.
- **Memory (Память)** – показывает номер записи и объем свободной памяти.
- **Delete all recordings (Удалить регистрации)** – удаление всех записей.

## 7 Замена аккумулятора



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы избежать поражения электрическим током, не используйте измеритель, если крышка отсека аккумулятора не находится на своем месте или неправильно закреплена.

Измеритель CMP-1015-PV питается от Li-Pol аккумулятора 7,4 В 1200 мАч.

Для замены аккумулятора необходимо:

- установить поворотный переключатель в положение **OFF**,
- извлечь все провода из гнезд измерителя,
- повернуть винт крепления крышки отсека в положение:



- снять крышку,
- извлечь разряженный аккумулятор и установить на его место новый, соблюдая полярность,
- закрыть крышку и повернуть винт крепления в положение:



- Выполнение измерений при отображающемся символе разряженного аккумулятора, влечет за собой дополнительную неопределенную погрешность измерения или нестабильную работу прибора.
- Если измеритель не функционирует, то сначала необходимо проверить аккумулятор, чтобы убедиться что он находится в работоспособном состоянии и правильно установлен в измеритель.

## 8 Уход и обслуживание

Цифровой мультиметр разработан с учетом многолетнего надежного использования, при условии соблюдения нижеследующих рекомендаций, касающихся его содержания и технического обслуживания:

7. **ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХИМ.** Необходимо протереть намокший измеритель.
8. **ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕОБХОДИМО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ И ХРАНИТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.** Экстремальные температуры могут сократить срок службы электронных компонентов измерителя и деформировать или расплавить пластиковые детали.
9. **С ИЗМЕРИТЕЛЕМ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ БЕРЕЖНО И ОСТОРОЖНО.** Падение измерителя может вызвать повреждение его электронных компонентов или корпуса.
10. **ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ.** Время от времени необходимо протирать его корпус влажной материей. НЕЛЬЗЯ применять для чистки химические средства, растворители и моющие средства.
11. **НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ БАТАРЕЙКИ РЕКОМЕНДУЕМОГО РАЗМЕРА И ТИПА.** Своевременно извлекайте из прибора старые или разряженные батарейки, чтобы избежать утечки электролита и повреждения измерителя.
12. **ЕСЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ 60 ДНЕЙ,** то необходимо извлечь из него батарейки и хранить их отдельно.



Электронная схема измерителя не требует технического обслуживания.

## **9 Хранение**

При хранении прибра необходимо соблюдать нижеследующие рекомендации:

- отключить от измерителя провода,
- убедиться, что измеритель и аксессуары сухие,
- при длительном хранении необходимо извлечь батарейки

## **10 Разборка и утилизация**

Утилизируемое электрическое и электронное оборудование необходимо собирать раздельно, т.е. не смешивать с другими видами отходов.

Утилизируемое электронное оборудование необходимо передать в пункт сбора отходов, согласно Положению об обращении с отходами электрического и электронного оборудования.

Перед доставкой в пункт сбора нельзя самостоятельно демонтировать какие-либо части данного оборудования.

Следует соблюдать локальные нормативные Акты, касающиеся утилизации упаковки, использованных батареек и аккумуляторов

## 11 Технические данные

- ⇒ „и.в.” - означает измеренной величины.
- ⇒ „е.м.р.” - означает единиц младшего разряда

### Измерение переменного тока (True RMS)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
60,00 A	0,01 A	± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.)
600,0 A	0,1 A	
1000 A	1 A	

- Переменные токи определены для 10%...100% диапазона
- Диапазон частоты: 50 Гц...60 Гц
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

### Измерение постоянного тока

Диапазон	Разрешение	Погрешность
60,00 A	0,01 A	± (2,0% и.в. + 8 е.м.р.)
600,0 A	0,1 A	
1000 A	1 A	

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

### Измерение переменного напряжения (True RMS)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
6,000 В	0,001 В	$f = 50 \dots 60 \text{ Гц}$ ± (1,2% и.в. + 5 е.м.р.)
60,00 В	0,01 В	
600,0 В	0,1 В	
1000 В	1 В	± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.)

- Переменные напряжения определены для 10%...100% диапазона
- Входной импеданс: 9 МОм
- Погрешность функции PEAK: 10% и.в.
- Диапазон частот: 50 Гц...1000 Гц
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

## Измерение постоянного напряжения

Диапазон	Разрешение	Погрешность
600,0 мВ	0,1 мВ	± (0,8% и.в. + 8 е.м.р.)
6,000 В	0,001 В	± (0,5% и.в. + 5 е.м.р.)
60,00 В	0,01 В	
600,0 В	0,1 В	± (0,8% и.в. + 5 е.м.р.)
1500 В	1 В	

- Входной импеданс: 10 МОм
- Защита от перегрузки по постоянному напряжению 1500 В

## Измерение переменного и постоянного напряжения (AC+DC)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
6,000 В	0,001 В	± (1,5% и.в. + 20 е.м.р.)
60,00 В	0,01 В	
600,0 В	0,1 В	
1000 В	1 В	± (2,5% и.в. + 20 е.м.р.)

- Входной импеданс: 10 МОм
- Диапазон частот: 50 Hz...1000 Hz
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

## Измерение LoZ

Диапазон	Разрешение	Погрешность
6,000 В	0,001 В	± (3,0% и.в. + 40 е.м.р.)
60,00 В	0,01 В	
300,0 В	0,1 В	
600,0 В	0,1 В	не определяется
1000 В	1 В	

- Переменные напряжения определены для 10%...100% диапазона
- Входной импеданс: 300 кОм
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

## Измерение LoZ AC+DC

Диапазон	Разрешение	Погрешность
6,000 В	0,001 В	± (3,5% и.в. + 40 е.м.р.)
60,00 В	0,01 В	
300,0 В	0,1 В	
600,0 В	0,1 В	не определяется
1000 В	1 В	

- Переменные напряжения определены для 10%...100% диапазона
- Входной импеданс: 300 кΩ
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

## Измерение сопротивления

Диапазон	Разрешение	Погрешность
600,0 Ом	0,1 Ом	± (1,0% и.в. + 10 е.м.р.)
6,000 кОм	0,001 кОм	
60,00 кОм	0,01 кОм	
600,0 кОм	0,1 кОм	± (0,8% и.в. + 5 е.м.р.)
6,000 МОм	0,001 МОм	
60,00 МОм	0,01 МОм	± (2,5% и.в. + 10 е.м.р.)

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

## Измерение емкости

Диапазон	Разрешение	Погрешность
60,00 нФ	0,01 нФ	± (3,0% и.в. + 20 е.м.р.)
600,0 нФ	0,1 нФ	
6,000 мкФ	0,001 мкФ	
60,00 мкФ	0,01 мкФ	± (3,0% и.в. + 8 е.м.р.)
600,0 мкФ	0,1 мкФ	
6000 мкФ	1 мкФ	± (3,5% и.в. + 20 е.м.р.)
60,00 мФ	0,01 мФ	не определяется
100,0 мФ	0,1 мФ	

- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

## Измерение частоты

Диапазон	Разрешение	Погрешность
60,00 Гц	0,01 Гц	$\pm (0,2\% \text{ и.в.} + 5 \text{ е.м.р.})$
600,0 Гц	0,1 Гц	
6,000 кГц	0,001 кГц	
60,00 кГц	0,01 кГц	
600,0 кГц	0,1 кГц	
6,000 МГц	0,001 МГц	
10,00 МГц	0,01 МГц	

- Чувствительность:
  - >2 В RMS для 20...80% заполнения цикла и <100 кГц
  - >5 В RMS для 20...80% заполнения цикла и >100 кГц
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

## Измерение рабочего цикла (коэффициента заполнения)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
10,0...90,0%	0,1%	$\pm (1,2\% \text{ и.в.} + 8 \text{ е.м.р.})$

- Амплитуда импульса:  $\pm 5$  В
- Ширина импульса: 0,1 мс...100 мс
- Частота: 40 Гц...10 кГц
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

## Измерение температуры

Диапазон	Разрешение	Погрешность
-40,0...+1000°C	0,1 или 1°C	$\pm (1,5\% \text{ и.в.} + 3°C)$
-40,0...+1832°F	0,1 или 1°F	$\pm (1,0\% \text{ и.в.} + 5,4°F)$

- Погрешность температурного зонда не учитывается
- Защита от перегрузки по постоянному/переменному напряжению 1000 В RMS

## Эксплуатационные данные

a)	измерительная категория по PN-EN 61010-1 .....	CAT IV 600 В (III 1000 В)
b)	тип изоляции .....	двойная, класс II
c)	тип корпуса .....	двухкомпозитный
d)	степень защиты корпуса по PN-EN 60529 .....	IP40
e)	уровень загрязнения .....	2
f)	раскрытие губок клещей .....	48 мм (1,9")
g)	питание измерителя .....	Li-Pol аккумулятор 7,4 В 1200 мАч
h)	тест диода.....	$I = 1,5 \text{ mA}, U_0 < 3,3 \text{ В}$ постоянное напряжение
i)	тест непрерывности .....	звуковой сигнал при $R < 50 \text{ Ом}$ ток измерения $< 0,5 \text{ mA}$
j)	индикация превышения диапазона .....	символ OL
k)	сигнализация разряда аккумулятора .....	символ 
l)	частота измерений .....	3 отсчета в секунду
m)	функция INRUSH	
	▪ время дискретизации .....	37,5 Гц (RMS), 2,4576 МГц (часы)
	▪ время интеграции.....	100 мс
n)	функция VFD	
	▪ максимальное рабочее напряжение .....	постоянное 1500 В / переменное 1000 В
o)	функция HVDC	
	▪ максимальное рабочее напряжение .....	определяется высоковольтным адаптером
p)	диапазон бесконтактного индикатора переменного напряжения .....	100-1000 В (50/60 Гц)
q)	время отклика для функции PEAK.....	1 мс
r)	датчик температуры .....	термоэлектрический зонд типа K
s)	входной импеданс	
	▪ по переменному напряжению .....	9 МОм
	▪ по постоянному напряжению .....	10 МОм
t)	показания.....	True RMS (для переменного тока и напряжения)
u)	полоса частот .....	50...1000 Гц
v)	дисплей.....	ЖК-дисплей с подсветкой и шкалой
w)	размеры .....	273 x 96 x 48 мм
x)	масса измерителя.....	490 г
y)	рабочая температура .....	+5...+40°C
z)	рабочая влажность .....	< 80%
aa)	температура хранения .....	-20...+60°C
bb)	влажность при хранении .....	< 80%
cc)	макс. рабочая высота.....	2000 м
dd)	время бездействия до автоматического выключения.....	15...60 мин
ee)	соответствие требованиям стандартов .....	EN 61326-1
ff)	стандарт качества .....	ISO 9001

## Спецификация Bluetooth

Версия .....	v4.0+EDR
Диапазон частот .....	2400 МГц..2483,5 МГц (диапазон ISM)
Зашитная полоса .....	2 МГц < f < 3,5 МГц
Способ модуляции.....	GFSK, 1 Мб/с, 0,5 Гаусс
Полоса приема сигнала .....	-82...-20 дБм
Минимальная мощность передачи .....	-18...+4 дБм

## 12 Стандартные аксессуары

В состав стандартного комплекта, поставляемого производителем, входят:

- измеритель CMP-1015-PV,
- набор измерительных проводов для CMP (CAT IV, M) – **WAPRZCMP2**,
- зонд для измерения температуры (тип K) – **WASONTEMK**,
- адаптер к зонду измерения температуры типа K – **WAADATEMK**,
- Li-Pol аккумулятор 7,4 В 1200 мАч – **WAAKU30**,
- зарядное устройство – **WAZASZ25**,
- блок питания зарядного устройства – **WAZASZ26**,
- кейс – **WAWALM3**,
- руководство по эксплуатации,
- гарантийный талон,
- сертификат заводской калибровки.

Текущий набор аксессуаров находится на сайте производителя.

## 13 Производитель

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляют:

**SONEL S.A.**  
Wokulskiego 11  
58-100 Świdnica  
Польша  
тел.: +48 74 858 38 60  
факс: +48 74 858 38 09  
E-mail: [export@sonel.pl](mailto:export@sonel.pl)  
Internet: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)



### ВНИМАНИЕ!

Ремонт и сервисное обслуживание осуществляют только производитель.





**SONEL S.A.**  
Wokulskiego 11  
58-100 Świdnica  
Poland



**PL**

+48 74 858 38 00  
(Biuro Obsługi Klienta)

e-mail: [bok@sonel.pl](mailto:bok@sonel.pl)

**GB • ES • RU**

+48 74 858 38 60  
+48 74 858 38 00

fax: +48 74 858 38 09

e-mail: [export@sonel.pl](mailto:export@sonel.pl)