



NÁVOD K OBSLUZE

**KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ
PROUDU AC/DC**

CMP-401



Verze 1.9 19.08.2020

Digitální klešťový měřič CMP-401 je určen ke klešťovému měření střídavého a stálého proudu.

Kromě toho měřič umožňuje měření stálého a střídavého napětí, frekvence, odporu, kapacity, teploty a testování diod.

Mezi hlavní vlastnosti zařízení CMP-401 patří:

- automatická nebo manuální změna rozpětí,
- funkce **HOLD**, která umožňuje přečtení výsledků měření ve špatném osvětlení nebo na v těžce přístupných místech,
- funkce **REL**, která umožňuje provést relevantní měření,
- zvuková signalizace kontinuity obvodu (**Beeper**),
- automatické vypnutí zařízení, pokud není používáno,
- displej 3 ¾ číslice,
- bezpečné, chráněné měřící kleště,
- vyztužený kryt odolný proti otřesům.

1	Úvod	4
2	Bezpečnost	5
2.1	Mezinárodní bezpečnostní symboly	6
3	Příprava zařízení k práci	7
4	Funkční popis	8
4.1	Měřicí zdířky a volitelné prvky měřící funkce	8
4.1.1	Zdířky	9
4.1.2	Volitelné prvky měřící funkce	9
4.2	Displej z tekutých krystalů (LCD)	10
4.3	Vodiče (kabely)	11
5	Měření	12
5.1	Měření stejnosměrného (stálého) a střídavého proudu	12
5.2	Měření stálého a střídavého napětí	13
5.3	Měření odporu	13
5.4	Test kontinuity obvodu	14
5.5	Test diod	15
5.6	Měření kapacity	16
5.7	Měření frekvence nebo % pracovního cyklu	17
5.8	Měření teploty	17
5.9	Bezkontaktní test napětí	18
6	Speciální funkce	19
6.1	Manuální změna podrozsahů	19
6.2	Režim relativního měření	19
6.3	Funkce HOLD a podsvícení displeje	19
6.4	Tlačítko MODE	20
7	Než odešlete měřič do servisu	20
8	Vyměňte baterii	21
9	Čištění a údržba	21
10	Skladování	21
11	Demontáž a likvidace	22
12	Technické údaje	22
13	Standardní příslušenství	25
14	Servis	25

1 Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili digitální klešťový měřič společnost Sonel S.A. CMP-401 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití. Přečtení tohoto návodu umožní vyvarovat se chyb během měření a zabrání případným problémům během manipulace s měřičem.

V našem návodu používáme tři druhy výstrah. Je to text v rámečku, který popisuje možná rizika jak pro zařízení, tak pro samotného uživatele. Text, který se začíná slovem '**VAROVÁNÍ:**' popisuje situaci, v rámci které může dojít k ohrožení života nebo zdraví, pokud uvedené pokyny nejsou dodržovány. Slovo '**POZOR!**' upozorňuje na takovou situaci, ve které může dojít k poškození zařízení a to v případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu. Slovo '**Poznámka:**' upozorňuje na možné problémy a komplikace, které se mohou objevit.

VAROVÁNÍ:

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení výrobce.

VAROVÁNÍ:

Měřič CMP-401 je určen ke klešťovému měření proudu, k měření AC a DC napětí, frekvence, odporu, kapacity a teploty. Každé jiné použití zařízení, které v tomto návodu není uvedeno, může způsobit poškození zařízení a být zdrojem nebezpečí pro jeho uživatele.

VAROVÁNÍ:

Měřič CMP-401 mohou používat pouze dobře proškolené osoby, které vlastní vhodná oprávnění pro práci s elektrickými instalacemi a zařízeními. Pokud zařízení bude používat neoprávněná osoba, může dojít k jeho poškození nebo být zdrojem nebezpečí pro jeho uživatele.

2 Bezpečnost

Aby bylo možné zajistit snadné použití a správnost získaných údajů, je nutné dodržovat následující pokyny:

- před použitím přístroje si pečlivě přečtete tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení výrobce,
- zařízení by měly používat pouze osoby, které jsou kvalifikované a prošly školením v oblasti bezpečnosti a hygieny práce,
- je nutné dodržet všechna opatření spojená s měřením napětí převyšujícím 40VDC nebo 20VAC RMS, protože stanoví potenciální nebezpečí,
- během kontroly přítomnosti napětí se ujistěte, zda tato funkce pracuje správně (změření známé hodnoty napětí), než dojde k akceptaci faktu, že nulový výsledek znamená absenci napětí.
- před provedením měření je nutné nastavit přepínač do požadované pozice,
- během měření napětí zařízení nepřepínejte do režimu měření proudu nebo odporu,
- pro žádnou funkci nepřekračujte maximální povolený rozsah vstupního napětí,
- pokud je vybrána funkce měření odporu, nepřipojujte napájení zařízení.
- v případě změny rozsahu je vždy nutné odpojit kabely měřiče od měřeného obvodu,
- nepřekračujte maximální limity vstupního signálu,
- není přípustné, aby byl používán měřič:
 - ⇒ který je poškozen a je částečně nebo plně nefunkční,
 - ⇒ který má poškozenou izolaci vodičů,
 - ⇒ který byl skladován ve špatných podmínkách (např. vysoká vlhkost),
- opravu může provést jen autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ:

Nikdy se neprovádějte měření ve chvíli, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.

VAROVÁNÍ:

Nikdy neprovádějte měření v prostředí označeném jako prostředí s nebezpečím výbuchu (např. v přítomnosti hořlavých plynů, oparů, prachu apod.). V opačném případě použití měřiče v těchto podmínkách může způsobit jiskření a následně i výbuch.

POZOR!

Mezní hodnoty vstupního signálu

Funkce	Maximální vstupní hodnota
A AC	400A DC/AC
V DC, V AC	600V DC/AC
Test odporu, frekvence, diody, kontinuity a elektrické kapacity	250V DC/AC
Teplota (°C/°F)	250V DC/AC

2.1 Mezinárodní bezpečnostní symboly



Pokud je tento symbol umístěn v blízkosti jiného symbolu nebo zásuvky/zdíčky, znamená to, že uživatel by se měl seznámit s dalšími informacemi uvedenými v této příručce.



Pokud je tento symbol umístěn v blízkosti zásuvky/zdíčky, znamená to, že při běžném použití může dojít k výskytu nebezpečných napětí.



Dvojitá izolace

3 Příprava zařízení k práci

Po dokončeném nákupu zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.

Před zahájením měření je nutné:


- ujistit se, zda stav baterie dovoluje požadované měření provést,
- zkontrolovat, zda kryt měřiče a izolace měřícího vedení není poškozená,
- pro zajištění jednoznačného výsledku měření se doporučuje ke zdířce **COM** připojit černý vodič a ke zdířce **V/Ω/CAP/TEMP** vodič červený.

VAROVÁNÍ:

Připojení vadného nebo poškozeného vedení může způsobit nebezpečný úraz elektrickým napětím.

4 Funkční popis

4.1 Měřicí zdičky a volitelné prvky měřící funkce

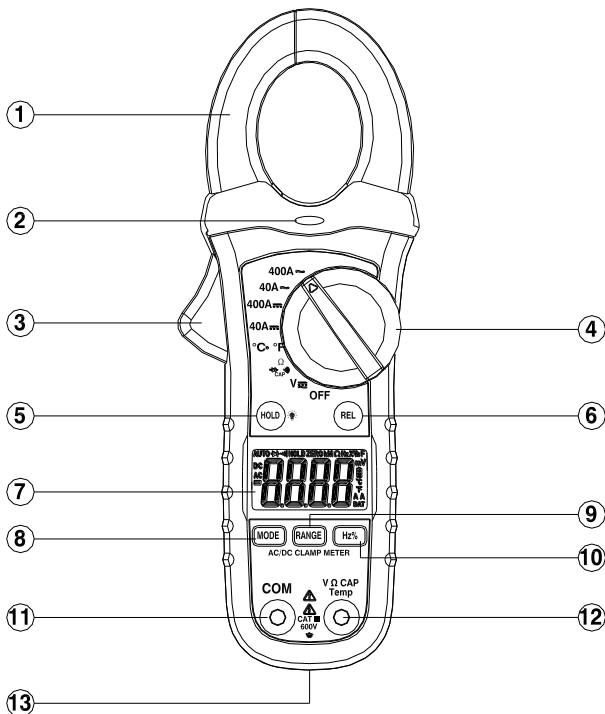

Obr.1. CMP-401

4.1.1 Zdířky

11 měřicí zdiřka **V/Ω/CAP/TEMP**

Měřicí zdiřka umožňuje měření stálého a střídavého napětí, frekvence, odporu, kapacity a teploty.

12 měřicí zdiřka **COM**

Měřicí zdiřka je společná pro všechny měřicí funkce s výjimkou měření proudu (spojeno s hmotností zařízení).

4.1.2 Volitelné prvky měřicí funkce


1 kleště

2 ukazatel bezkontaktního detektoru napětí

3 páčka kleští

4 otočný přepínač

Volba funkce:

- **OFF** – vypnutí měřiče
- **V_~** – měření stálého a střídavého napětí
- **Ω**  **CAP** – měření odporu, kontinuity, kapacity a test diod
- **°C °F** – měření teploty v stupních Celsia nebo Fahrenheitita
- **40A_~** – měření stálého stejnosměrného proudu do 40A
- **400A_~** – měření stálého stejnosměrného proudu do 400A
- **40A** – měření střídavého proudu do 40A
- **400A** – měření střídavého proudu do 400A

5 tlačítko **HOLD**


- Funkce Hold
- Podsvícení displeje

6 tlačítko **REL**

- Aktivace režimu relativního měření
- Výstup z režimu relativního měření
- Resetování indikace stálého, stejnosměrného proudu

- 7** LCD displej
- 8** tlačítko **MODE**
 - Změna režimu měření
- 9** tlačítko **RANGE**
 - Změna rozsahu měření
- 10** tlačítko **Hz/%**
 - Volba měření frekvence nebo % pracovního cyklu
- 13** kryt baterie

4.2 Displej z tekutých krystalů (LCD)

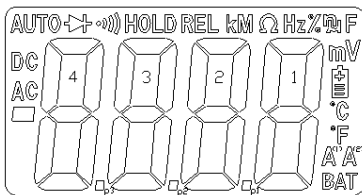

Obr. 2. Displej z tekutých krystalů měřiče CMP-401

■ – znaménko minus

DC, AC – stálé, střídavé napětí (proud)

AUTO - symbol automatického výběru podrozsahu

➤ – symbol aktivního testu diod

••• – symbol aktivního testu kontinuity

HOLD – symbol aktivní funkce HOLD

REL – symbol aktivní funkce relativního měření

Hz % – symbol aktivního režimu testu frekvence nebo pracovního cyklu

k, M, Ω , n, μ , F, m, V, °C, °F, A – symboly zobrazovaných jednotek



– symbol téměř vybité baterie

BAT – symbol vybité baterie

4.3 Vodiče (kabely)

Výrobce zaručuje přesnost výsledků pouze v tom případě, že měření proběhlo pomocí značkových kabelů.

VAROVÁNÍ:

Připojení vadných nebo nevhodných vodičů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo chybné výsledky celého měření.

5 Měření

Je nutné si pečlivě přečíst tuto kapitulu, protože popisuje způsoby měření a základní principy interpretace naměřených výsledků.

5.1 Měření stejnosměrného (stálého) a střídavého proudu

VAROVÁNÍ:

Měření neprovádějte na okruhu s neznámým potenciálem. Nepřekračujte maximální hodnotu rozsahu měření proudu.

VAROVÁNÍ:

Pokud je prostor na baterie otevřený, zařízení nepoužívejte a nepřistupujte k měření.

VAROVÁNÍ:

Měření proudu neprovádějte pomocí měrných vodičů připojených k měřiči.

Aby bylo měření proudu správně provedeno, je nutné:

- nastavit přepínač funkce na rozsah **40A_~** nebo **400A_~** nebo **40A₋** nebo **400A₋**, u neznámého rozsahu měření nastavte nejvyšší hodnotu,
- před zahájením měření stejnosměrného (stálého) proudu stiskněte tlačítko **REL** a zresetujte (vynulujte) indikaci proudu na displeji,
- otevřete kleště měřiče a naložte je na vybraný vodič,
- na displeji se zobrazí výsledky měření,
- v případě potřeby vyberte nižší rozsah měření.

Pozor:

Během měření proudu se ujistěte, že čelisti měřiče jsou pevně stlačeny. V opačném případě zařízení nebude moci provést přesná měření. Nejpřesnější výsledky měření získáme ve chvíli, když se vodič bude nacházet přesně uprostřed čelistí měřiče.

5.2 Měření stálého a střídavého napětí

Aby bylo měření napětí správně provedeno, je nutné:

- otáčecí přepínač funkce nastavit v pozici $V_{\overline{\square}}$,
- pomoci tlačítka **MODE** vybrat napětí AC nebo DC,
- v případě potřeby pomoci tlačítka **RANGE** ručně nastavit rozsah měření,
- připojit červený měřicí kabel ke zdířce **V/ Ω /CAP/TEMP** a černý ke zdířce **COM**,
- přiložit sondy k měřicím bodům; u měření stálého napětí by červená sonda měla být přiložena k měřicímu bodu s vyšším potenciálem,
- na displeji se zobrazí výsledky měření,
- po ukončení měření vytáhněte vodiče ze vstupních zdířek měřiče.

5.3 Měření odporu

VAROVÁNÍ:

Měření neprovádějte v situaci, když je obvod pod napětím. Kondenzátory musí být vybité.

VAROVÁNÍ:

Pokud je prostor na baterie otevřený, zařízení nepoužívejte a nepřístupujte k měření.

Aby bylo měření odporu správně provedeno, je nutné:

- otáčecí přepínač funkce nastavit v pozici $\Omega \rightarrow \text{CAP}$,
- připojit červený měřicí kabel ke zdířce **V/ Ω /CAP/TEMP** a černý ke zdířce **COM**,
- zkontrolovat, zda při otevřených kleštích se zobrazuje výsledek **OL** a při uzavřených kleštích výsledek **000.0**,
- v případě potřeby pomoci tlačítka **RANGE** ručně nastavit rozsah měření,
- přiložit sondy k měřícím bodům,
- na displeji se zobrazí výsledky měření,
- po ukončení měření vytáhněte vodiče ze vstupních zdířek měřiče.

5.4 Test kontinuity obvodu

VAROVÁNÍ:

Měření neprovádějte v situaci, když je obvod pod napětím. Kondenzátory by měly být vybité.

VAROVÁNÍ:

Pokud je prostor na baterie otevřený, zařízení nepoužívejte a nepřístupujte k měření.

Aby byl test kontinuity obvodu správně proveden, je nutné:

- otáčecí přepínač funkce nastavit v pozici $\Omega \rightarrow \text{CAP}$,
- připojit červený měřicí kabel ke zdířce **V/ Ω /CAP/TEMP** a černý ke zdířce **COM**,
- přidržet tlačítko **MODE** do momentu, až se na displeji zobrazí symbol $\bullet \gg$,
- zkontrolovat, zda při otevřených kleštích se zobrazuje výsledek **OL** a při uzavřených kleštích výsledek **000.0**, který doprovází zvukový signál,
- přiložit sondy k měřícím bodům,

- na displeji se zobrazí výsledek měření; zvukový signál se objeví při naměřených hodnotách odporu nižších než cca 50Ω ,
- po ukončení měření vytáhněte vodiče ze vstupních zdířek měřiče.

5.5 Test diod

VAROVÁNÍ:

Měření neprovádějte v situaci, když je obvod pod napětím. Kondenzátory by měly být vybité.

VAROVÁNÍ:

Pokud je prostor na baterie otevřený, zařízení nepoužívejte a nepřistupujte k měření.

Aby byl test diody správně proveden, je nutné:

- otáčecí přepínač funkce nastavit v pozici $\Omega \rightarrow \text{CAP}$,
- připojit červený měřicí kabel ke zdířce **V/ Ω /CAP/TEMP** a černý ke zdířce **COM**,
- přidržet tlačítko **MODE** do momentu, až se na displeji zobrazí symbol \rightarrow ,
- přiložit koncovky sond k diodě: červenou sondu k anodě a černou ke katodě,
- na displeji se zobrazí výsledek testu: zobrazí se vodivost napětí, která pro typickou křemíkovou diodu činí cca 0,7 V a pro germaniovou diodu cca 0,3 V; pokud je dioda polarizovaná v opačném směru nebo je v obvod přerušena, na displeji se zobrazí hlášení **OL**,
- po ukončení měření vytáhněte vodiče ze vstupních zdířek měřiče.

5.6 Měření kapacity



VAROVÁNÍ:

Měření neprovádějte v situaci, když je obvod pod napětím. Kondenzátory by měly být vybité.

VAROVÁNÍ:

Pokud je prostor na baterie otevřený, zařízení nepoužívejte a nepřistupujte k měření.

Aby bylo měření kapacity správně provedeno, je nutné:

- otáčecí přepínač funkce nastavit v pozici Ω   **CAP**,
- připojit červený měřicí kabel ke zdířce **V/ Ω /CAP/TEMP** a černý ke zdířce **COM**,
- přidržet tlačítko **MODE** do chvíle, až se na displeji zobrazí symbol **F**,
- koncovku sondy přiložit k testovanému kondenzátoru,
- na displeji se zobrazí výsledky měření,
- po ukončení měření vytáhněte vodiče ze vstupních zdířek měřiče.

5.7 Měření frekvence nebo % pracovního cyklu

VAROVÁNÍ:

Pokud je prostor na baterie otevřený, zařízení nepoužívejte a nepřistupujte k měření.

Aby bylo měření správně provedeno, je nutné:

- otáčecí přepínač funkce nastavit v pozici **V_Ω**,
- připojit červený měřicí kabel ke zdířce **V/Ω/CAP/TEMP** a černý ke zdířce **COM**,
- stlačit tlačítko **Hz/%** a vybrat funkci frekvence (Hz) nebo pracovního cyklu (%),
- koncovku sondy přiložit k testovanému obvodu,
- na displeji se zobrazí výsledky měření,
- po ukončení měření vytáhněte vodiče ze vstupních zdířek měřiče.

5.8 Měření teploty

VAROVÁNÍ:

Pokud je prostor na baterie otevřený, zařízení nepoužívejte a nepřistupujte k měření.

VAROVÁNÍ:

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, před provedením měření teploty obě testovací sondy odpojte od veškerého možného zdroje napětí.

VAROVÁNÍ:

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že sonda s termoelektrickým článkem je před přechodem do jiné měřicí funkce odpojena.

Aby bylo měření kapacity správně provedeno, je nutné:

- otáčecí přepínač funkce nastavit v pozici °C °F,
- stisknout tlačítko **MODE** a vybrat jednotku měření: °C nebo °F,
- připojit teplotní sondu k záporné zdířce **COM** a kladné zdířce **V/Ω/CAP/TEMP**, pamatujte na polaritu,
- hlavici teplotní sondy přiložit k testovanému zařízení. Udržujte spojení hlavice teplotní sondy s částí testovaného zařízení, dokud se hodnota nestabilizuje (po cca 30 sekundách),
- na displeji se zobrazí výsledky měření,
- po ukončení měření vytáhněte vodiče sondy ze vstupních zdířek měřiče.

5.9 *Bezkontaktní test napětí*

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před zahájením měření je vždy nutné otestovat detektor napětí na známém okruhu, který je pod napětím, aby bylo možné zjistit, zda zařízení funguje správně.

Aby byl test správně proveden, je nutné:

- přiblížit kleště měřiče k obvodu, který je pod napětím nebo k elektrickému výstupu pod napětím,
- pokud je vykryto střídavé napětí, rozsvítí se signalizační dioda detektoru.

Pozor:

Vodiče elektrických kabelů jsou často zakroucené. Pro dosažení nejlepších výsledků pohybujte čidlem podél kabelu a umístěte ho v těsné blízkosti vodiče, který je pod napětím.

Pozor:

Detektor je vysoce citlivé zařízení. Statická elektřina nebo jiné zdroje energie mohou někdy čidlo spustit automaticky. Je to zcela normální jev.

6 Speciální funkce

6.1 Manuální změna podrozsahů

Je-li přístroj zapnut poprvé, automaticky se přepne na výběr rozsahu. V tomto režimu je automaticky vybrán rozsah, který je nejlepší pro prováděná měření a je to obecně nejlepší režim pro většinu měření. U měření, která vyžadují manuální nastavení rozsahu, proveďte následující kroky:

- stiskněte tlačítko **RANGE**. Symbol **AUTO** na displeji zhasne,
- opětovně stiskněte tlačítko **RANGE**, které umožňuje plyný přestup mezi dostupným rozsahem a možností vybrat požadovaný rozsah,
- stiskněte tlačítko **RANGE** a přidržte ho cca 2 sekundy, aby bylo možné odejít z režimu manuálního výběru rozsahu a vrátit se k automatickému výběru rozsahu.

6.2 Režim relativního měření

Pro aktivaci režimu relativní hodnoty stiskněte tlačítko **REL** (na displeji se objeví symbol **REL**). Pak se zobrazí výsledek jako výchozí hodnota pro relativní měření, např. pokud je výchozí hodnota 24 V a aktuální hodnota je 12,5 V, na displeji se objeví výsledek -11,5 V. V případě, že nový údaj je stejný jako referenční hodnoty, na displeji se zobrazí nula. Opětovně stiskněte tlačítko **REL** a vystupte z režimu měření relativní hodnoty.

Tato funkce umožňuje nastavení nuly u měření stejnosměrného proudu a kapacity.

6.3 Funkce **HOLD** a podsvícení displeje

Tato funkce slouží k zastavení výsledků měření na displeji zařízení, což umožňuje stlačení tlačítka **HOLD**. Pokud je funkce aktivní, na displeji se zobrazí symbol **HOLD**. Pro návrat k běžnému režimu zařízení opětovně stlačte tlačítko **HOLD**.

Pro zapnutí podsvícení stiskněte tlačítko **HOLD** a přidržte ho déle než 2 sekundy. Způsobí to rovněž aktivaci funkce **HOLD**. Pro

ukončení režimu **HOLD** a návrat k normálnímu režimu fungování měřiče krátce stiskněte tlačítko **HOLD**. Pro vypnutí podsvícení stiskněte tlačítko **HOLD** a přidržte ho déle než 2 sekundy.

6.4 Tlačítko **MODE**

Toto tlačítko umožňuje vybrat režim měření napětí DC/AC, rezistence/test diod/kontinuita/kapacita a °C/°F.

7 Než odešlete měřič do servisu

Před odesláním zařízení k opravě je nutné zavolat do servisu, protože je možné, že měřič není poškozen a k problému došlo z jiného důvodu.

Odstranění problémů měřiče může být provedeno pouze v místech autorizovaných výrobcem.

V tabulce jsou uvedené doporučené postupy v určitých situacích, které mohou během používání měřiče nastat.

PŘÍZNAKY	DŮVOD	POSTUP
Měřič se nezapíná.	Vybité baterie.	Vyměňte baterie. Pokud se situace nezmění, odevzdejte měřič do servisu.
Nečitelné a náhodné zobrazování segmentů displeje.		
Chyby měření po přenesení zařízení ze studených prostor do teplých s vysokou vlhkostí	Nedošlo k aklimatizaci	Neprovádějte měření, dokud měřič nedosáhne okolní teploty (cca 30 minut).
Poškození měřicího vodiče.	Utržení, vytržení nebo vytažení vodiče z koncovky.	Vyměňte vodič.

8 Vyměňte baterii

Měřič CMP-401 je napájen 9V baterií. Doporučujeme používat alkalické baterie.

Pozor:

Při měření, během kterého se zobrazí symbol baterie, je nutné počítat s dodatečnými nepřesnostmi nebo nestabilním provozem zařízení.

VAROVÁNÍ:

Ponechání vodičů ve zdírkách během výměny baterie může způsobit úraz elektrickým napětím.

Pokud chcete vyměnit baterii je nutné:

- vyjmout vodiče z měřících zdírek a otočný přepínač nastavte v poloze OFF,
- odšroubovat upevňující šroub poklopu baterie v horní části krytu,
- sejměte poklop baterie,
- vyjměte vybitou baterii a vložte novou,
- pomoci šroubu upevněte zpět poklop baterie.

9 Čištění a údržba

Kryt měřiče je možné čistit měkkým, vlhkým flanelovým hadříkem s použitím běžně dostupných čistících prostředků. Nesmí se používat žádná ředidla nebo čistící prostředky, které by mohly poškodit povrch krytu (čistící prášek, abrazivní pasty apod.).

Elektronický systém měřiče nevyžaduje žádnou údržbu.

10 Skladování

Během skladování zařízení je nutné dodržovat následující doporučení:

- odpojte vodiče od měřiče,
- ujistěte se, že měřič a další příslušenství jsou suché,
- během dlouhodobého skladování baterie vyjměte z měřiče,

11 Demontáž a likvidace

Použité elektrické a elektronické zařízení je nutné uskladňovat odděleně, tzn. neuskładňovat je spolu s odpady jiného druhu.

Použité elektronické zařízení je nutné dopravit na sběrné místo v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se použitého elektronického a elektrického zařízení.

Před dopravením zařízení na sběrné místo není dovolena jeho samostatná demontáž nebo odstranění některého z jeho součástí.

Je nutné dodržovat platné právní předpisy týkající se likvidace obalů, použitých baterií a akumulátorů.

12 Technické údaje

- „w.m.“ označuje měřenou hodnotu.

Měření střídavého proudu

Rozsah	Rozlišení	Nespolehlivost měření
40,00A	0,01A	$\pm(2,5\% \text{ w.m.} + 8 \text{ číslic})$
400,0A	0,1A	$\pm(2,8\% \text{ w.m.} + 5 \text{ číslic})$

- frekvenční rozsah 50...60Hz

Měření stejnosměrného (stálého) proudu

Rozsah	Rozlišení	Nespolehlivost měření
40,00A	0,01A	$\pm(2,5\% \text{ w.m.} + 5 \text{ číslic})$
400,0A	0,1A	$\pm(2,8\% \text{ w.m.} + 5 \text{ číslic})$

Měření střídavého napětí

Rozsah	Rozlišení	Nespolehlivost měření
400,0mV	0,1mV	$\pm(1,5\% \text{ w.m.} + 30 \text{ číslic})$
4,000V	0,001V	
40,00V	0,01V	$\pm(1,5\% \text{ w.m.} + 5 \text{ číslic})$
400,0V	0,1V	
600V	1V	$\pm(2\% \text{ w.m.} + 5 \text{ číslic})$

- frekvenční rozsah 50...400Hz

Měření stálého napětí

Rozsah	Rozlišení	Nespolehlivost měření
400,0mV	0,1mV	$\pm(0,8\% \text{ w.m.} + 2 \text{ číslice})$
4,000V	0,001V	$\pm(1,5\% \text{ w.m.} + 2 \text{ číslice})$
40,00V	0,01V	
400,0V	0,1V	
600V	1V	$\pm(2\% \text{ w.m.} + 2 \text{ číslice})$

Měření odporu

Rozsah	Rozlišení	Nespolehlivost měření
400,0 Ω	0,1 Ω	$\pm(1\% \text{ w.m.} + 4 \text{ číslice})$
4,000k Ω	0,001k Ω	$\pm(1,5\% \text{ w.m.} + 2 \text{ číslice})$
40,00k Ω	0,01k Ω	
400,0k Ω	0,1k Ω	
4,000M Ω	0,001M Ω	$\pm(2,5\% \text{ w.m.} + 3 \text{ číslice})$
40,00M Ω	0,01M Ω	$\pm(3,5\% \text{ w.m.} + 5 \text{ číslic})$

Měření frekvence

Rozsah	Nespolehlivost měření
10Hz...10kHz	$\pm(1,5\% \text{ w.m.} + 2 \text{ číslice})$

- citlivost: 100V(<50Hz), 50V(50...400Hz); 15V(401Hz...10kHz)

Pracovní cyklus

Rozsah a rozlišení	Nespolehlivost měření
10,0...94,9%	nespecifikováno
Šířka impulzu: 100 μ s...100ms, Frekvence: 30Hz...5kHz Citlivost: 30...5kHz:10Vrms 5kHz...15kHz:40Vrms	

Měření kapacity

Rozsah	Rozlišení	Nespolehlivost měření
40,00nF	0,01nF	$\pm(4\% \text{ w.m.} + 20 \text{ číslic})$
400,0nF	0,1nF	$\pm(3\% \text{ w.m.} + 5 \text{ číslic})$
4,000 μ F	0,001 μ F	
40,00 μ F	0,01 μ F	
100,0 μ F	0,1 μ F	$\pm(4\% \text{ w.m.} + 10 \text{ číslic})$

Měření teploty

Rozsah	Nespolehlivost měření*
-20.0...760,0°C	±(3% w.m. + 5°C)
-4.0...1400°F	±(3% w.m. + 9°F)

* přesnost sondy typu K není zohledněna

Ostatní technické údaje

- a) kategorie měření podle EN 61010-1:2004III 600V
- b) stupeň ochrany krytu podle EN 60529IP40
- c) stupeň znečištění2
- d) napájení měřičebaterie 9V
- e) velikost kleštíotevření cca 30mm (1,2")
- f) test diodyI=0,3mA, U₀=1,5V DC
- g) test kontinuityI<0,5mA, zvukový signál pro R<50Ω
- h) ukazatel překročení rozsahusymbol 0L
- i) frekvence měření2 indikace za sekundu
- j) vstupní impedance10MΩ (V AC/DC)
- k) displejLCD, indikace 4000
- l) rozměry197 x 70 x 40 mm
- m) hmotnost měřiče183 g
- n) provozní teplota+5...+40°C
- o) skladovací teplota-20...+60°C
- p) vlhkostmax. 80% do 31°C s lineárním poklesem do 50% při 40°C
- q) provozní výškamax. 2000m
- r) doba nečinnosti před automatickým vypnutím30 minut
- s) soulad s požadavky noremEN 61010-1
.....EN 61010-2-032
- t) standard kvalityISO 9001

13 Standardní příslušenství

Ke standardnímu vybavení dodanému výrobcem patří:

- měřič CMP-401,
- měřicí vodiče pro CMM/CMP (sada) – **WAPRZCMP1**,
- baterie 9V (1 ks),
- teplotní sonda (typ K) – **WASONTEMK**,
- adaptér pro teplotní sondy typu K – **WAADATEMK**,
- pouzdro,
- návod k obsluze,
- záruční list,
- kalibrační protokol.

Aktuální seznam příslušenství naleznete na webových stránkách výrobce.

14 Servis

Výrobcem zařízení a subjektem poskytujícím záruční a pozáruční servis je:

SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polsko
tel. +48 74 858 38 60
fax +48 74 858 38 09
E-mail: export@sonel.pl
Web page: www.sonel.pl

Pozor:
K poskytování servisních služeb je oprávněn pouze SONEL S.A.

POZNÁMKY



Měřicí přístroje

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce: SONEL S.A.

Dodavatel: Tech Aid Czech Branch s.r.o.

Provoz: APOS Blansko – Měřicí přístroje

Pražská 1602/7, 678 01 Blansko

Typ:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Úvodní ustanovení – bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku a správně vyplněného záručního listu. Na opravu je předán výrobek včetně veškerého příslušenství.

2. Záruční doba – na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení.

Na paket akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců (pokud je paket akumulátorů součástí dodávky).

Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě a nebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil v jeho používání.

Záruka na opravené díly v záruční a pozáruční době je v délce 6 měsíců od data předání výrobku po opravě.

3. Záruka – záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výrobku nebo vadou materiálu.

4. Rozsah platnosti záruky – záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena nesprávným používáním, mechanickým poškozením, nesprávným zapojením, nepozorností uživatele, používáním výrobku mimo uvedené technické parametry výrobcem, živelnými událostmi, provedením úprav nebo oprav mimo smluvní servisní organizaci.

Záruka se nevztahuje na části podléhající běžné spotřebě (baterie, kabely, obaly ap).

Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny v rozporu s používáním výrobku uvedeném v návodu k obsluze, který je součástí dodávky.

Záruka se nevztahuje na komunikační zařízení, které není produkci f. SONEL S.A. a je součástí dodávky k přístrojům.

5. Ustanovení – nebude-li při opravě ve smluvní servisní organizaci nebo u výrobce nalezena vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s tímto neoprávněným uplatněním záruky vlastník zařízení. Náklady spojené s pozáruční opravou a balné-dopravné hradí vlastník zařízení.

6. Odstoupení od smlouvy – při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství.

7. Uplatnění reklamace – majitel zboží uplatňuje záruční a pozáruční opravy u smluvní servisní organizace pro ČR.

8. Převzetí opraveného zboží – majitel zboží má povinnost převzít zboží po vyřízení reklamace, převzít a uhradit náklady za opravu zboží mimo záruční lhůtu.

9. Smluvní servisní organizace pro území České republiky / záruční a pozáruční opravy, kalibrace /:
SEC electronic s.r.o. Dražkovice 155 533 33 Pardubice / tel. +420 466 301 331,
mob. +420 603 245 230, e-mail. obchod@secel.cz www.secel.cz

10. Výrobce – kontaktní spojení na výrobce www.sonel.pl/en e-mail export@sonel.pl / tel. +48 748 583 860 /

11. Dodavatel – Tech Aid Czech Branch s.r.o. Provoz: APOS Blansko – Měřicí přístroje, Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, mob. +420 606 319 143, www.tacb.cz



datum přijetí do opravy	datum ukončení opravy	záruka prodloužena o (dny – měsíce)	číslo zakázky	popis závady-pozn	podpis servisu

Pozn. servisu:

.....

.....

.....

.....

.....