




# INSTRUKCJA OBSŁUGI


## MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA

MRU-21

# MRU-21

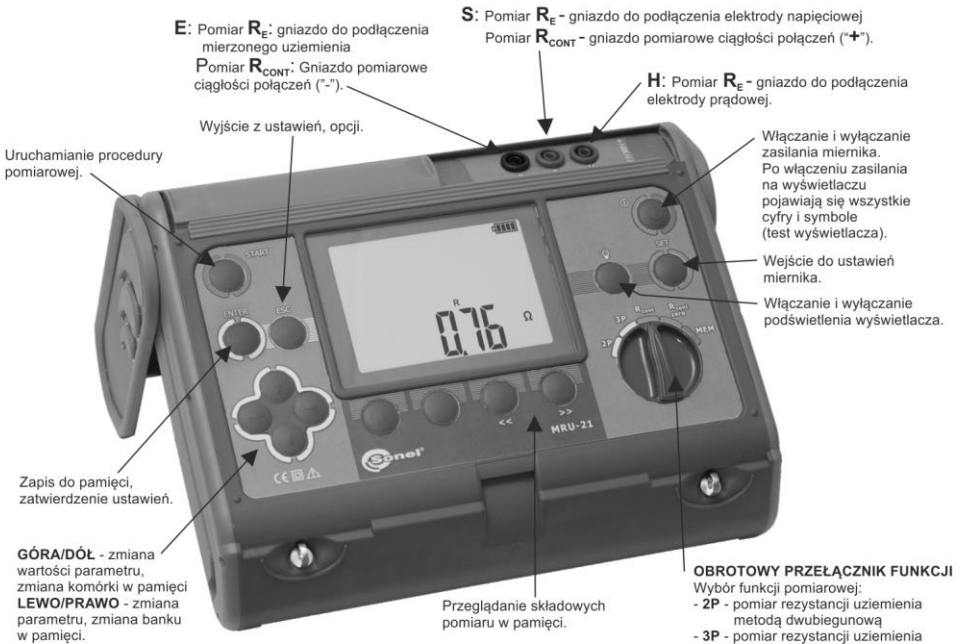

## WYŚWIETLACZ

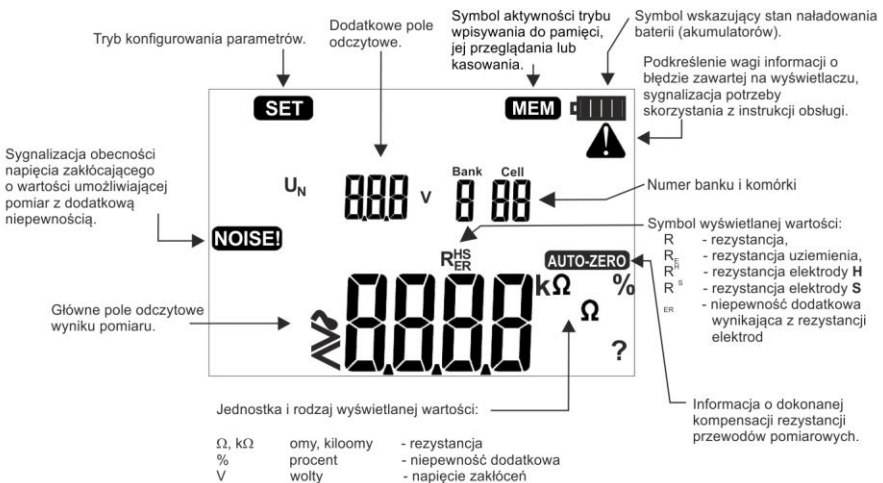



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

# **MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA MRU-21**



**SONEL S.A.  
ul. Wokulskiego 11  
58-100 Świdnica**

Wersja 1.07 10.03.2022

Miernik MRU-21 jest nowoczesnym, wysokiej jakości przyrządem pomiarowym, łatwym i bezpiecznym w obsłudze. Jednak przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli uniknąć błędów przy pomiarach i zapobiegnie ewentualnym problemom przy obsłudze miernika.

## SPIS TREŚCI

<b>1</b>	<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Ustawienia</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Pomiary</b>	<b>6</b>
3.1	Pomiar rezystancji uziemienia metodą trójbiegunową ( $R_{E3P}$ )	6
3.2	Pomiar rezystancji uziemienia metodą dwubiegunową ( $R_{E2P}$ )	10
3.3	Pomiar rezystancji przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych ( $R_{CONT}$ )	12
3.4	Kalibracja przewodów pomiarowych	14
3.4.1	Załączanie autozerowania	14
3.4.2	Wyłączanie autozerowania	15
<b>4</b>	<b>Pamięć</b>	<b>16</b>
4.1	Wpisywanie wyników pomiarów do pamięci	16
4.2	Przeglądanie pamięci	18
4.3	Kasowanie pamięci	19
4.3.1	Kasowanie banku	19
4.3.2	Kasowanie całej pamięci	20
4.4	Komunikacja z komputerem	21
4.4.1	Pakiet wyposażenia do współpracy z komputerem	21
4.4.2	Transmisja danych	21
<b>5</b>	<b>Zasilanie miernika</b>	<b>22</b>
5.1	Monitorowanie napięcia zasilającego	22
5.2	Wymiana baterii (akumulatorów)	22
<b>6</b>	<b>Czyszczenie i konserwacja</b>	<b>25</b>
<b>7</b>	<b>Magazynowanie</b>	<b>25</b>
<b>8</b>	<b>Rozbiórka i utylizacja</b>	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>Dane techniczne</b>	<b>26</b>
9.1	Dane podstawowe	26
9.2	Dane uzupełniające	28
9.2.1	Pomiar $R_E$	28
9.2.2	Pomiar $R_{CONT}$	29
<b>10</b>	<b>Akcesoria</b>	<b>30</b>
10.1	Akcesoria standardowe	30
10.2	Akcesoria opcjonalne	30
<b>11</b>	<b>Producent</b>	<b>31</b>
<b>12</b>	<b>Usługi laboratoryjne</b>	<b>32</b>

# 1 Bezpieczeństwo

Przyrząd MRU-21 służy do wykonywania pomiarów, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. W związku z tym, aby zapewnić odpowiednią obsługę i poprawność uzyskiwanych wyników należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Przed rozpoczęciem eksploatacji miernika należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i zaleceń producenta.
- Miernik MRU-21 jest przeznaczony do pomiarów rezystancji uziemień oraz połączeń ochronnych i wyrównawczych. Każde inne zastosowanie niż podane w tej instrukcji może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Przyrząd powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane posiadające wymagane uprawnienia do przeprowadzania pomiarów w instalacjach elektrycznych. Posługiwanie się miernikiem przez osoby nieuprawnione może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Stosowanie niniejszej instrukcji, nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów BHP i innych właściwych przepisów przeciwpożarowych wymaganych przy wykonywaniu prac danego rodzaju. Przed przystąpieniem do pracy przy stosowaniu urządzenia w warunkach specjalnych np. o atmosferze niebezpiecznej pod względem wybuchowym i pożarowym niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy.
- Niedopuszczalne jest używanie:
  - ⇒ miernika, który uległ uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo niesprawny,
  - ⇒ przewodów z uszkodzoną izolacją,
  - ⇒ miernika przechowywanego zbyt długo w złych warunkach (np. zawilgoconego). **Po przeniesieniu miernika z otoczenia zimnego do ciepłego o dużej wilgotności nie wykonywać pomiarów do czasu ogrzania miernika do temperatury otoczenia (ok. 30 minut).**
- Przed rozpoczęciem pomiaru należy sprawdzić, czy przewody podłączone są do odpowiednich gniazd pomiarowych.
- Nie wolno używać miernika z niedomkniętą lub otwartą pokrywą baterii (akumulatorów) ani zasilać go ze źródeł innych niż wymienione w niniejszej instrukcji.
- Wejścia miernika są zabezpieczone elektronicznie przed przeciążeniem, np. na skutek przypadkowego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:
  - dla wszystkich kombinacji wejść - do 276 V przez 30 sekund.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Przyrząd spełnia wymagania norm PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557-1, -4, -5.

## Uwaga:

**Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wyglądzie, wyposażeniu i danych technicznych miernika.**

## 2 Ustawienia

 
Przyciskiem **SET** wchodzi się do wyboru napięcia pomiarowego (Un) lub źródła zasilania (SuPP). Po wymianie baterii/akumulatorów należy ustawić rodzaj zasilania, ponieważ od tego zależy prawidłowe wskazanie stopnia naładowania (charakterystyki rozładowania baterii i akumulatorów są różne).

1



Po włączeniu zasilania miernika wcisnąć przycisk **SET**.

2



Przyciskami ◀, ▶ wybrać parametr do zmiany: Un lub SuPP.

3



Przyciskami ▲, ▼ zmienia się parametr: Un = 25 V lub 50 V, SuPP = bAt (baterie) lub Acc (akumulatory).



4



Naciskając przycisk **ENTER** wyjść z trybu ustawiania z zatwierdzeniem zmian, lub...




...naciskając przycisk **ESC** wyjść z trybu ustawiania bez zatwierdzenia zmian.

## 3 Pomiary

### 3.1 Pomiar rezystancji uziemienia metodą trójbiegunową ( $R_{E3P}$ )


Podstawowym rodzajem pomiaru rezystancji uziemień jest pomiar metodą trójbiegunową.

1

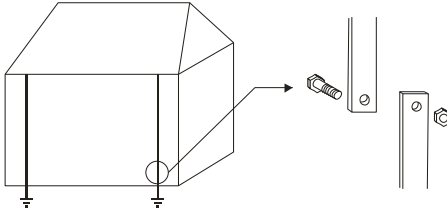

Badany uziom odłączyć od instalacji obiektu.

2

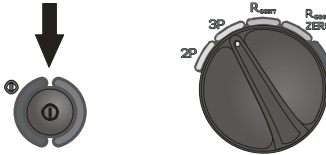


Włączyć miernik. Przełącznik obrotowy wyboru funkcji ustawić w pozycji  $R_{E3P}$ .

3

W razie potrzeby ustawić napięcie pomiarowe wg rozdz. 2.


4

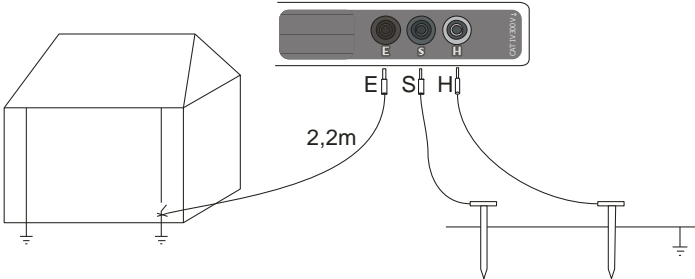

Elektrodę prądową, wbiją w ziemię połączyć z gniazdem **H** miernika.  
Elektrodę napięciową wbiją w ziemię połączyć z gniazdem **S** miernika.  
Badany uziom podłączyć do gniazda **E** miernika.  
Badany uziom oraz elektrody prądowa i napięciowa powinny być umieszczone w jednej linii.




5

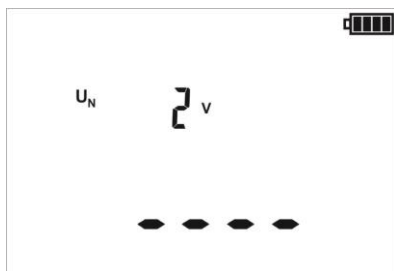


Miernik jest gotowy do pomiaru. Na wyświetlaczu pomocniczym można odczytać wartość napięcia zakłócającego.

 6



Nacisnąć przycisk **START**. Wykonać pomiar.


7

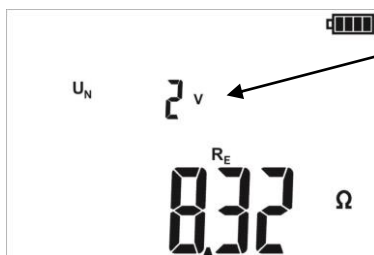

Wartość napięcia zakłócającego.

Odczytać główny wynik pomiaru:

rezystancja uziomu  $R_E$ .

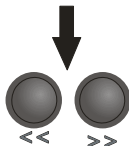

Wyniki pomocnicze można odczytać (w kolejności jak niżej) naciskając przyciski << i >>.

8



$R_H$

rezystancja elektrody prądowej

9



$R_S$

 
rezystancja elektrody napięciowej

10



Wartość niepewności dodatkowej wnoszonej przez rezystancję elektrod.

11



Powtórzyc pomiary (punkty 3-6) przesuwając elektrodę napięciową kilka metrów: oddalając i zbliżając ją do mierzonego uziomu. Jeżeli wyniki pomiarów  $R_E$  różnią się od siebie o więcej niż 3% to należy znacznie zwiększyć odległość elektrody prądowej od mierzonego uziomu i ponowić pomiary.

## Uwagi:













**Pomiar rezystancji uziemienia może być wykonywany, jeżeli napięcie zakłóceń nie przekracza 24 V. Napięcie zakłóceń mierzone jest do poziomu 100 V, ale powyżej 50 V sygnalizowane jest jako niebezpieczne. Nie wolno dołączać miernika do napięć wyższych niż 100 V.**

- Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość połączenia badanego obiektu z przewodem pomiarowym - miejsce kontaktowe musi być oczyszczone z farby, rdzy itp.

- Jeżeli rezystancja elektrod pomocniczych jest zbyt duża, pomiar uziomu  $R_E$  zostanie obciążony dodatkową niepewnością. Szczególnie duża niepewność pomiaru powstaje, gdy mierzymy małą wartość rezystancji uziemienia elektrodami o słabym kontakcie z gruntem (sytuacja taka ma często miejsce, gdy uziom jest dobrze wykonany, a górna część gleby jest sucha i słabo przewodząca). Wtedy stosunek rezystancji elektrod do rezystancji mierzonego uziemienia jest bardzo duży i zależna od tego niepewność pomiaru również. Można wtedy zgodnie ze wzorami podanymi w punkcie 9 dokonać obliczenia, które pozwolą oszacować wpływ warunków pomiarowych – lub skorzystać z wykresu również umieszczonego w tym załączniku. Niepewność ta jest również wyświetlana w [%] jako wynik dodatkowy. Do jej obliczenia brane są wartości zmierzone. Jeżeli tak wyliczona wartość niepewności dodatkowej przekracza 30% wraz z wynikiem wyświetlany jest symbol **Err**. Kontakt elektrody z gruntem można poprawić, na przykład przez zwilżenie wodą miejsca wbicia elektrody, ponowne jej wbicie w innym miejscu lub zastosowanie elektrody 80 cm. Należy również sprawdzić przewody pomiarowe - czy nie jest uszkodzona izolacja oraz czy kontakty: przewód - wtyk bananowy – elektroda nie są skorodowane lub poluzowane. W większości przypadków osiągnięta dokładność pomiarów jest wystarczająca, jednak zawsze należy mieć świadomość wielkości niepewności, jaką jest obciążony pomiar.


- Kalibracja wykonana przez producenta uwzględniła rezystancję firmowego przewodu pomiarowego 2,2 m.

## Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik

$U_{\text{m}}$ 30 V > 24 V i 	Napięcie zakłócające ma zbyt dużą wartość (> 24 V) – pomiar niemożliwy. Należy wyłączyć źródło zakłóceń lub spróbować inaczej rozlokować elektrody pomocnicze.
$U_{\text{m}}$ 10 V > 50 V i  oraz ciągły sygnał dźwiękowy 	<b>Napięcie zakłócające ma wartość większą niż 50 V!</b> <b>Natychmiast odłączyć miernik!</b> Przed ponownym podłączeniem wyłączyć źródło napięcia.
$U_{\text{m}}$ 10 V > 50 V i  oraz ciągły sygnał dźwiękowy 	<b>Napięcie zakłócające ma wartość większą niż 100 V!</b> <b>Natychmiast odłączyć miernik!</b> Przed ponownym podłączeniem wyłączyć źródło napięcia.
$R_{\text{m}}$ wraz z nazwą elektrody (elektrod) oraz 	Przerwa w obwodzie pomiarowym lub rezystancja elektrod pomocniczych jest większa niż 60 k $\Omega$ . Należy sprawdzić połączenia w obwodzie pomiarowym albo zmniejszyć rezystancję elektrody pomocniczej przez jej ponowne umieszczenie.
$E_{\text{r}}$ (na polu pod Cell) i wynik pomiaru oraz 	Niepewność pomiaru $R_{\text{E}}$ wprowadzana przez rezystancję elektrod przekracza 30%. Zmniejszyć rezystancję elektrody przez jej ponowne umieszczenie, bądź zwiększenie wilgotności gruntu znajdującego się w jej najbliższym sąsiedztwie.
>1,99k $\Omega$	Przekroczony został zakres pomiarowy $R_{\text{E}}$ .
>50k $\Omega$	Rezystancja elektrod pomocniczych większa niż 50 k $\Omega$ (ale mniejsza niż 60 k $\Omega$ ).
<b>NOISE!</b>	Napięcie zakłócające większe od 10 V lub niestabilny wynik pomiaru lub mierzone napięcia lub prądy są małe w stosunku do szumu.
no 5 i  oraz długi sygnał dźwiękowy 	Mierzone napięcia lub prądy są zbyt małe w stosunku do szumu lub mocno niestabilny wynik pomiaru. (Symbol no 5 wyświetla się zamiast wyniku.)
$\theta_{\text{m}}$ i 	Przekroczona dopuszczalna temperatura wewnątrz miernika.

### 3.2 Pomiar rezystancji uziemienia metodą dwubiegową ( $R_E2P$ )

1

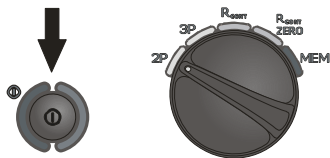


Włączyć miernik.  
Przełącznik obrotowy  
wyboru funkcji ustawić  
w pozycji **2P**.

2


W razie potrzeby ustawić napięcie pomiarowe wg rozdz. 2.

3

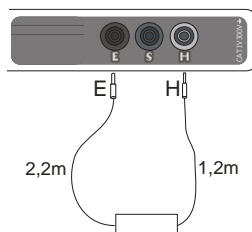


Mierzony obiekt pod-  
łączyć do zacisków **E** i  
**H** miernika.

4

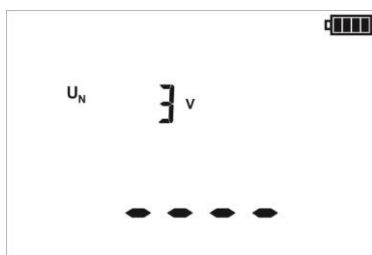

Miernik jest gotowy  
do pomiaru.  
Na wyświetlaczu po-  
mocznym można  
odczytać wartość na-  
pięcia zakłócającego.

 5



Nacisnąć przycisk **START**.  
Wykonać pomiar.

6



Wartość napięcia zakłó-  
cającego.










Odczytać wynik pomia-  
ru:

wartość mierzonej rezy-  
stancji.

#### Uwagi:

- Kalibracja wykonana przez producenta uwzględnia rezystancję firmowych przewodów pomiarowych 1,2 m i 2,2 m.

## Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik


 
$\overset{u}{\sim}$ 30 V > 24 V i 	Napięcie zakłócające ma zbyt dużą wartość (> 24 V) – pomiar niemożliwy. Należy wyłączyć źródło zakłóceń.
$\overset{u}{\sim}$ 50 V > 50 V i  oraz ciągły sygnał dźwiękowy 	<b>Napięcie zakłócające ma wartość większą niż 50 V!</b> <b>Natychmiast odłączyć miernik!</b> Przed ponownym podłączeniem wyłączyć źródło napięcia.
$\overset{u}{\sim}$ 100 V > 50 V i  oraz ciągły sygnał dźwiękowy 	<b>Napięcie zakłócające ma wartość większą niż 100 V!</b> <b>Natychmiast odłączyć miernik!</b> (symbol <b>OFL</b> wyświetlany zamiast wartości napięcia zakłócającego). Przed ponownym podłączeniem wyłączyć źródło napięcia.
	Przerwa w obwodzie pomiarowym.
>1,99k $\Omega$	Przekroczony został zakres pomiarowy R <sub>E</sub> .
<b>NOISE!</b>	Napięcie zakłócające większe od 10 V lub niestabilny wynik pomiaru lub mierzone napięcia lub prądy są małe w stosunku do szumu.
no 5 i  oraz długi sygnał dźwiękowy 	Mierzone napięcia lub prądy są zbyt małe w stosunku do szumu lub mocno niestabilny wynik pomiaru. (Symbol <b>no 5</b> wyświetla się zamiast wyniku.)
$\overset{u}{\sim}$ i 	Przekroczona dopuszczalna temperatura wewnątrz miernika.

### 3.3 Pomiar rezystancji przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych ( $R_{CONT}$ )

#### Uwaga:


Przy wykonywaniu pomiarów bardzo małych rezystancji lub przy stosowaniu przewodów innych niż firmowe 1,2 m i 2,2 m należy dokonać kalibracji przewodów pomiarowych.

1

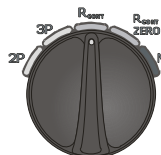

Włączyć miernik. Przełącznik obrotowy wyboru funkcji ustawić w pozycji  $R_{CONT}$ .

2

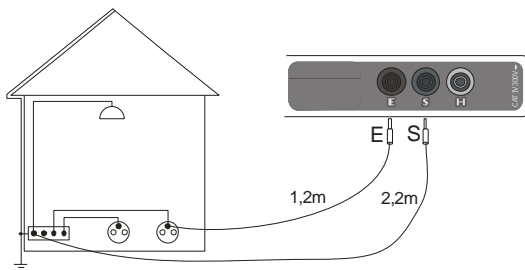


Mierzony obiekt podłączyć do zacisków S i E miernika.

3




Miernik jest gotowy do pomiaru.

 4



Nacisnąć przycisk **START**. Wykonać pomiar.

5

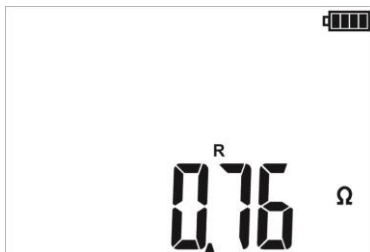

Odczytać wynik pomiaru.

## Uwagi:

- Przepływ prądu pomiarowego odbywa się w jednym kierunku. Aby uzyskać wynik pomiaru przy przepływie dwukierunkowym należy powtórzyć pomiar z zamienionymi przewodami pomiarowymi i obliczyć średnią arytmetyczną z obu pomiarów.

## Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik


$U_n$ $> 3 V_i$	Napięcie zakłócające ma zbyt dużą wartość ( $> 3 V$ RMS) – pomiar niemożliwy. Należy wyłączyć źródło zakłóceń.
$U_n$ $> 50 V$ oraz oraz ciągły sygnał dźwiękowy	<b>Napięcie zakłócające ma wartość większą niż 50 V !</b> <b>Natychmiast odłączyć miernik!</b> Przed ponownym podłączeniem wyłączyć źródło napięcia.
$> 199 \Omega$	Przekroczony został zakres pomiarowy $R_{CONT}$ .
<b>NOISE!</b>	Napięcie zakłócające o wartości 1..3 V RMS podczas pomiaru $R_{CONT}$ . Pomiar lekko niestabilny. Uzyskane wyniki pomiarów mogą być obciążone dodatkową niepewnością.
no 5 i  oraz długi sygnał dźwiękowy	Pomiar mocno niestabilny.
$\varnothing$ i	Przekroczona dopuszczalna temperatura wewnątrz miernika.

## 3.4 Kalibracja przewodów pomiarowych

Aby wyeliminować wpływ rezystancji przewodów pomiarowych na wynik pomiaru, można przeprowadzić jej kompensację (autozerowanie). W tym celu funkcja pomiaru Rcont posiada podfunkcję AUTOZERO.


### 3.4.1 Załączanie autozerowania

1

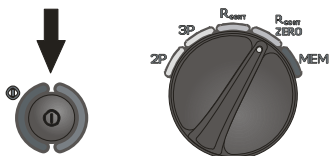


Włączyć miernik.  
Przełącznik obrotowy  
wyboru funkcji ustawić  
w pozycji **Rcont ZERO**.

2

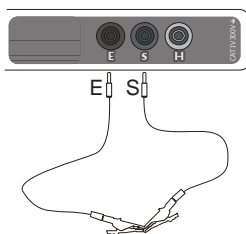

Zewrzeć przewody  
pomiarowe nakładając  
na osłonięte końcówki  
bananowe krokodyłki.

 3



Nacisnąć przycisk **START**.  
Wykonać autozerowanie.

4



Autozerowanie  
wykonano.


### Uwagi:

- Należy pamiętać, że do rezystancji przewodów dodaje się rezystancja krokodyłków i przejść krokodylek-bananelek.




### 3.4.2 Wyłączenie autozerowania

1

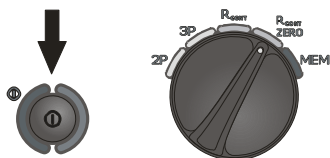


Włączyć miernik. Przelącznik obrotowy wyboru funkcji ustawić w pozycji **R<sub>cont</sub> ZERO**.

2

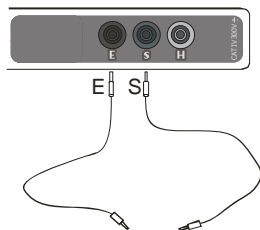

Rozewrzeć przewody pomiarowe.

 3



Nacisnąć przycisk **START**.

4



Wyłączono autozerowanie wykonane przez użytkownika. Podczas pomiarów miernik będzie wykonywał kompensację rezystancji przewodów fabrycznych 1,2 m i 2,2 m.

#### Uwaga:

Kompensację wystarczy przeprowadzić jednorazowo dla danych przewodów pomiarowych. Jest ona zapamiętywana również po wyłączeniu miernika.

## 4 Pamięć

Mierniki MRU-21 są wyposażone w pamięć 990 pojedynczych wyników pomiarów. Cała pamięć podzielona jest na 10 banków po 99 komórek. Każdy wynik można zapisywać w komórce o wybranym numerze i w wybranym banku, dzięki czemu użytkownik miernika może według własnego uznania przyporządkowywać numery komórek do poszczególnych punktów pomiarowych a numery banków do poszczególnych obiektów, wykonywać pomiary w dowolnej kolejności i powtarzać je bez utraty pozostałych danych.

Pamięć wyników pomiarów **nie ulega skasowaniu** po wyłączeniu miernika, dzięki czemu mogą one zostać później odczytane bądź przesłane do komputera. Nie ulega też zmianie numer bieżącej komórki i banku.

### Uwagi:


- W jednej komórce można zapisać wynik jednego pomiaru.
- Po każdym wpisie wyniku pomiaru do komórki jej numer jest automatycznie zwiększany.
- Zaleca się skasowanie pamięci po odczytaniu danych lub przed wykonaniem nowej serii pomiarów, które mogą zostać zapisane do tych samych komórek, co poprzednie.

### 4.1 Wpisywanie wyników pomiarów do pamięci

①




Po wykonaniu pomiaru wcisnąć przycisk **ENTER**.  
Miernik jest w trybie wpisywania do pamięci.

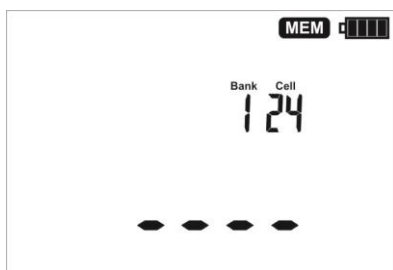

Komórka jest pusta.

 ②



Przyciskami ◀, ▶ wybrać bank...




a przyciskami ▲, ▼ komórkę.

3



Ponownie wcisnąc przycisk **ENTER**. Na chwilę ukazuje się poniższy ekran, czemu towarzyszą 3 krótkie sygnały dźwiękowe, po czym miernik powraca do wyświetlania ostatniego wyniku pomiaru.

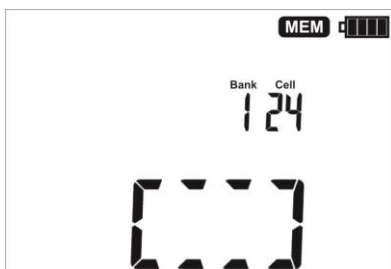


4

Próba nadpisania wyniku powoduje wyświetlenie symbolu ostrzegawczego.



5

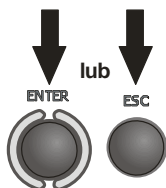



Wcisnąc przycisk **ENTER** w celu nadpisania wyniku lub **ESC** aby zrezygnować.

## Uwagi:

 
- Do pamięci zapisany zostaje komplet wyników (główny i dodatkowe) oraz napięcie pomiarowe dla  $R_E$ .

## 4.2 Przeglądanie pamięci

1

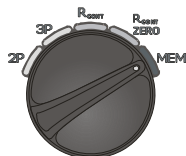


Włączyć miernik.  
Przełącznik obrotowy  
wyboru funkcji ustawić  
w pozycji **MEM**.

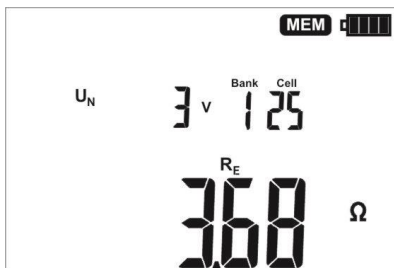

Ukazuje się zawartość ostatnio  
zapisanej komórki.

 
2



Przyciskami ◀, ▶ wybiera się bank...



a przyciskami ▲, ▼ komórkę.

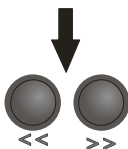


Przyciskami <<, >> można przeglądać wyniki  
dodatkowe.

## 4.3 Kasowanie pamięci


### 4.3.1 Kasowanie banku

①

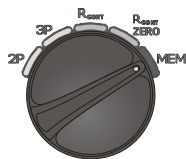

Włączyć miernik.  
Przełącznik obrotowy  
wyboru funkcji ustawić  
w pozycji **MEM**.

②

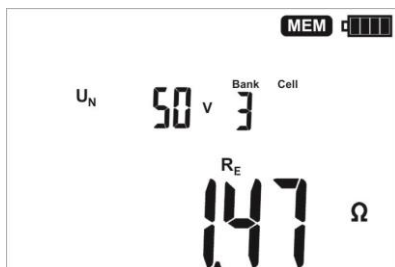

Ustawić numer banku  
do skasowania.  
Ustawić numer ko-  
mórki przed "1"...




...znika numer ko-  
mórki, a pojawia się  
symbol **DEL** sygnali-  
zujący gotowość do  
kasowania.

③




Wcisnąć przycisk **ENTER**.

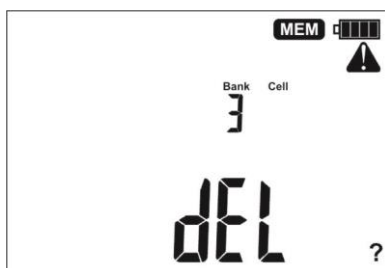


Pojawiają się "?" i  
! będące żąda-  
niem potwierdze-  
nia kasowania.

4

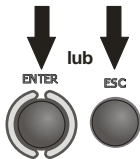


Wcisnąć przycisk **ENTER**, aby uruchomić kasowanie lub **ESC**, aby zrezygnować.

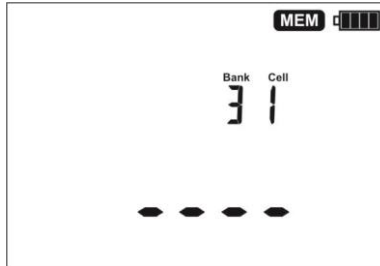

Postęp kasowania uwi-  
doczniony jest  
na ekranie w  
postaci kreski  
(każda kreska  
oznacza  
25%), a po  
zakończeniu  
kasowania  
miernik gene-  
ruje 3 krótkie  
sygnały  
dźwiękowe i  
ustawia num-  
er komórki  
na „1”.


### 4.3.2 Kasowanie całej pamięci

1

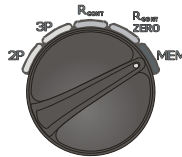

Włączyć miernik.  
Przełącznik obrotowy  
wyboru funkcji ustawić  
w pozycji **MEM**.

2

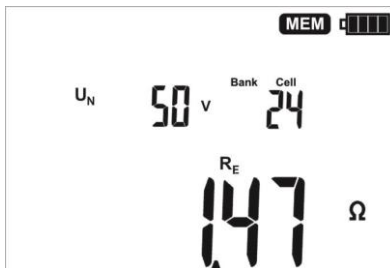

Ustawić numer banku  
między „0” a „9”...




...znika numer banku i  
komórki, a pojawia się  
symbol **del** sygnalizu-  
jący gotowość do ka-  
sowania.

3




Wcisnąć przycisk **ENTER**.




Pojawiają się "?" i  będące żądaniem potwierdzenia kasowania.

4

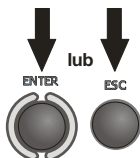

Wcisnąć przycisk **ENTER**, aby uruchomić kasowanie lub **ESC**, aby zrezygnować.

Postęp kasowania uwidoczniiony jest na ekranie w postaci kresek (każda kreska oznacza 25%).

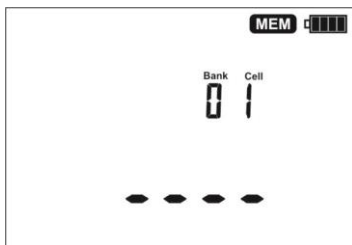

Po zakończeniu kasowania miernik generuje 3 krótkie sygnały dźwiękowe i ustawia numer banku na „0” a komórki na „1”.

## 4.4 Komunikacja z komputerem

### 4.4.1 Pakiet wyposażenia do współpracy z komputerem

Do współpracy miernika z komputerem niezbędny jest przewód do transmisji szeregowej i odpowiednie oprogramowanie. Jeżeli pakiet ten nie został zakupiony wraz z miernikiem, to można go nabyć u producenta lub autoryzowanego dystrybutora, gdzie dostępne są też szczegółowe informacje o oprogramowaniu.

### 4.4.2 Transmisja danych

Miernik automatycznie przechodzi do trybu transmisji danych po wykryciu połączenia przewodem USB z komputerem, jeżeli przełącznik obrotowy jest w pozycji **MEM** i wyświetla poniższy ekran.

 


Aby transmitować dane należy wykonywać polecenia programu.

## 5 Zasilanie miernika

### 5.1 Monitorowanie napięcia zasilającego

Stopień naładowania baterii lub akumulatorów jest na bieżąco wskazywany przez symbol umieszczony w prawym górnym rogu ekranu:



Baterie do wymiany lub akumulatory do naładowania!

Należy pamiętać, że:

- napis **BAT** zapalający się na wyświetlaczu oznacza zbyt niskie napięcie zasilające i sygnalizuje potrzebę wymiany baterii na nowe lub naładowania akumulatorów,
- pomiary wykonane miernikiem ze zbyt niskim napięciem zasilającym obarczone są dodatkowymi niepewnościami niemożliwymi do oszacowania przez użytkownika i nie mogą być podstawą do stwierdzenia poprawności kontrolowanego uziemienia.

### 5.2 Wymiana baterii (akumulatorów)

 

Miernik MRU-21 jest zasilany czterema bateriami lub akumulatorami R14 (zaleca się używanie baterii alkalicznych). Baterie (akumulatory) znajdują się w pojemniku w spodniej części obudowy.

**OSTRZEŻENIE:**  
**Przed wymianą baterii lub akumulatorów przewody pomiarowe należy odłączyć od miernika.**


W celu wymiany baterii należy:

- wyjąć wszystkie przewody z gniazd i wyłączyć miernik,
- odkręcić 4 wkręty mocujące pojemnik na baterie (w dolnej części obudowy),
- wyjąć pojemnik i używając narzędzia zdjąć pokrywę,
- wyjąć i wymienić wszystkie baterie/akumulatory przestrzegając właściwej polaryzacji („-” na sprężynie). Odwrotne założenie baterii nie grozi uszkodzeniem ani miernika, ani baterii, jednak miernik z założonymi niewłaściwie bateriami nie będzie działał,
- założyć pokrywę, włożyć pojemnik i przykręcić 4 mocujące go wkręty.



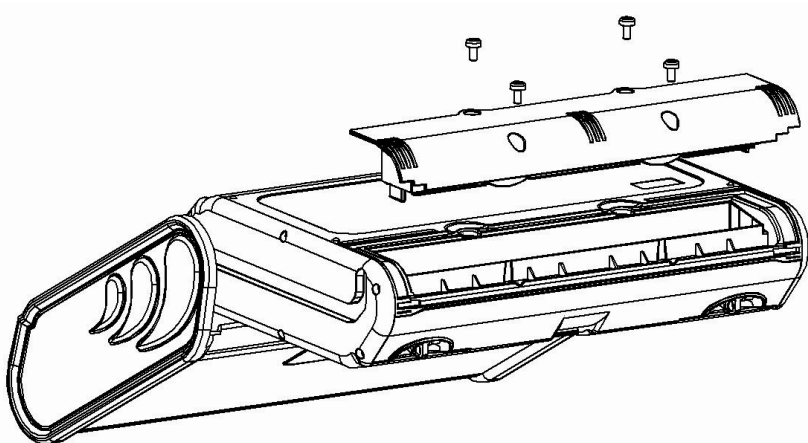

Po wymianie baterii/akumulatorów miernik po włączeniu uruchamia się w trybie wyboru źródła zasilania.

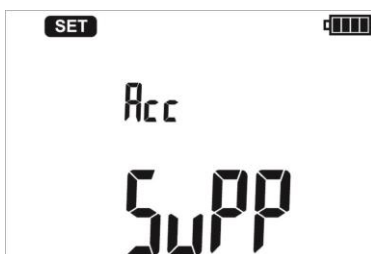


Wybrane zasilanie: akumulatory.



Przyciskami ▲, ▼ wybrać źródło zasilania: bAt (baterie) lub Acc (akumulatory).



Naciśnięcie przycisku **ENTER** spowoduje akceptację wyboru i przejście miernika w stan gotowości do pomiaru.

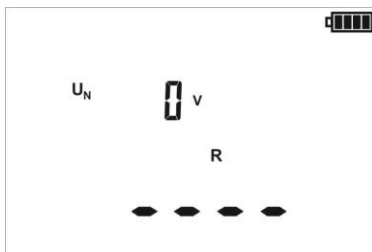

**UWAGA!**

Po wymianie baterii/akumulatorów należy ustawić rodzaj zasilania, ponieważ od tego zależy prawidłowe wskazanie stopnia naładowania (charakterystyki rozładowania baterii i akumulatorów są różne).

**UWAGA!**

W przypadku wylania się baterii wewnątrz pojemnika należy oddać miernik do serwisu.

Akumulatory należy naładować w zewnętrznej ładowarce.

## 6 Czyszczenie i konserwacja

### UWAGA!

**Należy stosować jedynie metody konserwacji podane przez producenta w niniejszej instrukcji.**

Obudowę miernika i walizkę można czyścić miękką, wilgotną szmatką używając ogólnie dostępnych detergentów. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników ani środków czyszczących, które mogłyby porysować obudowę (proszki, pasty itp.).

Elektrody pomocnicze można umyć wodą i wytrzeć do sucha. Przed dłuższym przechowywaniem zaleca się nasmarowanie elektrod pomocniczych dowolnym smarem maszynowym.

Szpule oraz przewody można oczyścić używając wody z dodatkiem detergentów, następnie wytrzeć do sucha.

Układ elektroniczny miernika nie wymaga konserwacji.

## 7 Magazynowanie

Przy przechowywaniu przyrządu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- odłączyć od miernika wszystkie przewody,
- dokładnie wyczyścić miernik i wszystkie akcesoria,
- długie przewody pomiarowe nawinąć na szpulki,
- przy dłuższym okresie przechowywania baterie lub akumulatory należy wyjąć z miernika,
- aby uniknąć całkowitego rozładowania akumulatorów przy długim przechowywaniu należy je, co jakiś czas doładowywać.

## 8 Rozbiórka i utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju.

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy samodzielnie demontować żadnych części z tego sprzętu.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych baterii i akumulatorów.

## 9 Dane techniczne

- Wyprecyzowana dokładność dotyczy zacisków miernika.
- „w.m.” oznacza wartość mierzoną wzorcową.

### 9.1 Dane podstawowe

#### Pomiar rezystancji uziemień – metoda trójbiegunowa ( $R_{E3P}$ )


Metoda pomiarowa: trójbiegunowa, zgodna z IEC 61557-5

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 0,50  $\Omega$ ..1,99 k $\Omega$  dla  $U_n=50$  V

0,68  $\Omega$ ..1,99 k $\Omega$  dla  $U_n=25$  V

Zakresy wyświetlania	Rozdzielczość	Dokładność
0,00..9,99 $\Omega$	0,01 $\Omega$	$\pm(2\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
10,0..99,9 $\Omega$	0,1 $\Omega$	
100..999 $\Omega$	1 $\Omega$	
1,00..1,99 k $\Omega$	0,01 k $\Omega$	

- W metodzie trójbiegunowej niepewność wynikająca z wartości rezystancji elektrod pomocniczych jest obliczana i wyświetlana przez miernik. Można też ją oszacować korzystając z poniższego wykresu:

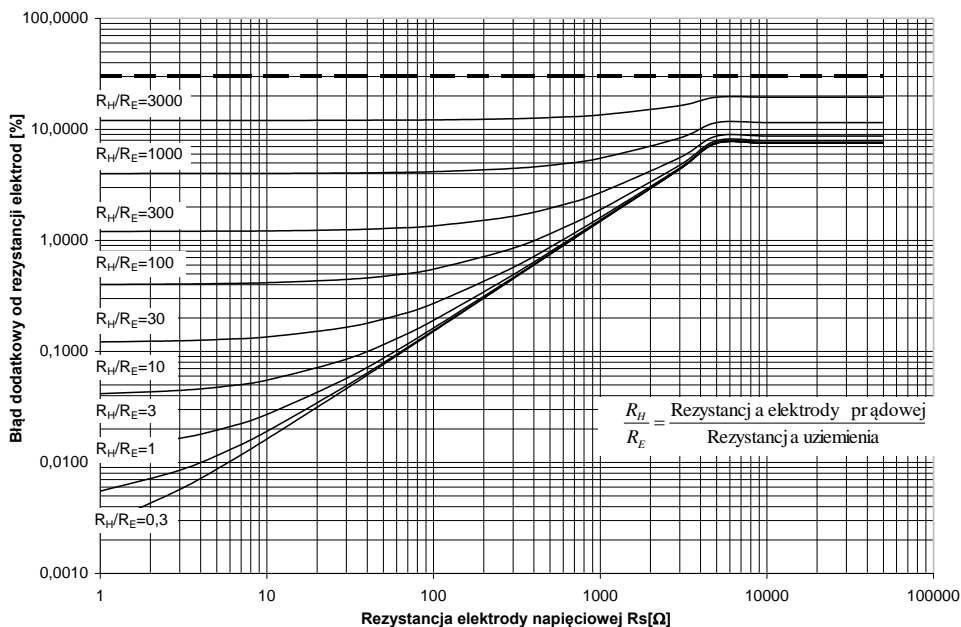

Wpływ rezystancji elektrod pomocniczych na dokładność pomiaru

## Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych $R_H$ i $R_S$

Zakres wyświetlania	Rozdzielczość	Dokładność
000..999 $\Omega$	1 $\Omega$	$\pm(5\% (R_S + R_E + R_H) + 3 \text{ cyfry})$
1,00..9,99 k $\Omega$	0,01 k $\Omega$	
10,0..50,0 k $\Omega$	0,1 k $\Omega$	

## Pomiar napięcia zakłócającego $U_N$ (RMS)

Rezystancja wewnętrzna: ok. 100 k $\Omega$

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
0..100 V	1 V	$\pm(2\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$

## Pomiar rezystancji przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych ( $R_{CONT}$ )

Metoda pomiarowa: zgodna z PN-EN 61557-4

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-4: 0,13  $\Omega$ ..199  $\Omega$

Zakres wyświetlania	Rozdzielczość	Dokładność
0,00..9,99 $\Omega$	0,01 $\Omega$	$\pm(2\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
10,0..99,9 $\Omega$	0,1 $\Omega$	
100..199 $\Omega$	1 $\Omega$	

**Uwaga:** Tylko wartości zawierające tolerancje lub granice są danymi gwarantowanymi. Wartości bez tolerancji służą jedynie do celów informacyjnych.

## Pozostałe dane techniczne

- a) rodzaj izolacji ..... podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
- b) kategoria pomiarowa (dla 2000 m n.p.m.) ..... IV 300 V wg PN-EN 61010-1
- c) stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529 ..... IP54
- d) maksymalne napięcie zakłóceń, przy którym wykonywany jest pomiar  $R_{E2P}$ ,  $R_{E3P}$  ..... 24 V
- e) maksymalne napięcie zakłóceń, przy którym wykonywany jest pomiar  $R_{CONT}$  ..... 3 V
- f) maksymalne mierzone napięcie zakłóceń ..... 100 V
- g) częstotliwość prądu pomiarowego  $R_{E2P}$ ,  $R_{E3P}$  ..... 125 Hz
- h) napięcie pomiarowe  $R_{E2P}$ ,  $R_{E3P}$  ..... 25 V lub 50 V
- i) prąd pomiarowy  $R_{E2P}$ ,  $R_{E3P}$  ..... 20 mA
- j) maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych ..... 50 k $\Omega$
- k) prąd pomiarowy  $R_{CONT}$  (przy zwartych zaciskach dla  $U_{BAT} \geq 6,0 \text{ V}$ ) ..... 200 mA
- l) maksymalne napięcie na rozwartych zaciskach dla  $R_{CONT}$  ..... 13 V
- m) zasilanie miernika ..... baterie alkaliczne lub akumulatory R14 (4 szt.)
- n) ilość pomiarów  $R_E$  ..... > 1000 (5  $\Omega$ , 2 pomiary/min.)
- o) wymiary ..... 288 x 223 x 75 mm
- p) masa miernika z bateriami ..... ok. 1,4 kg
- q) wyświetlacz ..... LCD z podświetleniem
- r) temperatura pracy ..... -10..+55°C
- s) temperatura odniesienia ..... +23  $\pm$  2°C
- t) temperatura przechowywania ..... -20°C..+70°C
- u) wilgotność ..... 20..90%
- v) wilgotność odniesienia ..... 40..60%
- w) czas do samowylączenia ..... 5 minut
- x) wysokość n.p.m. ....  $\leq$ 2000 m\*
- y) wyrób spełnia wymagania EMC wg norm ..... PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2
- z) standard jakości ..... opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001

## UWAGA

**\*Informacja o użytkowaniu miernika na wysokości od 2000 m n.p.m. do 5000 m n.p.m.**

Dla wejść napięciowych E, S, H należy przyjąć, że kategoria pomiarowa zostaje obniżona do wartości CAT III 300 V do ziemi (maksymalnie 300 V między wejściami napięciowymi) lub CAT IV 150 V do ziemi (maksymalnie 150 V między wejściami napięciowymi). Oznaczenia i symbole umieszczone na przyrządzie należy uważać za obowiązujące podczas używania go na wysokości poniżej 2000 m.

## 9.2 Dane uzupełniające

Dane o niepewnościach dodatkowych są przydatne głównie w przypadku używania miernika w niestandardowych warunkach oraz dla laboratoriów pomiarowych przy wzorcowaniu.

### 9.2.1 Pomiar $R_E$

#### 9.2.1.1 Niepewność dodatkowa od rezystancji elektrod pomocniczych

0%	$R_H$ i $R_S \leq 100 \Omega$
7,5%	$(R_H \geq 5 \text{ k}\Omega$ lub $R_S \geq 5 \text{ k}\Omega$ ) oraz $R_E \geq 500 \Omega$
$\delta_{dod} = \pm \left( 7,5 + \frac{R_H \cdot 0,004}{R_E} + 1,5 \cdot 10^{-8} \cdot R_H^2 \right) [\%]$	$R_S \geq 5 \text{ k}\Omega$ i $R_E \leq 500 \Omega$
$\delta_{dod} = \pm \left( \frac{R_S}{100000 + R_S} \cdot 150 + \frac{R_H \cdot 0,004}{R_E} + 1,5 \cdot 10^{-8} \cdot R_H^2 \right) [\%]$	pozostałe przypadki

$R_E$ ,  $R_H$  i  $R_S$  są wartościami wskazanymi przez miernik w  $[\Omega]$ . Powyższa niepewność jest obliczana przez miernik i wyświetlana jako **ER**.

#### 9.2.1.2 Niepewność dodatkowa od szeregowego napięcia zakłócającego

$R_E$	$U_{wy}$	Niepewność dodatkowa $[\Omega]$
0,00...9,99 $\Omega$	25 V	$\pm(0,01R_E + 0,012)U_z \pm 0,007U_z^2$
	50 V	$\pm(0,01R_E + 0,012)U_z \pm 0,003U_z^2$
10,0...99,9 $\Omega$	25 V, 50 V	$\pm(0,001R_E + 0,05)U_z \pm 0,001U_z^2$
100 $\Omega$ ...1,99 k $\Omega$		$\pm(0,001R_E + 0,5)U_z \pm 0,001U_z^2$

#### 9.2.1.3 Niepewność dodatkowa od wpływu temperatury otoczenia

$\pm 0,25$  cyfry/ $^{\circ}\text{C}$  dla  $U_{wy} = 50 \text{ V}$ ,  $\pm 0,33$  cyfry/ $^{\circ}\text{C}$  dla  $U_{wy} = 25 \text{ V}$

### 9.2.1.4 Niepewności dodatkowe wg IEC 61557-5

Niepewność robocza lub wielkość wpływająca	Warunki odniesienia lub zakres użytkowania	Oznaczenie	Niepewność dodatkowa
Położenie	Pozycja odniesienia $\pm 90^\circ$	$E_1$	0
Napięcie zasilające	$U_{nom} \div U_{min}$	$E_2$	0
Temperatura	$0 \div 35^\circ\text{C}$	$E_3$	wg wzoru z 9.2.1.3
Szeregowe napięcie zakłócające	3V	$E_4$	wg wzoru z 9.2.1.2
Rezystancja elektrod i uziomów pomocniczych	Od 0 do $100R_E$ , ale $\leq 50\text{ k}\Omega$	$E_5$	wg wzoru z 9.2.1.1
Niepewność robocza	$B = \pm \left(  A  + 1,15 \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2 + E_4^2 + E_5^2} \right)$ gdzie A = dokładność		

### 9.2.2 Pomiar $R_{CONT}$

#### 9.2.2.1 Niepewność dodatkowa od wpływu temperatury otoczenia

$\pm 0,15\%/^\circ\text{C}$

#### 9.2.2.2 Niepewności dodatkowe wg IEC 61557-4

Niepewność robocza lub wielkość wpływająca	Warunki odniesienia lub zakres użytkowania	Oznaczenie	Niepewność dodatkowa
Położenie	Pozycja odniesienia $\pm 90^\circ$	$E_1$	0
Napięcie zasilające	$U_{nom} \div U_{min}$	$E_2$	0
Temperatura	$0 \div 35^\circ\text{C}$	$E_3$	$\pm 0,15\%/^\circ\text{C}$
Niepewność robocza	$B = \pm \left(  A  + 1,15 \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2} \right)$ gdzie A = dokładność		

## 10 Akcesoria

Aktualne zestawienie akcesoriów znajduje się na stronie internetowej producenta.

### 10.1 Akcesoria standardowe

W skład standardowego kompletu dostarczanego przez producenta wchodzi:

- miernik MRU-21,
- zestaw przewodów pomiarowych:
  - ❑ przewód 30 m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi – **WAPRZ030REBBSZ**,
  - ❑ przewód 15 m niebieski na szpuli zakończony wtykami bananowymi – **WAPRZ015BUBBSZ**,
  - ❑ przewód 2,2 m czarny zakończony wtykami bananowymi – **WAPRZ2X2BLBB**,
  - ❑ przewód 1,2 m niebieski zakończony wtykami bananowymi – **WAPRZ1X2BUBB**,
  - ❑ krokodylek czarny K01 – **WAKROBL20K01**,
  - ❑ krokodylek niebieski K02 – **WAKROBU20K02**,
- elektroda pomocnicza 30 cm (2 szt.) – **WASONG30**,
- futerał na miernik i jego wyposażenie,
- szelki do noszenia przyrządu 2 szt. (krótkie i długie) – **WAPOZSZEKPL**,
- przewód USB – **WAPRZUSB**,
- baterie LR14 (4 szt.),
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna,
- certyfikat kalibracji.

### 10.2 Akcesoria opcjonalne

Dodatkowo u producenta i dystrybutorów można zakupić następujące elementy niewchodzące w skład wyposażenia standardowego:

#### WAPRZ025BUBBSZ



- przewód pomiarowy 25 m (niebieski)

#### WASONG80V2



- elektroda pomocnicza 80 cm

#### WAZACIMA1



- zacisk imadłkowy

#### WAPRZ050YEBBSZ



- przewód pomiarowy 50 m

#### WAFUTL3



- futerał L-3 (na elektrody pomocnicze 80 cm)

- świadectwo wzorcowania z akredytacją



## 11 Producent

Producentem przyrządu prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest:

**SONEL S.A.**  
ul. Wokulskiego 11  
58-100 Świdnica  
tel. (74) 858 38 00 (Biuro Obsługi Klienta)  
e-mail: [bok@sonel.pl](mailto:bok@sonel.pl)  
internet: [www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)

**Uwaga:**

**Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest jedynie producent.**

## 12 Usługi laboratoryjne

Laboratorium Badawczo-Wzorujące działające w SONEL S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 173.

Laboratorium oferuje usługi wzorcowania następujących przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych:



AP 173

### • MIERNIKI DO POMIARÓW WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ORAZ PARAMETRÓW SIECI ENERGETYCZNYCH

- mierniki napięcia
- mierniki prądu (w tym również mierniki cęgowe)
- mierniki rezystancji
- mierniki rezystancji izolacji
- mierniki rezystancji uziemień
- mierniki impedancji pętli zwarcia
- mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
- mierniki małych rezystancji
- analizatory jakości zasilania
- testery bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
- multimetry
- mierniki wielofunkcyjne obejmujące funkcjonalnie w/w przyrządy

### • WZORCE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

- kalibratory
- wzorce rezystancji

### • PRZYRZĄDY DO POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

- pirometry
- kamery termowizyjne
- luksomierze

**Świadectwo Wzorcowania** jest dokumentem prezentującym zależność między wartością wzorcową a wskazaniem badanego przyrządu z określeniem niepewności pomiaru i zachowaniem spójności pomiarowej. Metody, które mogą być wykorzystane do wyznaczenia odstępów czasu między wzorcowaniami określone są w dokumencie ILAC G24 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”. Firma SONEL S.A. zaleca dla produkowanych przez siebie przyrządów wykonywanie potwierdzenia metrologicznego nie rzadziej, niż co **12 miesięcy**.

Dla wprowadzanych do użytkowania fabrycznie nowych przyrządów posiadających Świadectwo Wzorcowania lub Certyfikat Kalibracji, kolejne wykonanie potwierdzenia metrologicznego (wzorcowanie) zaleca się przeprowadzić w terminie do **12 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie później, niż **24 miesiące** od daty produkcji.



#### UWAGA!

**Osoba wykonująca pomiary powinna mieć całkowitą pewność, co do sprawności używanego przyrządu. Pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny skuteczności ochrony zdrowia, a nawet życia ludzkiego.**

## OSTRZEŻENIA I INFORMACJE WYŚWIETLANE PRZEZ MIERNIK

### UWAGA!

Miernik przeznaczony jest do pracy przy napięciach zakłócających o wartościach poniżej 24V dla pomiarów  $R_E$  i poniżej 3V dla pomiarów  $R_{CONT}$ . Mierzone są napięcia do 100V, ale powyżej 50V sygnalizowane jako niebezpieczne. Nie wolno podłączać miernika do napięć większych od 100V.

$\leq 30V$ $> 24V$ oraz 	Napięcie zakłócające w pomiarze $R_E$ ma zbyt dużą wartość ( $>24V$ ) - pomiar niemożliwy. Należy wyłączyć źródło zakłóceń lub spróbować inaczej rozlokować sondy.
$\leq 70V$ $> 50V$ oraz  i ciągły sygnał dźwiękowy	<b>Napięcie zakłócające w pomiarze <math>R_E</math> ma wartość większą niż 50V!</b> <b>Natychmiast odłączyć miernik!</b> Przed ponownym podłączeniem wyłączyć źródło napięcia.
$\leq 100V$ $> 50V$ oraz  i ciągły sygnał dźwiękowy	<b>Napięcie zakłócające w pomiarze <math>R_E</math> ma wartość większą niż 100V!</b> <b>Natychmiast odłączyć miernik!</b> Przed ponownym podłączeniem wyłączyć źródło napięcia.
$\leq 3V$ oraz 	Napięcie zakłócające w pomiarze $R_{CONT}$ ma zbyt dużą wartość ( $> 3V_{rms}$ ) - pomiar niemożliwy. Należy wyłączyć źródło zakłóceń.
$\leq 50V$ oraz  i ciągły sygnał dźwiękowy	<b>Napięcie zakłócające w pomiarze <math>R_{CONT}</math> ma wartość większą niż 50V!</b> <b>Natychmiast odłączyć miernik.</b> Przed ponownym podłączeniem wyłączyć źródło napięcia.
 wraz z nazwą elektrody (elektrod) oraz 	Przerwa w obwodzie pomiarowym lub rezystancja sond pomiarowych większa niż 60k $\Omega$ . Należy sprawdzić połączenia w obwodzie pomiarowym lub zmniejszyć rezystancję sondy przez jej ponowne umieszczenie.
$E_r$ (na polu pod Cell) oraz wynik pomiaru i 	Niepewność pomiaru $R_E$ wprowadzana przez rezystancję elektrod przekracza 30%. Zmniejszyć rezystancję sondy przez jej ponowne umieszczenie, bądź zwiększenie wilgotności gruntu znajdującego się w jej najbliższym sąsiedztwie.
$>1,99k\Omega$	Przekroczony został zakres pomiarowy $R_E$ .
$>199\Omega$	Przekroczony został zakres pomiarowy $R_{CONT}$ .
$>50k\Omega$	Rezystancja sond pomiarowych większa niż 50k $\Omega$ (ale mniejsza niż 60k $\Omega$ ).
$OFF$	Napięcie zakłócające dla $R_E$ większe niż 100V (symbol wyświetlany zamiast wartości napięcia).
<b>NOISE!</b>	Napięcie zakłócające o wartości 1..3V $_{rms}$ podczas pomiaru $R_{CONT}$ . Uzyskane wyniki pomiarów mogą być obciążone dodatkową niepewnością. W pomiarze $R_E$ napięcie zakłócające $> 10V$ lub niestabilny wynik pomiaru lub mierzone napięcia lub prądy są małe w stosunku do szumu.
$nois$ 5 oraz <b>NOISE!</b>	Mierzone napięcia lub prądy są zbyt małe w stosunku do szumu. Symbol $nois$ 5 wyświetla się zamiast wyniku.
$OFF$	W funkcji $R_{CONT}$ przywrócono fabryczną wartość rezystancji przewodów. Wyłączono autozerowanie przewodów wykonane przez użytkownika.
	Stan baterii lub akumulatorów. Baterie lub akumulatory naładowane Baterie lub akumulatory rozładowane Po wymianie baterii lub akumulatorów należy ustawić rodzaj zasilania, ponieważ od tego zależy prawidłowe wskazanie stopnia naładowania (charakterystyki rozładowania baterii i akumulatorów są różne).
$batt$	Rozładowane baterie lub akumulatory uniemożliwiają stabilne działanie przyrządu. Wymień baterie na nowe lub naładuj akumulatory.
$Err$ oraz nr błędu na głównym polu odczytowym wyświetlacza	Błąd wykryty w wyniku samokontroli. Przyrządy MRU-20 są często narażone na silne zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą wpłynąć na zawartość wewnętrznych rejestrów. Miernik automatycznie kontroluje niektóre parametry i w razie potrzeby wyświetla komunikaty o błędach. Wyświetlenie komunikatu o błędzie może być spowodowane chwilowym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. W związku z tym należy wyłączyć przyrząd i włączyć go ponownie. Jeżeli problem będzie się powtarzał należy oddać miernik do serwisu.
$OC$ oraz 	Przekroczona dopuszczalna temperatura wewnątrz miernika.



**SONEL S.A.**  
**ul. Wokulskiego 11**  
**58-100 Świdnica**



**tel. (74) 858 38 00**  
**(Biuro Obsługi Klienta)**

**e-mail: [bok@sonel.pl](mailto:bok@sonel.pl)**  
**[www.sonel.pl](http://www.sonel.pl)**