


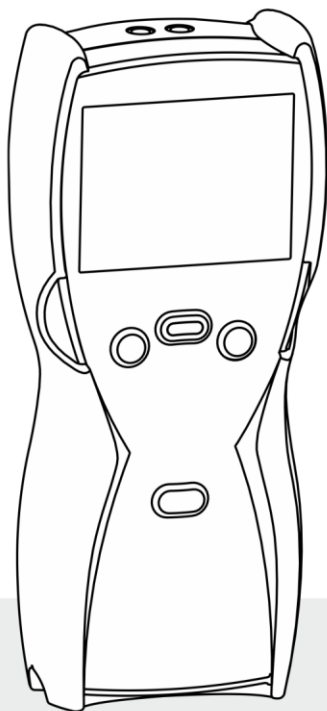

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA

MZC-20E

MZC-20E

Gniazda pomiarowe



W funkcji nastawy parametrów miernika:
- zapis nastawionego parametru,

W funkcji pomiaru Zs:
- uruchomienie pomiaru.

W funkcji pomiaru Zs:

- przywołanie wyniku ostatniego pomiaru,
- przewijanie składowych ostatniego pomiaru Zs/lk/R/X,

W funkcji nastawy parametrów miernika:

- wybór dl. przewodu fazowego,
- wybór napięcia nominalnego,
- włączenie i wyłączenie beepera,
- wybór czasu samowylączenia.

Włączenie i wyłączenie zasilania miernika (2s)/
podświetlenie /
wyjście z nastawy parametrów miernika
bez zatwierdzenia nastawy (ESC).



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA MZC-20E



**SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica**

Wersja 1.05 17.07.2023

Miernik MZC-20E jest nowoczesnym, wysokiej jakości przyrządem pomiarowym, łatwym i bezpiecznym w obsłudze. Jednak przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli uniknąć błędów przy pomiarach i zapobiegnie ewentualnym problemom przy obsłudze miernika.

SPIS TREŚCI

1 Bezpieczeństwo	4
2 Pomiary.....	5
2.1 Włączanie i wyłączanie miernika, podświetlenie wyświetlacza	5
2.2 Wybór ogólnych parametrów pomiaru	5
2.3 Zapamiętywanie wyniku ostatniego pomiaru	6
2.4 Pomiar napięcia przemiennego.....	7
2.5 Pomiar parametrów pętli zwarcia	7
2.5.1 Wybór długości przewodu	7
2.5.2 Spodziewany prąd zwarcia	8
2.5.3 Pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-N(PEN) i L-L	8
2.6 Pomiar rezystancji uziemień.....	10
3 Rozwiązywanie problemów	11
4 Zasilanie miernika.....	12
4.1 Monitorowanie napięcia zasilającego.....	12
4.2 Wymiana baterii (akumulatorów).....	12
4.3 Ogólne zasady użytkowania akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH).....	13
5 Czyszczenie i konserwacja	14
6 Magazynowanie.....	14
7 Rozbiórka i utylizacja	14
8 Dane techniczne.....	15
8.1 Dane podstawowe.....	15
8.2 Pozostałe dane techniczne	16
8.3 Dane dodatkowe	16
9 Producent	16

1 Bezpieczeństwo

Przyrząd MZC-20E, przeznaczony do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego, służy do wykonywania pomiarów, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. W związku z tym, aby zapewnić odpowiednią obsługę i poprawność uzyskiwanych wyników należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Przed rozpoczęciem eksploatacji miernika należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i zaleceń producenta.
- Zastosowanie miernika inne niż podane w tej instrukcji może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Mierniki MZC-20E mogą być używane jedynie przez wykwalifikowane osoby, posiadające wymagane uprawnienia do prac przy instalacjach elektrycznych. Posługiwanie się miernikiem przez osoby nieuprawnione może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Stosowanie niniejszej instrukcji, nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów BHP i innych właściwych przepisów przeciwpożarowych wymaganych przy wykonywaniu prac danego rodzaju. Przed przystąpieniem do pracy przy stosowaniu urządzenia w warunkach specjalnych np. o atmosferze niebezpiecznej pod względem wybuchowym i pożarowym niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy.
- Niedopuszczalne jest używanie:
 - ⇒ miernika, który uległ uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo niesprawny,
 - ⇒ przewodów z uszkodzoną izolacją,
 - ⇒ miernika przechowywanego zbyt długo w złych warunkach (np. zawilgoconego). Po przeniesieniu miernika z otoczenia zimnego do ciepłego o dużej wilgotności nie wykonywać pomiarów do czasu ogrzania miernika do temperatury otoczenia (ok. 30 minut).
- Należy pamiętać, że napis **batt** zapalający się na wyświetlaczu oznacza zbyt niskie napięcie zasilające i sygnalizuje potrzebę wymiany baterii lub naładowania akumulatorów. Pomiary wykonane miernikiem ze zbyt niskim napięciem zasilającym obarczone są dodatkowymi niepewnościami niemożliwymi do oszacowania przez użytkownika i nie mogą być podstawą do stwierdzenia poprawności zabezpieczenia kontrolowanej sieci.
- Pozostawienie wyladowanych baterii w mierniku grozi ich wylaniem i uszkodzeniem miernika.
- Przed rozpoczęciem pomiaru należy sprawdzić, czy przewody podłączone są do odpowiednich gniazd pomiarowych,
- Nie wolno używać miernika z niedomkniętą lub otwartą pokrywą baterii (akumulatorów) ani zasilać go ze źródeł innych niż wymienione w niniejszej instrukcji.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

UWAGA!

Należy używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych dla danego przyrządu. Stosowanie innych akcesoriów może spowodować uszkodzenie gniazda pomiarowego oraz wprowadzić dodatkowe niepewności pomiarowe.

Uwaga:

W związku z ciągłym rozwijaniem oprogramowania przyrządu, wygląd wyświetlacza dla niektórych funkcji może być nieco inny niż przedstawiony w niniejszej instrukcji.

2 Pomiary

OSTRZEŻENIE:

W czasie pomiarów pętli zwarcia nie wolno dotykać części uziemionych i dostępnych w badanej instalacji.

UWAGA!

W instalacji z zabezpieczeniem różnicowoprądowym, w której na czas wykonania pomiaru wprowadzono modyfikacje mające na celu pominięcie wyłącznika RCD, należy pamiętać o przywróceniu stanu gwarantującego poprawne działanie tegoż wyłącznika.

2.1 Włączanie i wyłączanie miernika, podświetlenie wyświetlacza


Miernik włącza się krótkim naciśnięciem przycisku , a wyłącza długim naciśnięciem (wyświetla się napis **off**). Krótkie naciskanie przycisku  podczas pracy miernika włącza lub wyłącza podświetlenie wyświetlacza.

2.2 Wybór ogólnych parametrów pomiaru


①



Trzymając wciśnięty przycisk **START**  i włączyć miernik przyciskiem **on/off**  i odczekać chwilę, aż pojawienia się ekran wyboru parametrów. Krótkie naciśnięcie przycisku **on/off**, z jednocześnie wciśniętym przyciskiem **START**, uruchomi miernik bez podświetlenia ekranu. Dłuższe przytrzymanie przycisku **on/off**, z wciśniętym przyciskiem **START**, włączy podświetlenie ekranu miernika.




Naciśnięcie przycisku w dół  lub w górę  umożliwia przejście pomiędzy poszczególnymi wartościami danej nastawy.



Przyciskiem **START** dokonujemy zatwierdzenia nastawionego parametru z jednoczesnym przejściem do kolejnej nastawy. Przyciskiem wyłączenia i włączenia **on/off** dokonujemy wyjścia z nastawy parametrów, bez ich zatwierdzenia, z jednoczesnym przejściem do gotowości miernika do pomiaru.

2

Ustawić parametry według poniższego algorytmu:

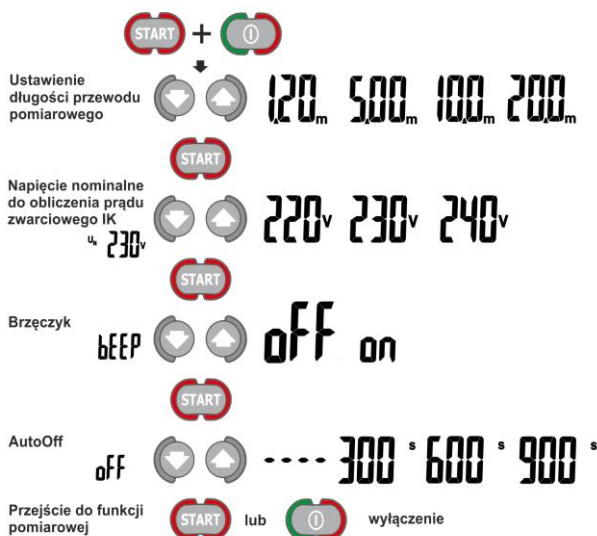

3



Zatwierdzić zmiany i przejść do funkcji pomiarowej przyciskiem **START** lub...

lub

4



...przejdź do funkcji pomiarowej bez zatwierdzania zmian przyciskiem **on/off**.

Uwagi:


- Przed pierwszymi pomiarami należy wybrać napięcie nominalne sieci U_n (220/380 V, 230/400 V lub 240/415 V), jakie obowiązuje na terenie dokonywania pomiarów. Napięcie to jest wykorzystywane do wyliczenia wartości spodziewanego prądu zwarciaowego I_k .
- Symbol **----** w ustawianiu czasu do samowylączenia oznacza jego brak.

2.3 Zapamiętywanie wyniku ostatniego pomiaru

Wynik ostatniego pomiaru jest pamiętany dopóki nie zostanie uruchomiony kolejny pomiar, zostaną zmienione parametry nastaw lub nastąpi samowylączenie urządzenia (AutoOff). Po czasie bezczynności od ostatniego pomiaru (ok 10 sek.) miernik wskaże gotowość do kolejnego pomiaru. Informacja **READY** wyświetla się po 5 sekundach od wykonania pomiaru, natomiast wynik pomiaru znika po 10 sekundach od jego wyświetlenia. Naciskając strzałki w górę lub w dół można przywrócić wynik ostatniego pomiaru. Ponowne naciśnięcie dowolnej strzałki umożliwi przywołanie wartości prądu zwarciaowego I_k oraz składowej rzeczywistej i urojonej zmierzonej impedancji (R , X_L).

2.4 Pomiar napięcia przemiennego

Po podłączeniu miernika do badanej sieci sygnalizowana jest gotowość go wykonania pomiaru poprzez wyświetlenie informacji **READY**. Na głównym polu wyświetlacza wskazane zostaje napięcie przemienne sieci. Napięcie to jest mierzone dla częstotliwości w granicach 45...65 Hz.

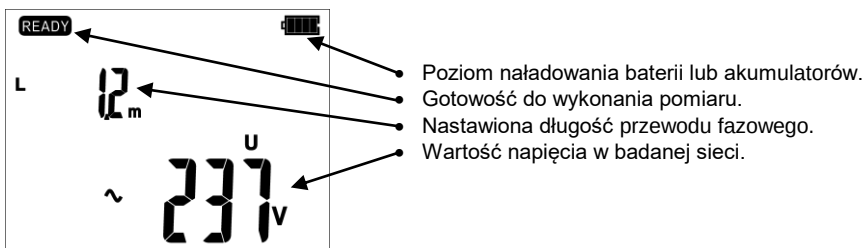

2.5 Pomiar parametrów pętli zwarcia



Jeżeli w badanej sieci zainstalowano wyłączniki różnicowoprądowe, to na czas trwania pomiaru impedancji należy je pominąć poprzez wykonanie obejścia na wejściu i wyjściu przewodów czynnych RCD (zmostkowanie). Trzeba jednak pamiętać, że w ten sposób dokonuje się zmian w mierzonym obwodzie i wyniki mogą się minimalnie różnić od rzeczywistych.

Każdorazowo, po wykonanych pomiarach, należy pamiętać o przywróceniu stanu gwarantującego poprawne działanie wyłącznika RCD oraz dokonać sprawdzenia jego zadziałania.



Pomiary impedancji pętli zwarcia za falownikami są nieskuteczne a wyniki pomiarów niewiarygodne. Wynika to ze zmienności impedancji wewnętrznej układów falownika podczas jego pracy. Nie należy wykonywać pomiarów impedancji pętli zwarcia bezpośrednio za falownikami.

2.5.1 Wybór długości przewodu

Ustawić parametry według poniższego algorytmu oraz zasad opisanych przy ustawianiu parametrów ogólnych (patrz punkt 2.2)

Używając przewodów zakończonych wtykami bananowymi, przed rozpoczęciem pomiaru, należy wybrać odpowiednią długość przewodu fazowego zgodną z długością przewodu używanego do pomiaru.

Ustawienie
długości przewodu
pomiarowego



120m 500m 100m 200m



Używanie firmowych przewodów i wybranie właściwej długości gwarantuje zachowanie deklarowanej dokładności pomiarów.

2.5.2 Spodziewany prąd zwarciov


Miernik mierzy zawsze impedancję, a wyświetlony prąd zwarciov jest wyliczany według wzoru:

$$I_k = \frac{U_n}{Z_s}$$

gdzie: U_n - napięcie nominalne badanej sieci, Z_s - zmierzona impedancja.

Na podstawie wybranego w ustawieniach ogólnych napięcia nominalnego U_n (punkt 2.2) miernik automatycznie rozpoznaje pomiar przy napięciu fazowym lub międzyfazowym i uwzględnia to w obliczeniach.

W przypadku, gdy napięcie mierzonej sieci jest poza zakresem tolerancji miernik nie będzie w stanie określić właściwego napięcia nominalnego do obliczenia prądu zwarciov. W takim przypadku zamiast wartości prądu zwarciov wyświetlone zostaną poziome kreski. Na poniższym rysunku przedstawiono zakresy napięć, dla których liczony jest prąd zwarciov.

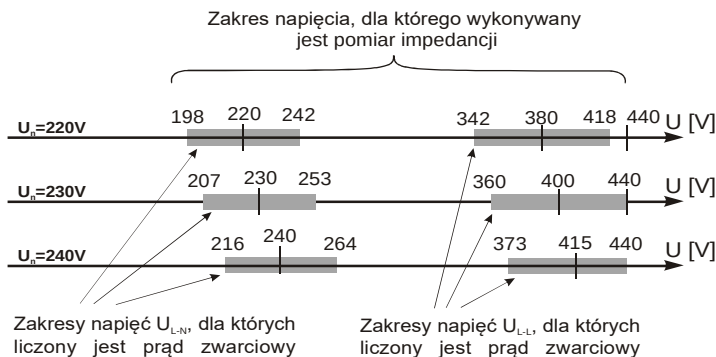


2.5.3 Pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-N(PEN) i L-L

1



Włączyć miernik. W zależności od potrzeb wybrać długość przewodu wg punktu 2.5.1. oraz wartość napięcia nominalnego badanej sieci wg punktu 2.5.2.

2

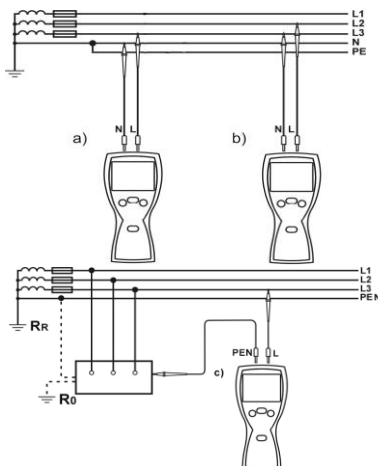

Podłączyć przewody pomiarowe wg rysunku

a) dla pomiaru w obwodzie L-N

b) dla pomiaru w obwodzie L-L

c) dla pomiaru w obwodzie L –PEN

3

READY

L 12_m

~ 237_V

U

Miernik jest gotowy do pomiaru.

Długość przewodu fazowego L

Napięcie U_{L-N} lub U_{L-L}

4

START

Wykonać pomiar naciskając przycisk **START**.

5

READY

U 234_V

Z^{L-N} 0.73_Ω

Odczytać główny wynik pomiaru: napięcie sieciowe w chwili pomiaru.

impedancję pętli zwarcia Z_S

6

↓ lub ↓

Wartość prądu zwarciovego I_K oraz poszczególnych składowych impedancji Z_S (R , X_L) można odczytać naciskając przyciski strzałek w górę lub w dół dla wskazań wyświetlanych w odwrotnej kolejności.

7

READY

L 12_m

310_A

I_K

Wskazanie:

- Stan gotowości
- Długość przewodu
- Prąd zwarciovowy I_K

8

READY

R 0.72_Ω

R rezystancja pętli zwarcia

9

READY

X_L 0.05_Ω

X_L reaktancja pętli zwarcia

Uwagi:


Minimalny odstęp między kolejnymi pomiarami wynosi 5 sekund. Kontroluje to miernik przez zapalenie na ekranie napisu **READY**, co informuje o możliwości wykonania pomiaru.

Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik


READY	Miernik gotowy do wykonania pomiaru.
Z_{L-N} -U-	Napięcie na zaciskach L i PEN miernika nie mieści się w zakresie, dla którego można wykonać pomiar. Brak podłączenia przewodu N (PEN)
f	Nieprawidłowa częstotliwość napięcia (poza zakresem 45...65 Hz)
Err	Błąd w trakcie pomiaru.
ErrU	Błąd w trakcie pomiaru – zanik napięcia po pomiarze.
E00	Uszkodzenie obwodu zwarciovego miernika.
NOISE!	Napis ukazujący się po pomiarze świadczy o dużych zakłóceniach w sieci podczas pomiaru. Wynik pomiaru może być obciążony dużym, nieokreślonym błędem.
 !	Temperatura wewnątrz miernika wzrosła powyżej dopuszczalnej. Pomiar jest blokowany.
>200°	Przekroczony zakres pomiarowy.

2.6 Pomiar rezystancji uziemień

Przyrząd MZC-20E można stosować do orientacyjnych pomiarów rezystancji uziemień. W tym celu jako pomocnicze źródło napięcia, umożliwiające wytworzenie prądu pomiarowego, wykorzystuje się przewód fazowy sieci. Sposób podłączenia przyrządu przy takim pomiarze dla sieci TN-C, TN-S i TT przedstawiony jest na rysunku poniżej.

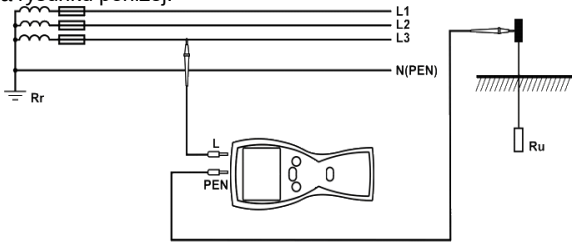

Podczas pomiarów uziemień należy zapoznać się z układem połączeń mierzonego uziomu z instalacją. Dla poprawności pomiarów badane uziemienie powinno być odłączone od instalacji (przewodów N i PE). Chcąc zmierzyć uziom np. w sieci TN-C-S i jednocześnie wykorzystać fazę tej samej sieci jako pomocnicze źródło prądu, należy odłączyć przewód PE i N od mierzonego uziomu (rysunek poniżej). W przeciwnym wypadku miernik zmierzy niepoprawną wartość (prąd pomiarowy będzie płynął nie tylko przez mierzone uziemienie).

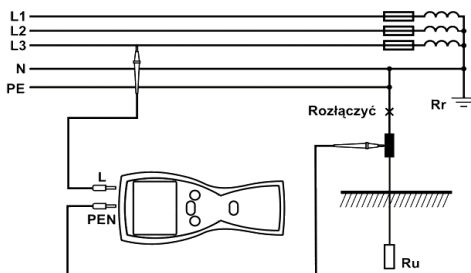

Uwagi:

OSTRZEŻENIE

Odłączenie przewodów ochronnych wiąże się z poważnym zagrożeniem życia dla osób wykonujących pomiary i osób postronnych. Po zakończeniu pomiarów należy bezwzględnie przywrócić podłączenie przewodu ochronnego i neutralnego.

- Jeżeli odłączenie przewodów nie jest możliwe należy zastosować miernik rezystancji uziemień z rodziny MRU.
- Wynik pomiaru jest sumą impedancji mierzonego uziomu, uziemienia roboczego, źródła i przewodu fazowego, jest więc obarczony błędem dodatnim. Jeżeli jednak nie przekracza on wartości dopuszczalnej dla badanego uziemienia, to można uznać, że uziemienie wykonane jest prawidłowo i nie ma potrzeby stosowania dokładniejszych metod pomiarowych.

3 Rozwiązywanie problemów

Przed odesłaniem przyrządu do naprawy należy zadzwonić do serwisu, być może okaże się, że miernik nie jest uszkodzony, a problem wystąpił z innego powodu.

Usuwanie uszkodzeń miernika powinno być przeprowadzane tylko w placówkach upoważnionych przez producenta.


W poniższej tabeli opisano zalecane postępowanie w niektórych sytuacjach występujących podczas użytkowania miernika.

Objaw	Przyczyna	Postępowanie
Miernik nie załącza się przyciskiem ⓘ on/off Podczas pomiaru napięcia wyświetla się symbol batt Miernik wyłącza się w pomiaru	Zużyte lub źle włożone baterie, rozładowane akumulatory	Sprawdzić poprawność włożenia baterii, wymienić baterie na nowe; naładować akumulatory. Jeżeli po tych czynnościach sytuacja nie ulega zmianie, oddać miernik do serwisu
Błędy pomiaru po przeniesieniu miernika z otoczenia zimnego do ciepłego o dużej wilgotności	Brak aklimatyzacji	Nie wykonywać pomiarów do czasu osiągnięcia przez miernik temperatury otoczenia (ok. 30 minut) i wysuszenia
Kolejne wyniki uzyskiwane w tym samym punkcie pomiarowym istotnie się od siebie różnią	Wadliwe połączenia w badanej instalacji	Sprawdzić i usunąć wady połączeń
	Sieć o dużej zawartości zakłóceń lub niestabilnym napięciu	Wykonać większą liczbę pomiarów, uśrednić wynik
Miernik wskazuje wartości bliskie zeru lub zero niezależnie od miejsca pomiaru i są to wartości znacznie różniące się od spodziewanych.	Źle dobrane przewody pomiarowe w ustawieniach miernika	

4 Zasilanie miernika

4.1 Monitorowanie napięcia zasilającego

Stopień naładowania baterii lub akumulatorów jest na bieżąco wskazywany przez symbol umieszczony w prawym górnym rogu ekranu:

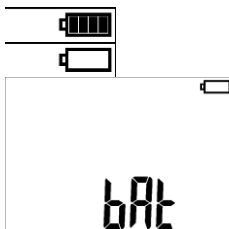

Baterie lub akumulatory naładowane.

Baterie lub akumulatory rozładowane.

Baterie do wymiany lub akumulatory do naładowania!

Należy pamiętać, że:

- napis **bAt** zapalający się na wyświetlaczu oznacza zbyt niskie napięcie zasilające i sygnalizuje potrzebę wymiany baterii na nowe lub naładowania akumulatorów, pomiary wykonane miernikiem ze zbyt niskim napięciem zasilającym obarczone są dodatkowymi błędami niemożliwymi do oszacowania przez użytkownika. Stopień naładowania baterii lub akumulatorów jest na bieżąco wskazywany przez symbol umieszczony w prawym górnym rogu ekranu:

4.2 Wymiana baterii (akumulatorów)


Miernik MZC-20E jest zasilany czterema bateriami LR6 lub akumulatorami (rozmiar AA). Baterie (akumulatory) znajdują się w pojemniku w spodniej części obudowy.

OSTRZEŻENIE:

Przed wymianą baterii lub akumulatorów przewody pomiarowe należy odłączyć od miernika.

W celu wymiany baterii lub akumulatorów należy:

1. Odłączyć przewody od obwodu pomiarowego i wyłączyć miernik,
2. Odkręcić wkręt mocujący pokrywę baterii (w dolnej części obudowy),
3. Wymienić wszystkie baterie (akumulatory). Nowe baterie lub akumulatory należy włożyć przestrzegając właściwej polaryzacji („-” na sprężystej części blaszki stykowej). Odwrotne założenie baterii nie grozi uszkodzeniem ani miernika, ani baterii, jednak miernik z założonymi niewłaściwie bateriami nie będzie działał.
4. Włożyć i przykręcić pokrywę pojemnika.

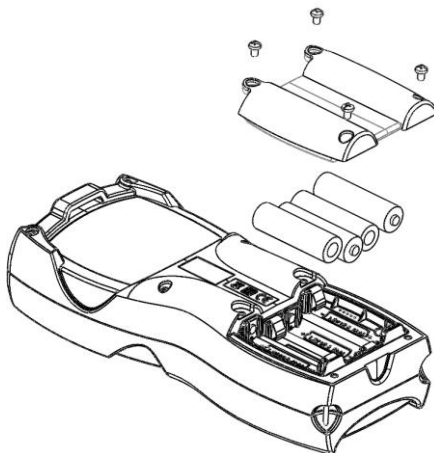

UWAGA!

W przypadku wylania się baterii wewnątrz pojemnika należy oddać miernik do serwisu.

Akumulatory należy naładować w zewnętrznej ładowarce.

4.3 Ogólne zasady użytkowania akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH)

- Jeżeli dłuższy czas nie korzystasz z urządzenia, wyjmij z niego akumulatory i przechowuj oddzielnie.
- Przechowuj akumulatory w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu oraz chroń je przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Temperatura otoczenia dla długiego przechowywania powinna być utrzymywana poniżej 30 stopni C. Jeżeli akumulatory są przechowywane przez długi czas w wysokiej temperaturze, wówczas zachodzące procesy chemiczne mogą skrócić ich żywotność.
- Akumulatory NiMH wytrzymują zwykle 500-1000 cykli ładowania. Akumulatory te osiągają maksymalną wydajność dopiero po uformowaniu (2-3 cyklach ładowania i rozładowania). Najważniejszym czynnikiem wpływającym na żywotność akumulatora jest głębokość rozładowania. Im głębsze jest rozładowanie akumulatora, tym krótsze jest jego życie.
- Efekt pamięciowy występuje w akumulatorach NiMH w sposób ograniczony. Akumulatory te można bez większych konsekwencji doładowywać. Wskazane jest jednak, aby co kilka cykli całkowicie je rozładować.
- Podczas przechowywania akumulatorów Ni-MH następuje samoistne ich rozładowanie z prędkością około 30% miesięcznie. Trzymanie akumulatorów w wysokich temperaturach może przyspieszyć ten proces nawet dwukrotnie. Aby nie dopuścić do zbytniego rozładowania akumulatorów, po którym konieczne będzie formowanie, należy co jakiś czas doładować akumulatory (również nieużywane).
- Nowoczesne szybkie ładowarki wykrywają zarówno zbyt niską, jak i zbyt wysoką temperaturę akumulatorów i odpowiednio reagują na te sytuacje. Zbyt niska temperatura powinna uniemożliwić rozpoczęcie procesu ładowania, który mógłby nieodwracalnie uszkodzić akumulator. Wzrost temperatury akumulatora jest sygnałem do zakończenia ładowania i jest zjawiskiem typowym. Jednak ładowanie w

wysokiej temperaturze otoczenia oprócz zmniejszenia żywotności powoduje szybszy wzrost temperatury akumulatora, który nie zostanie naładowany do pełnej pojemności.

- Należy pamiętać, że przy szybkim ładowaniu akumulatory naładowują się do ok. 80% pojemności, lepsze rezultaty można uzyskać kontynuując ładowanie: ładowarka przechodzi wtedy w tryb doładowywania małym prądem i po następnych kilku godzinach akumulatory naładowane są do pełnej pojemności.

- Nie ładuj ani nie używaj akumulatorów w temperaturach ekstremalnych. Skrajne temperatury redukują żywotność baterii i akumulatorów. Należy unikać umieszczania urządzeń zasilanych akumulatorami w bardzo ciepłych miejscach. Znamionowa temperatura pracy powinna być bezwzględnie przestrzegana.

5 Czystczenie i konserwacja

UWAGA!

Należy stosować jedynie metody konserwacji podane przez producenta w niniejszej instrukcji.

Obudowę miernika i walizkę można czyścić miękką, wilgotną szmatką używając ogólnie dostępnych detergentów. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników ani środków czyszczących, które mogłyby porysować obudowę (proszki, pasty itp.).

Sondy można umyć wodą i wytrzeć do sucha. Przed dłuższym przechowywaniem zaleca się nasmarowanie sond dowolnym smarem maszynowym.

Szpule oraz przewody można oczyścić używając wody z dodatkiem detergentów, następnie wytrzeć do sucha.

Układ elektroniczny miernika nie wymaga konserwacji.

6 Magazynowanie

Przy przechowywaniu przyrządu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- odłączyć od miernika wszystkie przewody,
- dokładnie wyczyścić miernik i wszystkie akcesoria,
- długie przewody pomiarowe nawinąć na szpulki,
- przy dłuższym okresie przechowywania baterie lub akumulatory należy wyjąć z miernika,
- aby uniknąć całkowitego rozładowania akumulatorów przy długim przechowywaniu należy je co jakiś czas doładowywać.

7 Rozbiórka i utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju.

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy samodzielnie demontować żadnych części z tego sprzętu.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych baterii i akumulatorów.

8 Dane techniczne

8.1 Dane podstawowe

⇒ skrót „w.m.” w określeniu dokładności oznacza wartość mierzoną wzorcową

Pomiar napięć

Zakres wyświetlania	Rozdzielczość	Dokładność
0...440 V	1 V	$\pm(2\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$

- Zakres częstotliwości: 45...65 Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia Z_{L-PE} , Z_{L-N} , Z_{L-L}

Pomiar impedancji pętli zwarcia Z_S

Zakres pomiarowy wg IEC 61557:

Przewód pomiarowy	Zakres pomiarowy Z_S
1,2 m	0,24...200 Ω
5 m	0,26...200 Ω
10 m	0,28...200 Ω
20 m	0,35...200 Ω

Zakresy wyświetlania:

Zakres wyświetlania	Rozdzielczość	Dokładność
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2,5\% \text{ w.m.} + 5 \text{ cyfry})$
20,0...99,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(2,5\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
100...200 Ω	1 Ω	$\pm(3\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$

- Napięcie nominalne pracy U_{nL-N}/U_{nL-L} : 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V
- Zakres roboczy napięć: 180...270 V (dla Z_{L-PE} i Z_{L-N}) oraz 180...440 V (dla Z_{L-L})
- Częstotliwość nominalna sieci f_n : 50 Hz, 60 Hz
- Zakres roboczy częstotliwości: 45...65Hz
- Maksymalny prąd pomiarowy: 15,3 A dla 230 V (10 ms) oraz 26,7 A dla 400 V (10 ms)

Wskazania rezystancji pętli zwarcia R_S i reaktancji pętli zwarcia X_S

Zakres wyświetlania	Rozdzielczość	Dokładność
0,00...9,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(5\% + 5 \text{ cyfr})$ wartości Z_S

- Obliczane i wyświetlane dla wartości $Z_S < 10\Omega$

Wskazania prądu zwarciovowego I_K

Zakresy pomiarowe wg IEC 61557 można wyliczyć z zakresów pomiarowych Z_S i napięć nominalnych.

Zakres wyświetlania	Rozdzielczość	Dokładność
1,15...9,99 A	0,01 A	Obliczana na podstawie dokładności dla pętli zwarcia
10,0...99,9 A	0,1 A	
100...999 A	1 A	
1,00...9,99 kA	0,01 kA	
10,0...40,0 kA	0,1 kA	

- Spodziewany prąd zwarcia obliczany i wyświetlany przez miernik, może nieznacznie różnić się od wartości obliczonej przez użytkownika przy pomocy kalkulatora w oparciu o wyświetloną wartość impedancji, ponieważ miernik wylicza prąd z niezaokrąglonej do wyświetlania wartości impedancji pętli zwarcia. Za wartość poprawną należy uznać wartości prądu I_K wyświetloną przez miernik.

8.2 Pozostałe dane techniczne

- a) rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557 podwójna
- b) kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-1 III 300 V
- c) stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529 IP67
- d) zasilanie miernika baterie alkaliczne LR6 lub akumulatory NiMH rozmiar AA (4 szt.)
- e) wymiary 220x98x58 mm
- f) masa miernika z pakietem baterii 509 g
- g) temperatura przechowywania -20...+70°C
- h) temperatura pracy -10...+50°C
- i) wilgotność 20...80%
- j) temperatura odniesienia +23 ± 2°C
- k) wilgotność odniesienia 40...60%
- l) wysokość n.p.m. < 2000 m
- m) czas do Auto-OFF max. 900 sekund
- n) ilość pomiarów Z (dla akumulatorów) >5000 (2 pomiary/minutę)
- o) wyświetlacz LCD segmentowy
- p) standard jakości opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001
- q) przyrząd spełnia wymagania normy IEC 61557
- r) wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) wg norm
PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2

8.3 Dane dodatkowe

Dane o niepewnościach dodatkowych wg IEC 61557-3 (Z) są przydatne głównie w przypadku używania miernika w niestandardowych warunkach oraz dla laboratoriów pomiarowych przy wzorcowaniu.

Wielkość wpływająca	Oznaczenie	Niepewność dodatkowa
Położenie	E ₁	0%
Napięcie zasilania	E ₂	0% (nie świeci BAT)
Temperatura 0...35°C	E ₃	przewód 1,2 m, przewód 5 m – 0,011 Ω przewód 10 m – 0,019 Ω przewód 20 m – 0,035 Ω
Kąt fazowy 0...30° na dole zakresu pomiarowego	E _{6.2}	0,6%
Częstotliwość 99%...101%	E ₇	0%
Napięcie sieci 85%...110%	E ₈	0%
Harmoniczne	E ₉	0%
Składowa DC	E ₁₀	0%

9 Producent

Producentem przyrządu prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest:

SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
tel. +48 74 884 10 53 (Biuro Obsługi Klienta)
e-mail: bok@sonel.pl
internet: www.sonel.pl

Uwaga:
Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest jedynie producent.



SONEL S.A.

ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica

Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 74 884 10 53

e-mail: bok@sonel.pl

www.sonel.pl