

CAT IV

600 V



CAT II

1000 V



WARNING


- Dangerous voltage may appear on the probe tip.
- Do not touch after connecting to the meter.

OSTRZEŻENIE

- Na ostrzu sondy może pojawić się niebezpieczne napięcie.
- Nie dotykać po podłączeniu do miernika.



R_{ISO} 2P

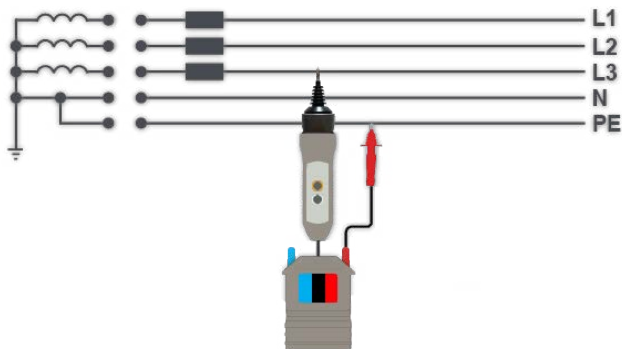

R_{ISO} 2P+G

