



KT-120M



MANUALE D'USO



MANUALE D'USO
TERMOCAMERA
KT-120M



SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica, Polonia

Versione 1.06 10.12.2021

Grazie per aver acquistato la nostra termocamera. La termocamera della serie KT è un dispositivo di misura moderno e di alta qualità, facile e sicuro da usare. La lettura di questo manuale aiuterà ad evitare errori di misurazione e a prevenire possibili problemi durante l'utilizzo della termocamera.

I prodotti Sonel S.A. sono fabbricati applicando le disposizioni del sistema di gestione della qualità ISO9001:2008 per la progettazione, la produzione e il servizio.

Tenendo presente il continuo sviluppo dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e miglioramenti alla termocamera e al programma descritto in questo manuale senza preavviso. Le immagini utilizzate nel manuale possono differire in una certa misura dalla realtà.

Diritti d'autore

© Sonel S.A. 2021. Tutti i diritti riservati

CONTENUTO

1	Sicurezza	5
2	Descrizione funzionale.....	7
2.1	Termocamera.....	7
2.2	Schermo.....	9
3	Avvio veloce.....	10
3.1	Accensione/spengimento della termocamera	10
3.2	Esecuzione e salvataggio dei termogrammi	11
3.3	File - visualizzazione, eliminazione	13
3.4	Ripristino delle impostazioni predefinite.....	13
3.5	Formattazione della scheda SD.....	13
4	Risoluzione dei problemi	14
5	Menu, impostazioni, funzioni.....	15
6	Alimentazione dello strumento, carica delle batterie.....	16
6.1	Regole generali per l'uso delle batterie agli ioni di litio (Li-Ion)	16
7	Pulizia e manutenzione	18
8	Conservazione	19

9	<i>Demolizione e smaltimento</i>	19
10	<i>Dati tecnici</i>	20
11	<i>Accessori in dotazione</i>	21
12	<i>Fabbricante</i>	21

1 Sicurezza

Prima di procedere all'utilizzo della termocamera, leggere attentamente il presente manuale e seguire le norme di sicurezza e le raccomandazioni del produttore

- Qualsiasi uso della termocamera diverso da quelli specificati in questo manuale può provocare danni allo strumento e costituire una fonte di grave pericolo per l'utente.
- La termocamera non deve essere utilizzata in ambienti con condizioni speciali, ad esempio a rischio di incendio ed esplosione.
- È vietato utilizzare una termocamera danneggiata, completamente o parzialmente fuori servizio.
- Non utilizzare un alimentatore diverso da quello fornito con la termocamera.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo da un centro di assistenza autorizzato.

La termocamera KT-120M è progettata per misurare e registrare immagini a infrarossi. È stata costruita in modo da fornire all'utente la massima efficienza e sicurezza durante il lavoro. Tuttavia, devono essere osservate le seguenti condizioni e raccomandazioni (oltre a tutte le precauzioni in vigore nel luogo di lavoro o nell'area di lavoro):

- Durante le misurazioni, mantenere la termocamera in una posizione stabile.
- Non utilizzare la termocamera a temperature al di fuori del suo intervallo di temperatura di funzionamento e di conservazione.
- **Non puntare la termocamera verso fonti di calore ad intensità molto elevata, come il sole, i laser, l'arco di saldatura, ecc.**
- Non esporre la termocamera a contatto con polvere e umidità. Utilizzando il dispositivo in prossimità dell'acqua, assicurarsi che sia adeguatamente protetto dagli schizzi.
- Quando la termocamera non è in uso o viene preparata per il trasporto, assicurarsi che il dispositivo e i suoi accessori siano riposti nella custodia protettiva.
- Non riaccendere la termocamera prima che siano passati 15 secondi dallo spegnimento.

- Non lanciare, colpire o scuotere con forza la termocamera e i suoi accessori per evitare di danneggiarli
- Non tentare di aprire la termocamera, in quanto tale azione comporta l'invalidazione della garanzia.
- Utilizzare solo la scheda di memoria SD fornita con la termocamera.
- Durante l'utilizzo della termocamera, se è necessario spostarla da un luogo caldo a un luogo freddo o viceversa, ad esempio dall'interno di una stanza all'esterno o viceversa, spegnere la termocamera e lasciarla nel nuovo luogo di lavoro per circa 60 minuti. Solo dopo che questo tempo è trascorso, è possibile accendere lo strumento e avviare il normale funzionamento con misurazioni accurate. Cambiamenti improvvisi e rapidi della temperatura ambiente possono causare un errore di misurazione della temperatura o addirittura danneggiare il sensore a infrarossi.
- Calibrazione del rilevatore - durante il funzionamento, la termocamera esegue periodicamente la taratura automatica, della durata di circa 2 secondi, segnalata dal messaggio "Taratura" nella parte inferiore dello schermo.



- A seguito del continuo sviluppo del software dello strumento, l'aspetto del display può essere leggermente diverso da quello presentato in questo manuale.
- Per mantenere i parametri corretti delle batterie, la ricarica delle batterie non utilizzate deve essere ripetuta ogni 3 mesi.




ATTENZIONE!

- La termocamera non ha alcuna parte che possa essere riparata dall'utente. Non tentare mai di smontare o modificare la termocamera **L'apertura del dispositivo invalida la garanzia.**
- Utilizzare solo gli accessori elencati nel **cap. 11**. L'uso di altri accessori non garantisce il corretto funzionamento e può danneggiare la termocamera.

2 Descrizione funzionale

2.1 Termocamera

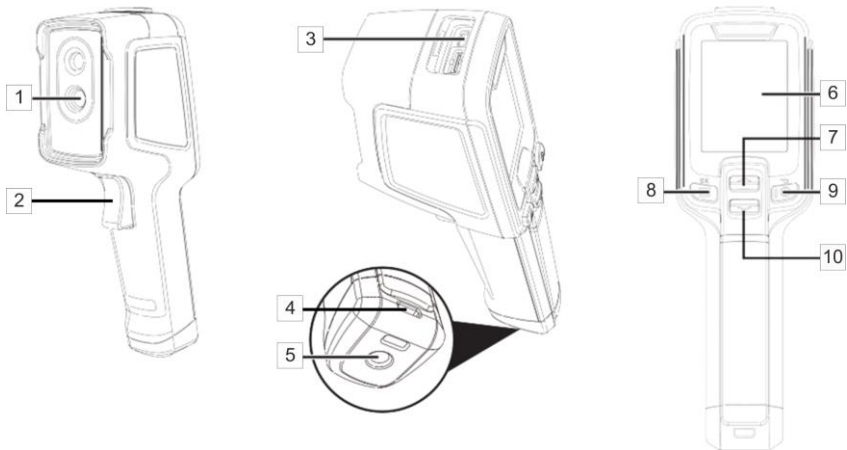

- | | | | |
|---|-------------------------|----|------------------------|
| 1 | Obiettivo | 6 | Display LCD |
| 2 | Pulsante di scatto | 7 | Pulsante SU |
| 3 | Pres a USB | 8 | Pulsante MENU |
| 4 | Occhiello per cinturino | 9 | Pulsante ALIMENTAZIONE |
| 5 | Filo del treppiede | 10 | Pulsante GIÙ |

2.2 Schermo




Quando la termocamera è in funzione, sullo schermo viene visualizzata un'immagine a infrarossi in tempo reale. **La temperatura dell'oggetto** è visualizzata per tutto il tempo.

3 Avvio veloce



- La termocamera non è un'apparecchiatura diagnostica/medica. La misurazione con la termocamera non può essere utilizzata come base per la diagnosi medica.
- La temperatura esterna al corpo non corrisponde alla temperatura interna, misurata con un termometro tradizionale.
- In casi giustificati, la misurazione dovrebbe essere verificata utilizzando dispositivi con certificato medico per la misurazione della temperatura del corpo umano.

3.1 Accensione/spegnimento della termocamera

Per **accendere** la termocamera, **premi e tieni premuto il pulsante**  per **più di 3 secondi**. La termocamera visualizzerà un logo di benvenuto e inizierà l'avvio incluso l'autocontrollo. Dopo aver completato il controllo automatico, la termocamera è pronta per l'uso e passa alla modalità di visualizzazione dell'immagine a infrarossi in tempo reale.

Per **spegnere** la termocamera, **premi e tieni premuto il pulsante**  finché lo schermo non si spegne.




Per ottenere letture corrette, la termocamera deve stabilizzarle. La stabilizzazione può richiedere circa 10 minuti dall'accensione dello strumento.

3.2 Esecuzione e salvataggio dei termogrammi


Salvataggio delle foto - modalità singola

Nel menu di selezione dell'area di analisi, seleziona la modalità singola. In modalità di osservazione in tempo reale, centra la cornice del "volto" rispetto allo schermo. Premi brevemente lo scatto **3** per bloccare l'immagine. Dopo averlo premuto nuovamente, si torna alla modalità di osservazione in tempo reale.

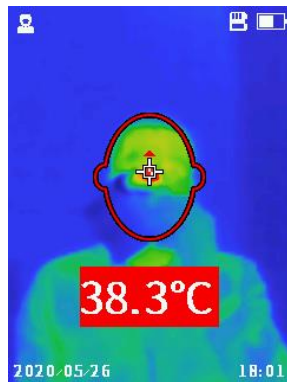





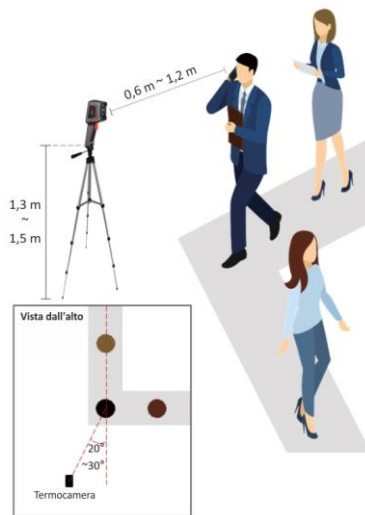


Salvataggio delle foto - modalità rapida

In modalità di osservazione in tempo reale, la temperatura massima nell'immagine può essere tracciata automaticamente. Quando viene rilevata una temperatura anomala, l'immagine viene salvata automaticamente.




3.3 File - visualizzazione, eliminazione

- Premi brevemente il pulsante  per aprire il **menu delle impostazioni**.
- Utilizza i pulsanti    per selezionare la voce **Galeria**, e poi **Panoramica**. Viene visualizzato l'elenco delle foto.
- Passa tra le foto utilizzando i tasti  .
- Per eliminare la foto, premi brevemente il pulsante .

3.4 Ripristino delle impostazioni predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite, vai a **Menu ► Reset** e premi il pulsante  per confermare il ripristino.






3.5 Formattazione della scheda SD





Per cancellare il contenuto della scheda SD, vai a **Menu ► Format SD** e premi il pulsante  per confermare la formattazione.

4 Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause	Operazioni
La termocamera non si accende.	La batteria sta per scaricarsi	Carica la batteria.
	La spina dell'alimentatore non è inserita correttamente.	Estrai la spina e inseriscila correttamente.
Immagine a infrarossi sfocata.	L'obiettivo è appannato o sporco.	Pulisci la lente.

5 Menu, impostazioni, funzioni

Premi  per accedere al menu di configurazione. Utilizza i pulsanti   per evidenziare gli elementi. Accedi e modifica le impostazioni con . Torna al menu con . Sono disponibili le seguenti voci:

- **Gallery** (Galeria) – vai all'elenco delle immagini,
- **TempRange** (CampoTemp.) – visualizza il campo di misurazione della temperatura,
- **TempMode** (ModalitàTemp.) – modalità di misurazione della temperatura: singola/veloce (area di analisi: viso/immagine intera),
- **AlarmTemp** (AllarmeTemp) – allarme di superamento della temperatura: impostazione della temperatura di soglia,
- **TempUnit** (Unità Temp.) – unità di temperatura: °C o °F,
- **AutoShut** (Auto off) – spegnimento automatico: spento o dopo 1, 5, 10, 15 min,
- **ScreenBright** (Luminosità) – bassa/media/alta,
- **DateTime** (Data/ora),
- **Language** (Lingua),
- **Reset** – utilizza i pulsanti   per selezionare un comando,
- **Format SD** (Formato SD) – utilizza i pulsanti   per selezionare un comando,
- **Camera info** (Info termocam.) – informazioni sulla termocamera.

6 Alimentazione dello strumento, carica delle batterie

La termocamera è alimentata da una batteria interna. Può anche essere alimentata da un adattatore AC.

Per caricare la batteria della termocamera serie KT è sufficiente collegare l'alimentatore alla presa USB della termocamera spenta. **Tuttavia, la ricarica non avviene quando la termocamera è in funzione.**

Se la termocamera non verrà utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di ricaricare la batteria ogni 3 mesi.

6.1 Regole generali per l'uso delle batterie agli ioni di litio (Li-Ion)

- Conserva le batterie cariche al 50% in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato e proteggerle dalla luce solare diretta. Una batteria conservata in uno stato completamente scarico può risultare danneggiata. La temperatura ambiente per la conservazione a lungo termine dovrebbe essere mantenuta entro 5°C...25°C.
- Carica le batterie in un luogo fresco e ben ventilato ad una temperatura di 10°C...28°C. I caricabatterie moderni e veloci rilevano le temperature troppo basse o troppo alte della batteria e reagiscono di conseguenza. Una temperatura troppo bassa dovrebbe impedire l'inizio del processo di ricarica che potrebbe danneggiare irrimediabilmente la batteria. Un aumento della temperatura della batteria può causare perdite di elettrolito e persino incendiare o far esplodere la batteria.
- Non superare la corrente di carica, altrimenti si rischia di incendiare o "gonfiare" la batteria. Le batterie "gonfie" non devono essere utilizzate.

- Non caricare o usare le batterie ricaricabili a temperature estreme. Le temperature estreme riducono la durata delle batterie ricaricabili. Rispetta rigorosamente la temperatura nominale di funzionamento. Non gettare le batterie nel fuoco.
- Le celle Li-Ion sono sensibili ai danni meccanici. Tali danni possono danneggiarle in modo permanente, con conseguente accensione o esplosione.
- Qualsiasi alterazione nella struttura della batteria agli ioni di litio può essere dannosa. Ciò potrebbe provocare l'auto-innesco o l'esplosione.
- Il cortocircuito dei poli della batteria "+" e "-" può danneggiare permanentemente il pacco batteria o provocarne l'incendio o l'esplosione.
- Non immergere in liquidi la batteria agli ioni di litio e non conservarla in condizioni di umidità.
- Se l'elettrolito contenuto nella batteria agli ioni di litio entra in contatto con occhi o pelle, sciacqua immediatamente con abbondante acqua e consulta un medico. Proteggi la batteria da bambini e persone non autorizzate.
- Se noti cambiamenti nella batteria agli ioni di litio (cambio di colore, gonfiore, temperatura eccessiva), interrompi immediatamente il suo utilizzo. Le batterie agli ioni di litio danneggiate meccanicamente, sovraccariche o eccessivamente scariche non sono idonee all'uso.
- Qualsiasi uso improprio della batteria può causare danni permanenti. Ciò potrebbe provocare l'auto-innesco. Il venditore e il produttore non sono responsabili per eventuali danni derivanti da un uso improprio del pacco batteria agli ioni di litio.

7 Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE!

- Utilizzare solo i metodi di manutenzione specificati dal produttore in questo manuale.
- La termocamera non ha parti che possano essere riparate dall'utente. Non tentare di smontare o modificare la termocamera in autonomia. **L'apertura del dispositivo invalida la garanzia.**

- L'alloggiamento della termocamera - tutte le superfici che non sono elementi ottici della termocamera - possono essere pulite con un panno morbido e umido utilizzando detergenti delicati per tutti gli usi. Non usare solventi o detergenti che potrebbero graffiare l'alloggiamento (polveri, paste, ecc.). La termocamera deve essere spenta durante la pulizia.
- Le lenti della termocamera, grazie al loro rivestimento antiriflesso, sono la parte più sensibile e allo stesso tempo più costosa della termocamera (la lente è fondamentale per le capacità radiometriche del sistema ad infrarossi). Le superfici ottiche devono essere pulite solo quando sono visibilmente sporche. Non toccare la superficie esposta della lente con le dita, poiché lo sporco lasciato dalle impronte digitali può essere dannoso per i rivestimenti e il vetro dell'obiettivo.
- Non utilizzare prodotti chimici per pulire l'ottica e gli accessori della termocamera. Usare un panno pulito, asciutto e morbido.

8 Conservazione

Alla conservazione dello strumento devono essere osservate le seguenti raccomandazioni:

- assicurarsi che la tercamera e gli accessori siano asciutti,
- si accettano le temperature di stoccaggio indicate nei dati tecnici,
- per evitare una scarica completa delle batterie durante l'immagazzinamento per un periodo prolungato, si deve ogni tanto ricaricarle (periodo raccomandato: 3 mesi).

9 Demolizione e smaltimento

- I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente, cioè non devono essere messi insieme ad altri tipi di rifiuti.
- Conformemente alla legge sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettroniche devono essere consegnati a un centro di raccolta RAEE.
- Non smontare nessuna parte dello strumento in modo autonomo prima di consegnarlo in un centro di raccolta.
- Rispettare le norme locali per lo smaltimento dell'imballaggio, delle pile e delle batterie usate

10 Dati tecnici

Cámara	
Risoluzione del rivelatore	120 x 90 / 17 µm
Gamma spettrale	7,5-14 µm
Frequenza dei fotogrammi	25 Hz
Sensibilità	60 mK
Nitidezza	Messa a fuoco fissa
Risoluzione spaziale IFOV	7,6 mrad
Obiettivo (campo visivo/lunghezza focale)	50° x 38°/2,28 mm
Imagen	
Display	2,4" 240 x 320 px LCD
Modalità immagine	IR
Medición de temperatura	
Intervallo di temperatura	20°C...50°C
Precisione	≤±0,5°C (temperatura ambiente 23°C ± 2°C, umidità ≤80%, distanza dall'oggetto 0,8 m, temperatura dell'oggetto 32 ° C ... 42 ° C)
Funciones	
Modalità di analisi dell'immagine	Visualizzazione della temperatura, allarme temperatura
Formato di salvataggio delle foto	JPG
Interfacce	Porta per scheda microSD (max. 32 GB), USB tipo C, treppiede
Alimentazione	Batteria Li-Ion (autonomia >8 ore), caricatore integrato (tempo di ricarica <2,5 ore), alimentatore AC 110-230 V, 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura di esercizio	-10°C...50°C
Temperatura di conservazione	-40°C...70°C
Grado di protezione dell'involucro	IP54
Certificati	CE, ROHS, FCC
Peso	ca. 0,35 kg
Dimensioni	194 x 61,5 x 76 mm

11 Accessori in dotazione

La dotazione standard prevede i seguenti elementi:

- Termocamera KT-120M
- Alimentatore USB – **WAZASZ20**
- Cavo USB tipo C – **WAPRZUSBC**
- Scheda microSD 16 GB – **WAPOZMSD16**
- Cintura – **WAPOZPAS1**
- Manuale d'uso

La lista aggiornata degli accessori è consultabile sul sito web del fabbricante.

12 Fabbricante

Il fabbricante dello strumento e fornitore dei servizi di garanzia e post-garanzia:

SONEL S.A.

Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

Polonia

tel. +48 74 858 38 60

fax +48 74 858 38 09

E-mail: export@sonel.pl

Pagina web: www.sonel.pl



ATTENZIONE!

Qualsiasi attività di riparazione può essere eseguita unicamente da centri di assistenza autorizzati dal fabbricante.

APPUNTI

APPUNTI

APPUNTI



SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polonia



+48 74 858 38 60
+48 74 858 38 00
fax: +48 74 858 38 09
e-mail: export@sonel.pl

www.sonel.pl